




HARD AT WORK SINCE 1948.

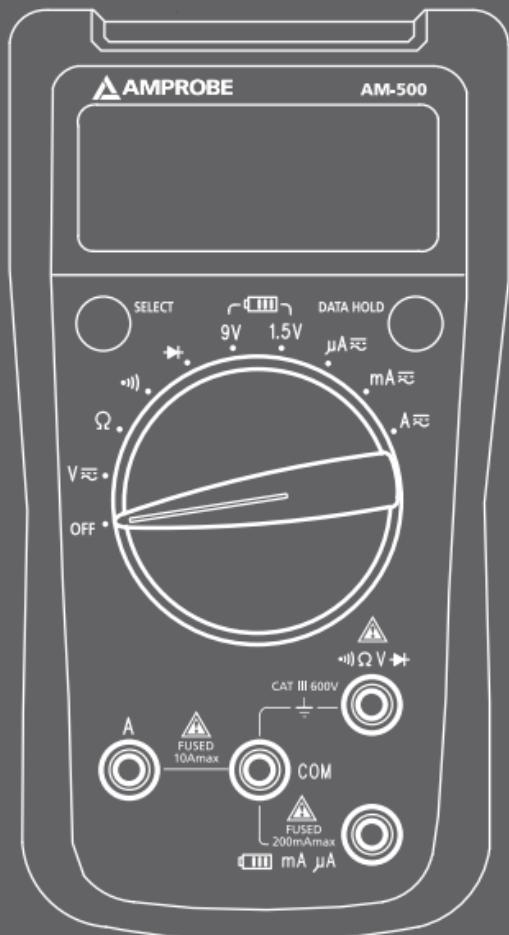

AM-500 **Autoranging** **Multimeter**

AM-500-EUR **Digital** **Multimeter**

Mode d'emploi



French

AM-500

Multimètre de gamme automatique

AM-500-EUR

Multimètre numérique

Mode d'emploi

Limites de garantie et de responsabilité

Amprobe garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ce produit pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat, sauf disposition contraire prévue par la loi. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout produit mal utilisé, modifié, contaminé, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les revendeurs n'ont pas l'autorisation de prolonger toute autre garantie au nom d'Amprobe. Pour bénéficier de la garantie, renvoyez le produit accompagné d'un justificatif d'achat auprès d'un centre de services agréé par Amprobe ou d'un distributeur ou d'un revendeur Amprobe. Voir la section Réparation pour tous les détails. LA PRÉSENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'UTILISATEUR TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, NOTAMMENT LE CAS ÉCHÉANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, NI D'AUCUNS DÉGATS OU PERTES DE DONNÉES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Étant donné que certaines juridictions n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à votre cas.

Réparation

Tous les outils de test renvoyés pour être réparés au titre de la garantie ou pour étalonnage doivent être accompagnés des éléments suivants : nom, raison sociale, adresse, numéro de téléphone et justificatif d'achat. Ajoutez également une brève description du problème ou du service demandé et incluez les cordons de test avec l'appareil. Les frais de remplacement ou de réparation hors garantie doivent être acquittés par chèque, mandat, carte de crédit avec date d'expiration, ou par bon de commande payable à l'ordre de Amprobe®.

Remplacements et réparations sous garantie – Tous pays

Veuillez lire la déclaration de garantie et vérifiez la pile avant de demander une réparation. Pendant la période de garantie, tout outil de test défectueux peut être renvoyé auprès de votre distributeur Amprobe® pour être échangé contre un produit

identique ou similaire. Consultez la section « Where to Buy » sur le site www.amprobe.com pour obtenir la liste des distributeurs dans votre région. Les appareils sous garantie devant être remplacés ou réparés au Canada et aux États-Unis peuvent également être envoyés dans un centre de services Amprobe® (voir les adresses ci-dessous).

Remplacements et réparations hors garantie – Canada et États-Unis
Les appareils à réparer hors garantie au Canada et aux États-Unis doivent être envoyés dans un centre de services Amprobe®. Appelez Amprobe® ou renseignez-vous auprès de votre lieu d'achat pour connaître les tarifs en vigueur de remplacement ou de réparation.

Aux États-Unis

Amprobe

Everett, WA 98203

Tél. : 877-AMPROBE (267-7623)

et au Canada

Amprobe

Mississauga, ON L4Z 1X9Canada

Tél. : 905-890-7600

Remplacements et réparations hors garantie – Europe

Les appareils européens non couverts par la garantie peuvent être remplacés par votre distributeur Amprobe® pour une somme nominale. Consultez la section « Where to Buy » sur le site www.metermantesttools.com pour obtenir la liste des distributeurs dans votre région.

Adresse postale européenne*

Amprobe® Test Tools Europe

Beha-Amprobe GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal, Allemagne


Tél. : +49 (0) 7684 8009 - 0

www.beha-amprobe.com

*(Réservée à la correspondance – Aucun remplacement ou réparation n'est possible à cette adresse. Nos clients européens doivent contacter leur distributeur.)


Multimètre de gamme automatique AM-500

Multimètre numérique AM-500-EUR

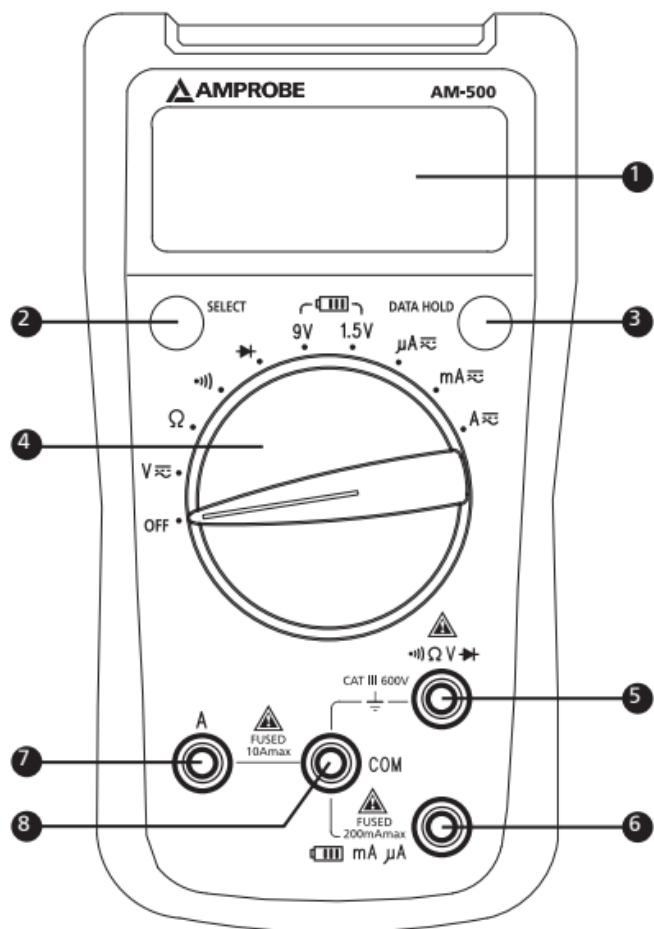

- ① Afficheur LCD
- ② Bouton de sélection
- ③ Bouton de maintien d'affichage
- ④ Sélecteur rotatif
- ⑤ Borne d'entrée pour les mesures de tension, de résistance, le contrôle de diode et de continuité
- ⑥ Borne d'entrée pour le test des piles et les mesures mA ou μ A ac/dc
- ⑦ Borne d'entrée pour les mesures A ac/dc jusqu'à 10 A
- ⑧ Borne de retour COM pour toutes les mesures

Affichage

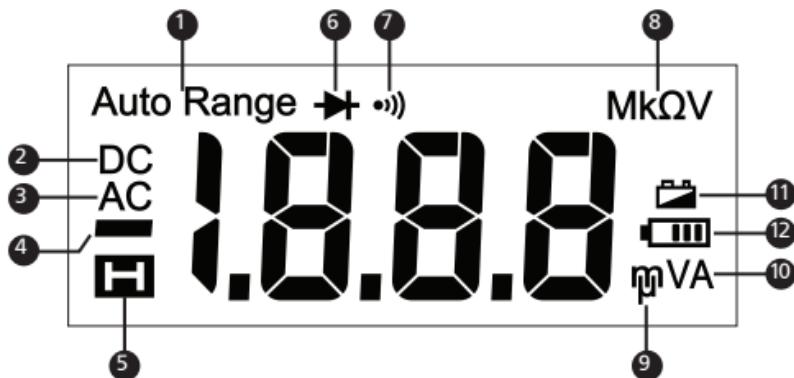

- ① Le multimètre numérique sélectionne la gamme avec la meilleure résolution
- ② Mesure continue
- ③ Mesure alternative
- ④ Lecture négative
- ⑤ Maintien des données affichées
- ⑥ Contrôle de diode
- ⑦ Contrôle de continuité
- ⑧ Unités de mesure du test de résistance
- ⑨ Unités de mesure du test de tension
- ⑩ Unités de mesure du test de courant
- ⑪ Témoin de piles faibles
- ⑫ Test des piles

TABLE DES MATIÈRES

SYMBOLES	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
DÉBALLAGE ET INSPECTION	4
FONCTIONNALITÉS	4
OPÉRATIONS DE MESURE	5
Positions du sélecteur rotatif	5
Bouton SELECT	6
Bouton DATA HOLD	6
Mise en veille automatique.....	6
Mesures de tension alternative et continue.....	6
Mesures de résistance	7
Mesures de continuité	7
Contrôle de diode	8
Test des piles.....	8
Mesures de courant alternatif et continu	9
CARACTÉRISTIQUES	10
ENTRETIEN ET RÉPARATION	14
REEMPLACEMENT DES FUSIBLES ET DES PILES	15

SYMBOLES

	Attention ! Risque de décharge électrique.
	Attention ! Se reporter aux explications de ce manuel
	Courant alternatif (c.a.)
	Courant continu (c.c.)
	L'équipement est protégé par une double isolation ou une isolation renforcée
	Prise de terre
	Signal sonore
	Batterie
	Conforme aux directives européennes
	Conforme aux directives de l'association australienne de normalisation
	Association canadienne de normalisation (CSA)
	Ne pas mettre ce produit au rebut parmi les déchets ménagers. Consulter un centre de recyclage homologué

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce compteur est conforme avec les normes suivantes :
IEC/EN 61010-1 3ème édition, UL61010-1 2ème édition et
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 + CSA Mise à jour No.1 :
2008 vers catégorie III 600 Volts, niveau de pollution 2
IEC/EN 61010-2-030
IEC/EN 61010-2-31 pour tests plomb
EMC IEC/EN 61326-1

« Ce produit a été testé selon les exigences de la norme CAN CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, deuxième édition, Révision1 comprise, ou d'une version ultérieure de cette norme intégrant des conditions d'essai identiques. »

La **catégorie III (CAT III) de mesures** concerne les mesures effectuées sur les installations dans les bâtiments. Il s'agit, par exemple, des tableaux de dérivation, des coupe-circuits, du câblage, y compris les conducteurs, les barres,

les boîtes de jonction, les commutateurs, les prises murales de l'installation fixe, et le matériel destiné à l'utilisation industrielle, ainsi que certains autres équipements tels que, par exemple, les moteurs fixes connectés en permanence à l'installation fixe.

Directives CENELEC

Les instruments sont conformes aux directives CENELEC 2006/95/CE sur les basses tensions et 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique

Avertissement : À lire avant l'emploi

- Pour éviter les chocs électriques ou les risques de blessures, appliquer ces consignes et utiliser uniquement le multimètre numérique en respectant les instructions de ce manuel.
- Ne pas utiliser le multimètre ou les cordons de test s'ils paraissent endommagés ou si le multimètre ne fonctionne pas correctement. En cas de doute, faire vérifier l'appareil.
- Toujours utiliser la fonction et la gamme appropriée pour les mesures.
- Avant de régler le sélecteur sur la gamme de fonction, débrancher la sonde de test du circuit testé.
- Vérifier le fonctionnement du multimètre en mesurant une source de tension connue.
- Ne jamais appliquer de tension supérieure à la tension nominale, indiquée sur le multimètre, entre une sonde de test et la prise de terre.
- Utiliser le multimètre avec prudence aux tensions supérieures à 30 V ac eff., 42 V ac crête ou 60 V dc. Ces tensions présentent un risque d'électrocution.
- Débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les condensateurs à tension élevée avant de contrôler la résistance.
- Ne pas utiliser le multimètre à proximité de vapeurs ou de gaz explosifs.
- En utilisant les cordons de test, placer les doigts au-delà de leur collier de protection.
- Retirer les cordons de test du multimètre avant d'ouvrir le boîtier du multimètre ou le couvercle des piles.
- Si le compteur est utilisé d'une façon autre que celle spécifiée dans ce manuel d'utilisation, la protection fournie par le matériel peut s'en trouver compromise

DÉBALLAGE ET INSPECTION

Le carton d'emballage doit inclure les éléments suivants :

- 1 multimètre AM-500 ou AM-510-EUR
- 1 paire de cordons de test
- 2 piles alcalines AAA de 1,5 V (installées)
- 1 Mode d'emploi
- 1 sacoche de transport

Si l'un de ces éléments est endommagé ou manquant, renvoyez le contenu complet de l'emballage au lieu d'achat pour l'échanger.

FONCTIONNALITÉS

Multimètre numérique facile à utiliser, conçu pour les propriétaires d'habitations ou les passionnés de bricolage. Installation, dépannage et réparation des éclairages, ventilateurs, appareils ménagers ou réparations électriques automobiles avec la facilité et la sécurité d'un appareil homologué CAT III 600 V. Contrôle des tensions dans les prises électriques, rallonges, piles et autres circuits électriques. Laissez le multimètre professionnel Amprobe assurer votre protection et vous aider à réparer toutes vos pannes électriques.

- Mesures : tension jusqu'à 600 A ac/dc, courant ac/dc et résistance
- Continuité sonore
- Contrôle de diode
- Maintien des données affichées
- Mise en veille automatique
- Indicateur de piles faibles
- Sécurité : CAT III 600 V

OPÉRATIONS DE MESURE



1. Utiliser la fonction et la gamme appropriées pour les mesures.
2. Pour éviter les chocs électriques éventuels, les blessures ou l'endommagement du multimètre, débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les condensateurs à tension élevée avant de mesurer la résistance et les diodes.
3. Branchement des cordons de test :
 - Relier le commun (COM) du cordon de test au circuit avant de brancher le cordon sous tension.
 - Après la mesure, retirer le cordon sous tension avant de débrancher du circuit le commun (COM) du cordon de test.
4. Le symbole « OL » est affiché sur l'écran LCD lorsque la mesure est en dehors de la gamme.

Positions du sélecteur rotatif

Positions du sélecteur rotatif		Fonctions de mesure
		Mesure de tension alternative ou continue (utiliser le bouton SELECT pour basculer entre AC et DC)
		Mesure de résistance
		Mesure de tension de la jonction PN d'une diode
		Mesure de la continuité
	9 V	Pour la mesure de piles sèches ne dépassant pas 15 V dc
	1,5 V	Pour la mesure de piles sèches ne dépassant pas 2 V dc
		Mesure de courants alternatifs ou continus (utiliser le bouton SELECT pour basculer entre AC et DC)
Bouton	SELECT	Appuyer pour sélectionner d'autres fonctions de mesure sur le sélecteur rotatif.
	DATA HOLD	L'affichage gèle la lecture actuelle

Bouton SELECT

Appuyez sur le bouton jaune pour sélectionner d'autres fonctions de mesure sur le sélecteur rotatif.

Bouton DATA HOLD

Appuyez sur le bouton de maintien d'affichage pour figer la valeur actuellement affichée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au fonctionnement normal.

Mise en veille automatique


Arrêt automatique : après 15 minutes environ.

Lorsque le multimètre est en mode de mise en veille automatique, appuyez sur le bouton SELECT ou DATA HOLD pour revenir en fonctionnement normal.

Mesure de tension alternative et continue


Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner la fonction de mesure de tension continue.

⚠️⚠️ Ne pas appliquer de source de tension supérieure à 600 V ac/dc.

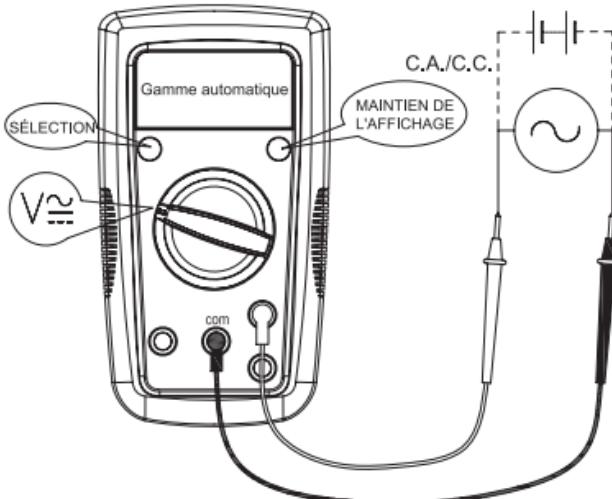

Mesures de résistance


⚠⚠ Débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les condensateurs à tension élevée avant de contrôler la résistance.

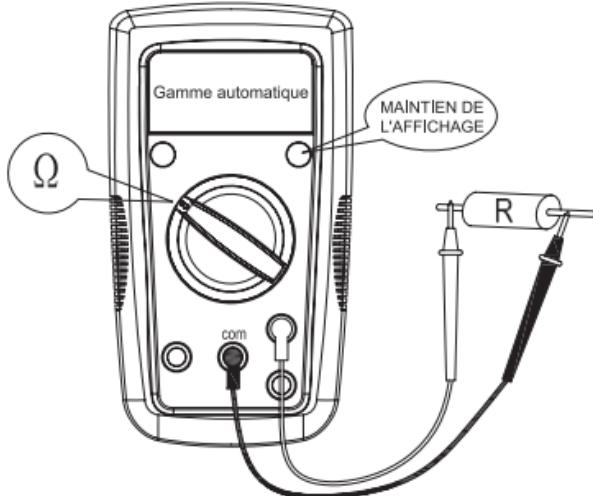

Remarque : Sur une mesure de résistance supérieure ($> 1 \text{ M}\Omega$), il faut parfois attendre quelques secondes pour obtenir une lecture stable.


Mesures de continuité

⚠⚠ Débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les condensateurs à tension élevée avant de contrôler la continuité.

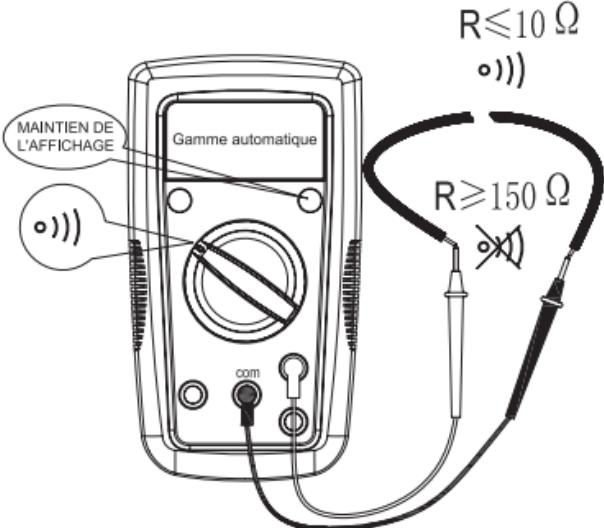

Contrôle de diode

⚠⚠ Débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les condensateurs à tension élevée avant de contrôler la diode.

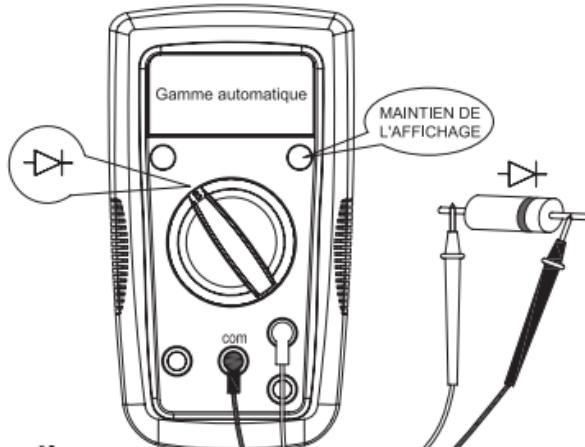


Test des piles

⚠⚠ L'application d'une source de tension ou d'un type de pile incorrect lors du test des piles peut provoquer des blessures ou endommager le multimètre.

La gamme des piles de 1,5 V correspond à une pile sèche ne dépassant pas 2 V dc. La charge de résistance est d'environ $30\ \Omega$.

La gamme de la pile 9 V est pour une pile sèche ne dépassant pas 15 V dc. La charge de résistance est d'environ $1\ k\Omega$.

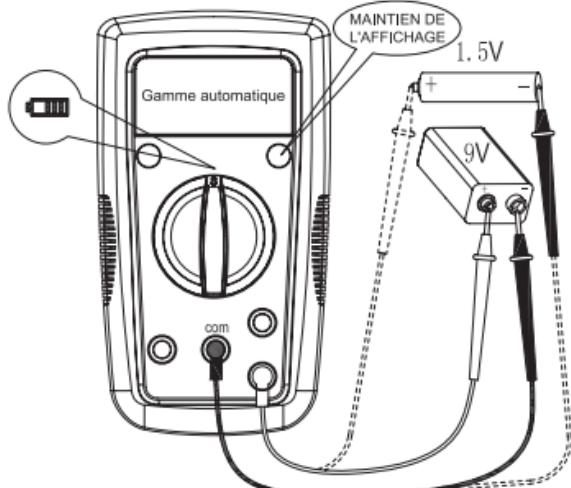


Mesures de courant alternatif et continu

Appuyez sur le bouton SELECT pour basculer sur la fonction de mesure du courant continu.

⚠⚠ Pour éviter les blessures ou l'endommagement du multimètre :

1. Ne pas tenter de prendre une mesure de courant interne au circuit lorsque le potentiel en circuit ouvert à la terre dépasse 600 V.
2. Utiliser la fonction et la gamme appropriées pour les mesures.
3. Ne pas placer la sonde de test en parallèle à un circuit lorsque les cordons de test sont connectés aux bornes de courant.
4. Relier les cordons de test entre la borne de courant d'entrée A/mA μ A correcte et le circuit avant d'alimenter le circuit testé.
5. Pour la gamme de courant de 8-10A, ne mesurez pas le courant pendant plus de 20 minutes. Attendez 10 minutes avant de prendre une autre mesure
6. Après la mesure, couper l'alimentation du circuit avant de débrancher les cordons de test du circuit.

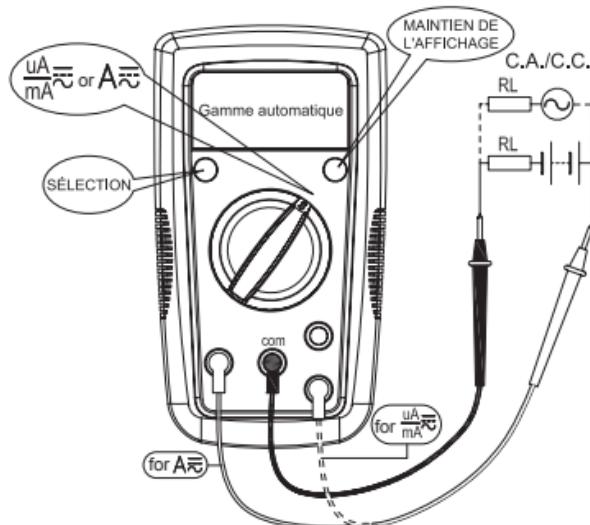

CARACTÉRISTIQUES

Température ambiante : 23 °C ±5 °C (73,4 °F ±9 °F)

Température relative : ≤ 75 %

Précision : ± (% de la mesure + chiffres)

Tension maximum entre la borne et la prise de terre :
600 V ac eff. ou 600 V dc.

⚠ Fusible pour l'entrée mA µA :

Fusible rapide 0,5 A H 660 V, Ø6.3 x 32 mm (AM-500)

Fusible rapide 0,5 A H 700 V, Ø6.3 x 32 mm (AM-500-EUR)

⚠ Fusible pour l'entrée 10 A :

Fusible rapide 10 A H 660 V, Ø6.3 x 32 mm (AM-500)

Fusible rapide 10 A H 600 V, Ø6 x 25 mm (AM-500-EUR)

Affichage maximum : 1 999, mises à jour 2 à 3/s

Indication de dépassement de calibre : OL

Gamme : Automatique

Altitude : Fonctionnement ≤ 2 000 m

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Humidité relative : 0 °C à +30 °C (32 °F à 86 °F) ≤ 75 % ;
+30 °C à +40 °C (86 °F à 104 °F) ≤ 50 %

Température de stockage : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F)

Compatibilité électromagnétique : Dans un champ RF de
1 V/m = Précision spécifiée ±5 %

Batterie : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V ou équivalentes

Témoin de piles faibles : 

Dimensions (H x I x L) : 150 mm x 83 mm x 40 mm (5,9 x
3,3 x 1,6 pouces)

Poids : environ 290 g (0,64 lb) avec les piles installées

1. Mesure de tension continue.

Gamme	Résolution	Précision
200,0 mV	0,1 mV	$\pm (0,8 \% + 3 \text{ chiffres})$
2,000 V	1 mV	
20,00 V	10 mV	
200,0 V	100 mV	
600 V	1 V	$\pm (1,0 \% + 3 \text{ chiffres})$

Impédance d'entrée : environ $10 \text{ M}\Omega$; (Impédance d'entrée $> 3 \text{ G}\Omega$ pour la gamme 200 mV dc)

Protection contre les surcharges : 600 V dc ou ac eff.

2. Mesure de tension alternative.

Gamme	Résolution	Précision
2,000 V	1 mV	$\pm (1,0 \% + 3 \text{ chiffres})$
20,00 V	10 mV	
200,0 V	100 mV	
600 V	1 V	

Impédance d'entrée : environ $10 \text{ M}\Omega$

Réponse en fréquence : 45 Hz à 400 Hz

Protection contre les surcharges : 600 V dc ou ac eff.

3. Mesure de résistance

Gamme	Résolution	Précision
200,0 Ω	0,1 Ω	$\pm (1,2 \% + 5 \text{ chiffres})$ à $\leq 5\Omega$ $\pm (1,2 \% + 3 \text{ chiffres})$ à $> 5\Omega$
2,000 $k\Omega$	1 Ω	$\pm (1,0 \% + 2 \text{ chiffres})$
20,00 $k\Omega$	10 Ω	
200,0 $k\Omega$	100 Ω	
2,000 $M\Omega$	1 $k\Omega$	$\pm (1,2 \% + 2 \text{ chiffres})$
20,00 $M\Omega$	10 $k\Omega$	$\pm (1,5 \% + 5 \text{ chiffres})$

Gamme 200 Ω : Valeur mesurée = (valeur d'affichage mesurée) – (valeur de court-circuit de la sonde)

Tension en circuit ouvert : environ 0,5 V
Protection contre les surcharges : 600 V

4. $\bullet\bullet\bullet$: Continuité $\rightarrow\rightarrow$: Mesure de diode

Gamme	Résolution	Précision
$\bullet\bullet\bullet$	0,1 Ω	La tension en circuit ouvert est d'environ 0,5 V. A une résistance $> 150 \Omega$, l'avertisseur ne retentit pas. A une résistance $\leq 10 \Omega$, l'avertisseur retentit. $11 < \text{Résistance} < 150$Non spécifiée.
$\rightarrow\rightarrow$	1 mV	La tension en circuit ouvert est d'environ 1,5 V. La tension normale est d'environ 0,5 V à 0,8 V pour la jonction PN dans du silicium.

Protection contre les surcharges : 600 V

5. Test des piles

Gamme	Résolution	Précision
1,5 V		
9 V	10 mV	$\pm (10 \% + 3 \text{ chiffres})$

Protection contre les surcharges :



Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 660 V, $\Phi 6.3 \times 32 \text{ mm}$ (AM-500)

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 660 V, $\Phi 6.3 \times 32 \text{ mm}$ (AM-500-EUR)

Pour la gamme 1,5 V : la résistance de charge est d'environ 30 Ω .

Pour la gamme 9 V : la résistance de charge est d'environ 1 k Ω

6. Mesure de courant continu

Gamme		Résolution	Précision
μA	200,0 μA	0,1 μA	$\pm (1,0 \% + 2 \text{ chiffres})$
	2 000 μA	1 μA	
mA	20,00 mA	10 μA	$\pm (1,0 \% + 2 \text{ chiffres})$
	200,0 mA	0,1 mA	
A	2,000 A	1 mA	$\pm (1,2 \% + 3 \text{ chiffres})$
	10,00 A	10 mA	

Protection contre les surcharges :



Entrée mA / μA :

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 660 V, $\Phi 6.3 \times 32$ mm
(AM-500)

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 700 V, $\Phi 6.3 \times 32$ mm
(AM-500-EUR)

Entrée 10 A :

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 660 V, $\Phi 6.3 \times 32$ mm
(AM-500)

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 600 V, $\Phi 6 \times 25$ mm
(AM-500-EUR)

7. Mesure de courant alternatif

Gamme		Résolution	Précision
μA	200,0 μA	0,1 μA	$\pm (1,2 \% + 2 \text{ chiffres})$
	2 000 μA	1 μA	
mA	20,00 mA	10 μA	$\pm (1,2 \% + 2 \text{ chiffres})$
	200,0 mA	0,1 mA	
A	2,000 A	1 mA	$\pm (1,5 \% + 3 \text{ chiffres})$
	10,00 A	10 mA	

Réponse en fréquence : 45 Hz à 400 Hz

Protection contre les surcharges :



Entrée mA / μ A :

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 660 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500)

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 700 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500-EUR)

Entrée 10 A :

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 660 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500)

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 600 V, Φ 6 x 25 mm
(AM-500-EUR)

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Si le multimètre ne fonctionne pas correctement, vérifiez les piles, les cordons de test, etc. et remplacez au besoin.

Vérifiez bien les éléments suivants :

1. Remplacez le fusible ou les piles si le multimètre ne fonctionne pas.
2. Consultez les consignes d'utilisation pour vérifier les erreurs possibles lors de l'utilisation.

À l'exception du changement des piles, les réparations de l'appareil doivent être effectuées dans un centre de service agréé ou par un autre personnel de réparation qualifié.

La face avant et le boîtier peuvent être nettoyés à l'aide d'une solution légère à base d'eau et de détergent.

Appliquez cette solution avec modération en utilisant un tissu doux et laissez bien sécher avant l'utilisation.

N'utilisez pas de solvants à base d'essence, de chlore ou d'hydrocarbures aromatiques pour le nettoyage.

REEMPLACEMENT DES FUSIBLES ET DES PILES

⚠️⚠️ AVERTISSEMENT :

Pour éviter les blessures ou l'endommagement du multimètre :


Retirer les cordons de test avant d'ouvrir le boîtier.

Utiliser uniquement les fusibles d'intensité, de pouvoir de coupure, de tension et de vitesse nominales spécifiées.

Procédez comme suit pour remplacer la PILE :

1. Débranchez les sondes de test du circuit de mesure.
2. Mettez le multimètre hors tension.
3. Enlevez les vis du compartiment des piles et séparez le couvercle
4. Retirez les anciennes piles et remplacez-les par deux (2) piles alcalines AAA de 1,5 volts ou équivalentes. Respectez les signes de polarité.
5. Remettez le capot du compartiment des piles en place et revissez-le.

Batterie : Piles alcalines AAA de 1,5 V ou équivalentes

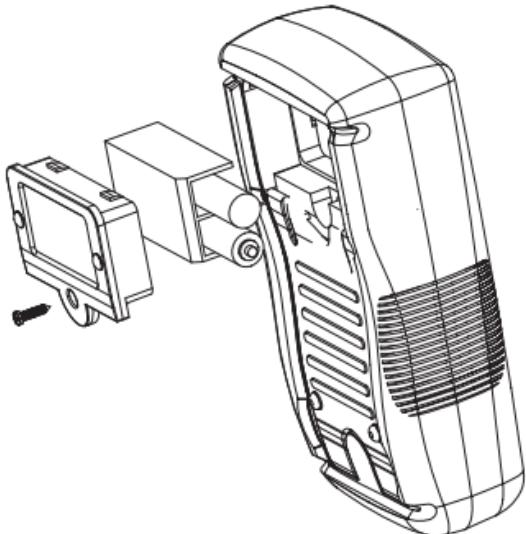

Procédez comme suit pour remplacer les FUSIBLES :

1. Débranchez les sondes de test du circuit de mesure.
2. Mettez le multimètre hors tension et retirez l'étui.
3. Enlevez les vis du compartiment des piles et ouvrez-le.
4. Retirez le fusible endommagé et remplacez-le par le nouveau fusible spécifié.
5. Remettez le capot du compartiment en place et revissez-le.

Fusible :

Entrée mA / μ A :


Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 660 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500)

Fusible F1, fusible rapide 0,5 A H 700 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500-EUR)

Entrée 10 A :

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 660 V, Φ 6.3 x 32 mm
(AM-500)

Fusible F2, fusible rapide 10 A H 600 V, Φ 6 x 25 mm
(AM-500-EUR)

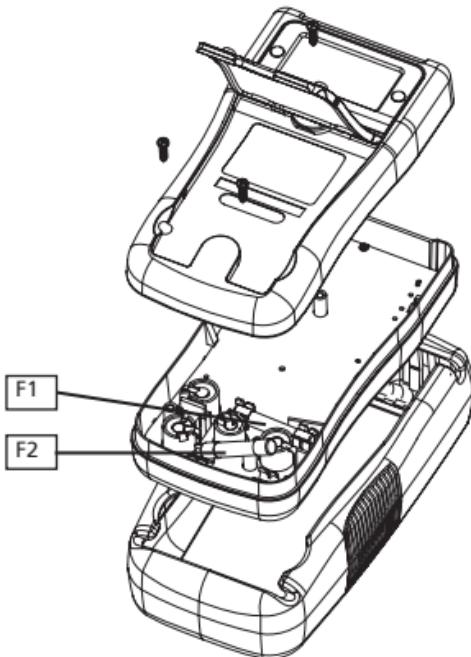

Visit www.Amprobe.com for

- Catalog
- Application notes
- Product specifications
- User manuals

Amprobe®

www.Amprobe.com

info@amprobe.com

Everett, WA 98203

Tel: 877-AMPROBE (267-7623)

Amprobe® Europe

Beha-Amprobe

In den Engematten 14

79286 Glottental, Germany

Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0



Please
Recycle