



## Frese frontali a 2 taglienti in HSS-Co8% con attacco Weldon

### ARTICOLO E DESCRIZIONE

#### ART. 24001

Frese frontali cilindriche a 2 taglienti in HSS-Co8% con taglienti al centro e con attacco Weldon, disponibili Ø 2÷20 mm

### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE

#### Standard di riferimento

DIN 327 D (fresa frontale)  
DIN 1835/1 (attacco)

#### Esecuzione


Integralmente rettificata

#### Finitura

Brillante


#### Materiale

M42

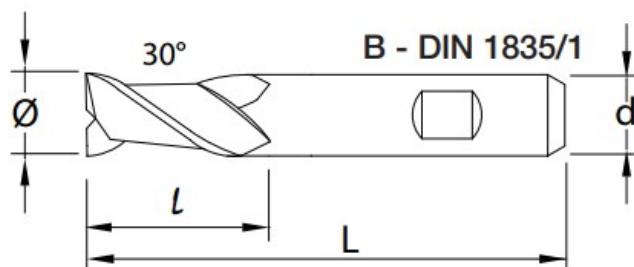

### APPLICAZIONI

Le frese frontali cilindriche in HSS-Co8% a 2 taglienti sono idonee a eseguire lavori di sgrossatura su acciai e metalli con resistenza  $R < 850 \text{ N/mm}^2$  e ghisa con durezza fino a 200 HB30. Si consiglia di effettuare operazioni di taglio con profondità assiale fino a  $0,5 \div 1$  volta il diametro dell'utensile.

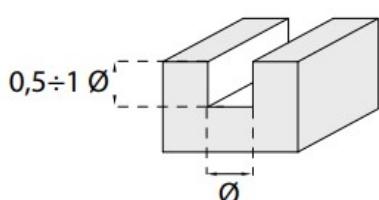

**Fresa per cave**  
*Slot end mills*

Grafico di utilizzo della frese frontale, con il dettaglio delle profondità di lavorazione consigliate per fresatura di cave.

### CONSIGLI DI UTILIZZO

Come prescritto nelle tabelle del catalogo Krino, le velocità di taglio da utilizzare variano a seconda del materiale da lavorare e del diametro dell'utensile; in particolare, si consiglia di attenersi alle velocità di seguito indicate (esprese in m/min):

MATERIALE DA LAVORARE	VELOCITA' DI TAGLIO (m/min) Min-Max	
Acciaio con $R < 550$ MPa	15	25
Acciaio con $550 < R < 850$ MPa	10	15
Acciaio inox austenitico	12	15
Acciaio inox ferritico e martensitico	8	12
Ghisa nodulare	20	30
Ghisa lamellare	15	20
Rame e sue leghe a truciolo lungo	50	100
Plastica	50	100
Polimeri termoindurenti	20	30

Per ottenere il valore di velocità di foratura espresso in **giri/min**, si deve moltiplicare il valore in tabella (**m/min**) per 1000 e dividere il risultato per 3,14 volte il diametro della fresa.

**Es.** Per fresare un acciaio inox austenitico con un utensile di diametro 20 mm, imposto una velocità di 12 m/min ~ 190 giri/min.

Si consiglia naturalmente di garantire una appropriata lubrorefrigerazione durante il taglio dei metalli, e un raffreddamento ad aria compressa, ove disponibile, durante la foratura di materiali quali ghisa e plastiche.

Si consiglia anche di munirsi di appropriati dispositivi di protezione individuale. da utilizzare durante ogni operazione di taglio.

