

# C.A 8336












**Analizador de redes eléctricas trifasicas**

Usted acaba de adquirir un **analizador de redes eléctricas trifásicas C.A 8336 (Qualistar+)** y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento:

- **lea** atentamente este manual de instrucciones,
- **respete** las precauciones de uso.

	¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.
	Instrumento protegido mediante doble aislamiento.
	Tierra.
	El producto es declarado reciclable tras un análisis del ciclo de vida de conformidad con la norma ISO14040.
	La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM.
	Chauvin Arnoux ha estudiado este aparato en el marco de una iniciativa global de ecodiseño. El análisis del ciclo de vida ha permitido controlar y optimizar los efectos de este producto en el medio ambiente. El producto responde con mayor precisión a objetivos de reciclaje y aprovechamiento superiores a los estipulados por la reglamentación.
	El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2012/19/UE. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.
	Sistema de seguridad Kensington.
	Toma USB.

#### Definición de las categorías de medida:

- La categoría de medida IV corresponde a las medidas realizadas en la fuente de la instalación de baja tensión. Ejemplo: entradas de energía, contadores y dispositivos de protección.
- La categoría de medida III corresponde a las medidas realizadas en la instalación del edificio. Ejemplo: cuadro de distribución, disyuntores, máquinas o aparatos industriales fijos.
- La categoría de medida II corresponde a las medidas realizadas en los circuitos directamente conectados a la instalación de baja tensión. Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y de herramientas portátiles.

## PRECAUCIONES DE USO

Este instrumento cumple con la norma de seguridad IEC 61010-2-030, los cables cumplen con la IEC 61010-031 y los sensores de corriente cumplen con la IEC 61010-2-032, para tensiones de hasta 600 V en categoría IV o 1.000 V en categoría III. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica, fuego, explosión, destrucción del instrumento e instalaciones.

- El operador y/o la autoridad responsable deben leer detenidamente y entender correctamente las distintas precauciones de uso. El pleno conocimiento de los riesgos eléctricos es imprescindible para cualquier uso de este instrumento.
- Si utiliza este instrumento de una forma no especificada, la protección que garantiza puede verse alterada, poniéndose usted por consiguiente en peligro.
- No utilice el instrumento en redes de tensiones o categorías superiores a las mencionadas.
- No utilice el instrumento si parece estar dañado, incompleto o mal cerrado..
- No utilice el instrumento si los bornes o el teclado están mojados. Séquelo antes de usarlo.
- Antes de cada uso, compruebe que los aislamientos de los cables, carcasa y accesorios estén en perfecto estado. Todo elemento cuyo aislante está dañado (aunque parcialmente) debe apartarse para repararlo o para desecharlo.
- Antes de usar el instrumento, compruebe que esté completamente seco. Si está mojado, debe secarse por completo antes de conectarlo o de ponerlo en marcha.
- Utilice específicamente los cables y accesorios suministrados. El uso de cables (o accesorios) de tensión o categoría inferiores reduce la tensión o categoría del conjunto instrumento + cables (o accesorios) a la de los cables (o accesorios).
- Utilice sistemáticamente protecciones individuales de seguridad.
- No mantenga las manos cerca de los bornes del instrumento.
- Al manejar cables, puntas de prueba y pinzas cocodrilo, mantenga los dedos detrás de la protección.

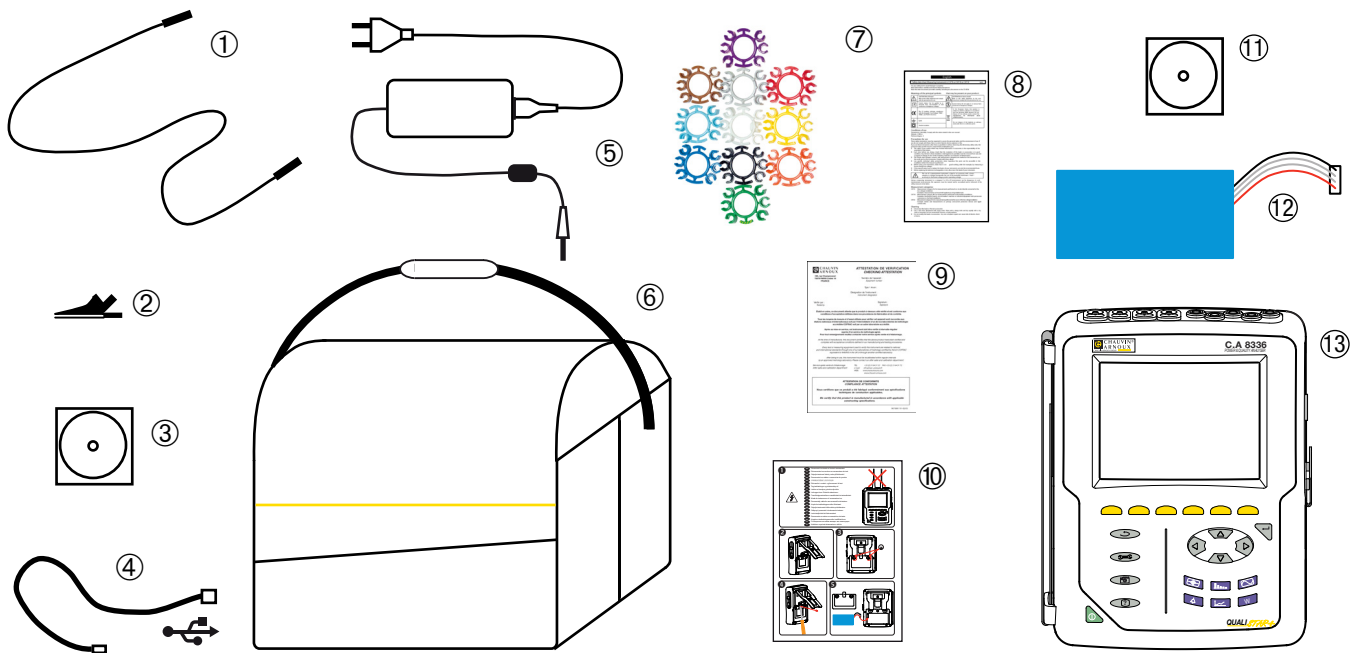
- Utilice únicamente los alimentadores de red eléctrica y pack batería suministrados por el constructor. Estos elementos comprenden dispositivos específicos de seguridad.
- Algunos sensores de corriente no autorizan que se instalen o quiten en conductores desnudos en tensión peligrosa: consulte el manual de instrucciones del sensor y respete las instrucciones de manipulación.

## ÍNDICE

<b>1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA .....</b>	<b>4</b>	<b>9. MODO TENDENCIA.....</b>	<b>63</b>
1.1. Desembalaje.....	4	9.1. Programación e inicio de un registro.....	63
1.2. Carga de la batería.....	5	9.2. Configuración del modo tendencia.....	63
1.3. Selección del idioma.....	5	9.3. Visualización de la lista de registros.....	64
<b>2. PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO .....</b>	<b>6</b>	9.4. Borrar los registros.....	64
2.1. Funciones.....	6	9.5. Visualización de los registros.....	64
2.2. Vista general.....	8	<b>10. MODO POTENCIAS Y ENERGÍAS .....</b>	<b>71</b>
2.3. Botón de encendido/apagado.....	8	10.1. Filtro 3L.....	71
2.4. Presentación.....	9	10.2. Filtros L1, L2 y L3.....	72
2.5. Las teclas del teclado.....	10	<b>10.3. Filtro <math>\Sigma</math> .....</b>	<b>73</b>
2.6. Los conectores.....	12	10.4. Inicio de la medición de energía.....	74
2.7. La alimentación.....	12	10.5. Detener la medición de energía.....	75
2.8. El soporte.....	13	10.6. Puesta a cero de la medición de energía.....	75
2.9. Las abreviaturas.....	13	<b>11. MODO FOTOGRAFÍA DE PANTALLA .....</b>	<b>76</b>
<b>3. UTILIZACIÓN .....</b>	<b>15</b>	11.1. Fotografía de una pantalla.....	76
3.1. Puesta en marcha.....	15	11.2. Gestión de las fotografías de pantalla.....	76
3.2. Configuración.....	15	<b>12. TECLA AYUDA .....</b>	<b>77</b>
3.3. Instalación de los cables.....	16	<b>13. SOFTWARE DE EXPORTACIÓN DE DATOS .....</b>	<b>78</b>
3.4. Funciones del instrumento.....	18	<b>14. CARACTERÍSTICAS GENERALES.....</b>	<b>79</b>
<b>4. CONFIGURACIÓN .....</b>	<b>19</b>	14.1. Condiciones de entorno.....	79
4.1. Menú configuración.....	19	14.2. Características mecánicas.....	79
4.2. Idioma de visualización.....	19	14.3. Categorías de sobretensión según la IEC 61010-1.....	79
4.3. Fecha / Hora.....	19	14.4. Compatibilidad electromagnética (CEM).....	80
4.4. Visualización.....	20	14.5. Alimentación.....	80
4.5. Métodos de cálculo.....	21	<b>15. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES .....</b>	<b>82</b>
4.6. Conexión.....	24	15.1. Condiciones de referencia.....	82
4.7. Sensores y ratios.....	28	15.2. Corriente nominal en función del sensor.....	82
4.8. Modo captura.....	29	15.3. Características eléctricas.....	83
4.9. Modo tendencia.....	31	15.4. Clase B según la norma IEC 61000-4-30.....	94
4.10. Modo alarma.....	33	<b>16. ANEXOS.....</b>	<b>95</b>
4.11. Borrar los datos.....	34	16.1. Fórmulas matemáticas.....	95
4.12. Información.....	35	16.2. Fuentes de distribución soportadas por el instrumento.....	112
<b>5. CAPTURA DE FORMA DE ONDA.....</b>	<b>36</b>	16.3. Histéresis.....	112
5.1. Modo transitorios.....	36	16.4. Valores de escala mínimos de la forma de onda y valores RMS mínimos.....	112
5.2. Modo corriente de inserción.....	39	16.5. Diagrama de los 4 cuadrantes.....	113
<b>6. ARMÓNICO.....</b>	<b>44</b>	16.6. Mecanismo de activación de las capturas de transitorios.....	113
6.1. Tensión de fase.....	44	16.7. Condiciones de capturas en modo Corriente de inserción.....	113
6.2. Corriente.....	45	16.8. Glosario.....	114
6.3. Potencia aparente.....	46	<b>17. MANTENIMIENTO .....</b>	<b>117</b>
6.4. Tensión de línea.....	47	17.1. Limpieza de la carcasa.....	117
6.5. Modo experto.....	48	17.2. Limpieza de los sensores.....	117
<b>7. FORMAS DE ONDA.....</b>	<b>50</b>	17.3. Cambio de la batería.....	117
7.1. Medida del verdadero valor eficaz.....	50	17.4. Cambio de la película de la pantalla.....	118
7.2. Medida de la distorsión armónica total.....	52	17.5. Tarjeta de memoria.....	119
7.3. Medida del factor de cresta.....	53	17.6. Actualización del firmware.....	119
7.4. Medida de los valores extremos y medios de la tensión y de la corriente.....	54	<b>18. GARANTÍA .....</b>	<b>120</b>
7.5. Visualización simultánea.....	56	<b>19. PARA PEDIDOS .....</b>	<b>121</b>
7.6. Visualización del diagrama de Fresnel.....	58	19.1. Analizador de redes eléctricas trifásicas C.A 8336.....	121
<b>8. MODO ALARMA.....</b>	<b>60</b>	19.2. Accesorios.....	121
8.1. Configuración del modo alarma.....	60	19.3. Recambios.....	121
8.2. Programación de una campaña de alarmas.....	60		
8.3. Visualización de la lista de las campañas.....	61		
8.4. Visualización de la lista de las alarmas.....	61		
8.5. Eliminar una campaña de alarmas.....	62		
8.6. Borrar todas las campañas de alarmas.....	62		

# 1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA


## 1.1. DESEMBALAJE




N°	Descripción	Cantidad
①	Cables de seguridad banana-banana recto-recto negros atados con un velcro.	5
②	Pinzas cocodrilo negras.	5
③	Manual de instrucciones en CD-ROM.	1
④	Cable USB tipo A-B.	1
⑤	Adaptador de corriente específico y cable de red.	1
⑥	Bolsa de transporte nº 22.	1
⑦	Juego de identificadores y anillos para marcar los cables y sensores de corriente según las fases.	12
⑧	Ficha de seguridad en varios idiomas.	1
⑨	Certificado de verificación.	1
⑩	Guía de inicio rápida.	1
⑪	Software Power Analyser Transfer (PAT2) en CD-ROM.	1
⑫	Batería.	1
⑬	C.A 8336 con o sin sensor de corriente según el pedido.	1

## 1.2. CARGA DE LA BATERÍA

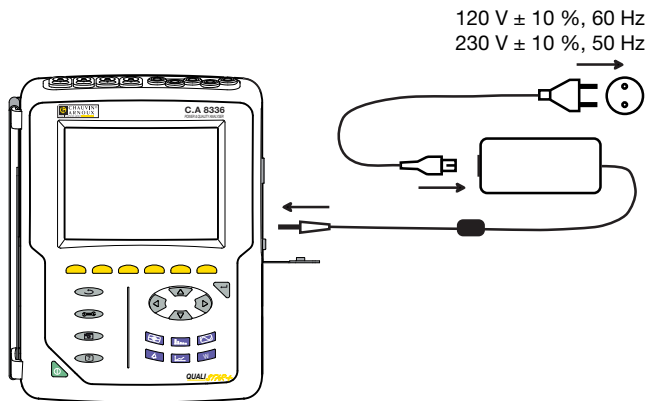Instale la batería en el instrumento (véase el guía de inicio rápida o § 17.3). Empiece por recargar completamente la batería antes de la primera utilización.



Quite la tapa de la toma y conecte el conector jack del adaptador de corriente específico al instrumento. Conecte el cable de red al adaptador de corriente y a la red.

El botón  se enciende y sólo se apagará cuando se desconecte el conector.



Cuando la batería está completamente descargada, la duración de la carga es de unas 5 horas.

## 1.3. SELECCIÓN DEL IDIOMA

Antes de utilizar el instrumento, empiece por seleccionar el idioma en el cual usted quiere que aparezcan los mensajes en el instrumento.



Pulse el botón verde para encender el instrumento.



Pulse la tecla Configuración.



Pulse la tecla amarilla del instrumento correspondiente al idioma deseado.

Esta tecla permite pasar a la página siguiente.

Figura 8: la pantalla de Configuración



## 2. PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

### 2.1. FUNCIONES

El C.A 8336 (Qualistar+) es un analizador de redes trifásicas de visualización gráfica a color y con batería recargable incorporada.

Su función es triple. Permite:

- medir valores eficaces, potencias y perturbaciones de las redes de distribución de electricidad.
- obtener una imagen al instante de las principales características de una red trifásica.
- seguir las variaciones de los diferentes parámetros en el tiempo.

La incertidumbre de medida del instrumento es mejor que 1% (sin tener en cuenta las incertidumbres debidas a los sensores de corriente). A ello se añade una gran flexibilidad debida a la elección de los diferentes sensores para medidas de algunos miliamperios (MN93A) a varios kiloamperios (AmpFlex®).

El instrumento es compacto y resistente a los golpes.

La ergonomía y la sencillez de su interfaz de usuario lo hacen de uso agradable.

El C.A. 8336 está destinado a los técnicos e ingenieros de los equipos de control y de mantenimiento de las instalaciones y redes eléctricas.

#### 2.1.1. FUNCIONES DE MEDIDA

Las principales medidas realizadas son:

- Medida de los valores eficaces de tensiones alternas hasta 1.000 V entre bornes. Al utilizar los ratios, el instrumento puede alcanzar cientos de gigavoltios.
- Medida de los valores eficaces de corrientes alternas hasta 10.000 A (neutro incluido). Al utilizar los ratios, el instrumento puede alcanzar cientos de kiloamperios.
- Medida del valor continuo de las tensiones y de las corrientes (neutro incluido).
- Medida de los valores eficaces en semiperíodo mínimo y máximo en tensión y corriente (neutro excluido).
- Medida de los valores pico para las tensiones y las corrientes (neutro incluido).
- Medida de la frecuencia de las redes 50 Hz y 60 Hz.
- Medida del factor de cresta en corriente y en tensión (neutro incluido).
- Cálculo del factor de pérdidas armónicas (FHL), aplicación a los transformadores en presencia de corrientes armónicas.
- Cálculo del factor K (KF), aplicación a los transformadores en presencia de corrientes armónicas.
- Medida de la distorsión armónica total con respecto a la fundamental (THD en %) de las corrientes y de las tensiones (neutro excluido).
- Medida de la distorsión armónica total con respecto al valor RMS AC (THD en %) para las corrientes y las tensiones (neutro incluido).
- Medida de las potencias activas, reactivas (capacitiva e inductiva), no activas, deformantes y aparentes por fase y acumuladas (neutro excluido).
- Medida del factor de potencia (PF) y del factor de desplazamiento (DPF o  $\cos \Phi$ ) (neutro excluido).
- Medida del valor RMS deformante (d) para las corrientes y las tensiones (neutro excluido).
- Medida del flicker de corta duración de las tensiones (neutro excluido).
- Medida del flicker de larga duración de las tensiones (PLT) (neutro excluido).
- Medida de las energías activas, reactivas (capacitiva e inductiva), no activas, deformantes y aparentes (neutro excluido).
- Medida de los armónicos para las corrientes y las tensiones (neutro incluido) hasta el orden 50: valor RMS, porcentajes con respecto a la fundamental (%) (neutro excluido) o al valor RMS total (%r), mínimo y máximo y tasa de secuencia armónica.
- Medida de las potencias aparentes armónicas (neutro excluido) hasta el orden 50: porcentaje con respecto a la potencia aparente fundamental (%) o a la potencia aparente total (%r), mínimo y máximo de la tasa del rango.
- Medida de las corrientes de inserción, aplicación al arrancar un motor.

## 2.1.2. FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN

- Visualización de las formas de onda (tensiones y corrientes).
- Visualización de las histogramas de frecuencia (tensiones y corrientes).
- Función corriente de inserción: visualización de los parámetros útiles al estudio de un arranque motor.
  - Valor instantáneo de la corriente y de la tensión en el instante apuntado por el cursor.
  - Valor instantáneo absoluto máximo de la corriente y de la tensión (en el arranque completo).
  - Valor RMS del semiperíodo (o lóbulo) de la corriente y de la tensión (neutro excluido) sobre el que está posicionado el cursor.
  - Valor RMS del semiperíodo máximo de la corriente y de la tensión (en el arranque completo).
  - Valor instantáneo de la frecuencia de la red en el instante apuntado por el cursor.
  - Valores instantáneos máximo, medio y mínimo de la frecuencia de la red (en el arranque completo).
  - Hora de inicio del arranque motor.
- Fotografías de pantalla (50 como máximo).
- Función transitorios. Detección y registro de transitorios (hasta 210) durante un tiempo y a una fecha seleccionados (programación del inicio y del fin de la búsqueda de transitorios). Registro de 4 periodos completos (uno antes del evento que activa el transitorio y tres después) en los 8 canales de adquisición.
- Función de registro de tendencia (data logging). 2 Gb de memoria con fecha y hora y programación del inicio y del fin de un registro – 100 registros como máximo. Representación, en forma de histogramas o de curvas, del valor medio de numerosos parámetros en función del tiempo, con o sin los MÍN-MÁX.
- Función alarma. Lista de las alarmas registradas (16.362 alarmas como máximo), en función de los umbrales programados en el menú de configuración. Programación del inicio y del fin de un control de alarmas.

## 2.1.3. FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN

- Ajuste de la fecha y de la hora.
- Ajuste de la iluminación de la pantalla.
- Selección de los colores de curva.
- Selección de la gestión del apagado de la pantalla.
- Selección de la visualización en modo noche.
- Selección de los métodos de cálculo (magnitudes no activas descompuestas o no, selección de la unidad de energía, selección de los coeficientes de cálculo del factor K, selección de la referencia de las distorsiones armónicas totales, cálculo del PLT (deslizante o no)
- Selección del sistema de distribución (monofásico, bifásico, trifásico con o sin medida de neutro) y del método de conexión (estándar, 2 elementos o 2 elementos  $\frac{1}{2}$ ).
- Configuración de los registros, de las alarmas, de las corrientes de entrada y de los transitorios.
- Borrar los datos (totalmente o parcialmente).
- Visualización de los identificadores de software y hardware del instrumento.
- Selección del idioma.
- Visualización de los sensores de corriente detectados, no detectados, no gestionados, simulados o no simulados (método de conexión de 2 elementos) y ajuste de los ratios de tensión y corriente, de relaciones de transducción y de la sensibilidad.

## 2.2. VISTA GENERAL

Bornes de conexión para la medida

(véase § 2.6.1)

Pantalla


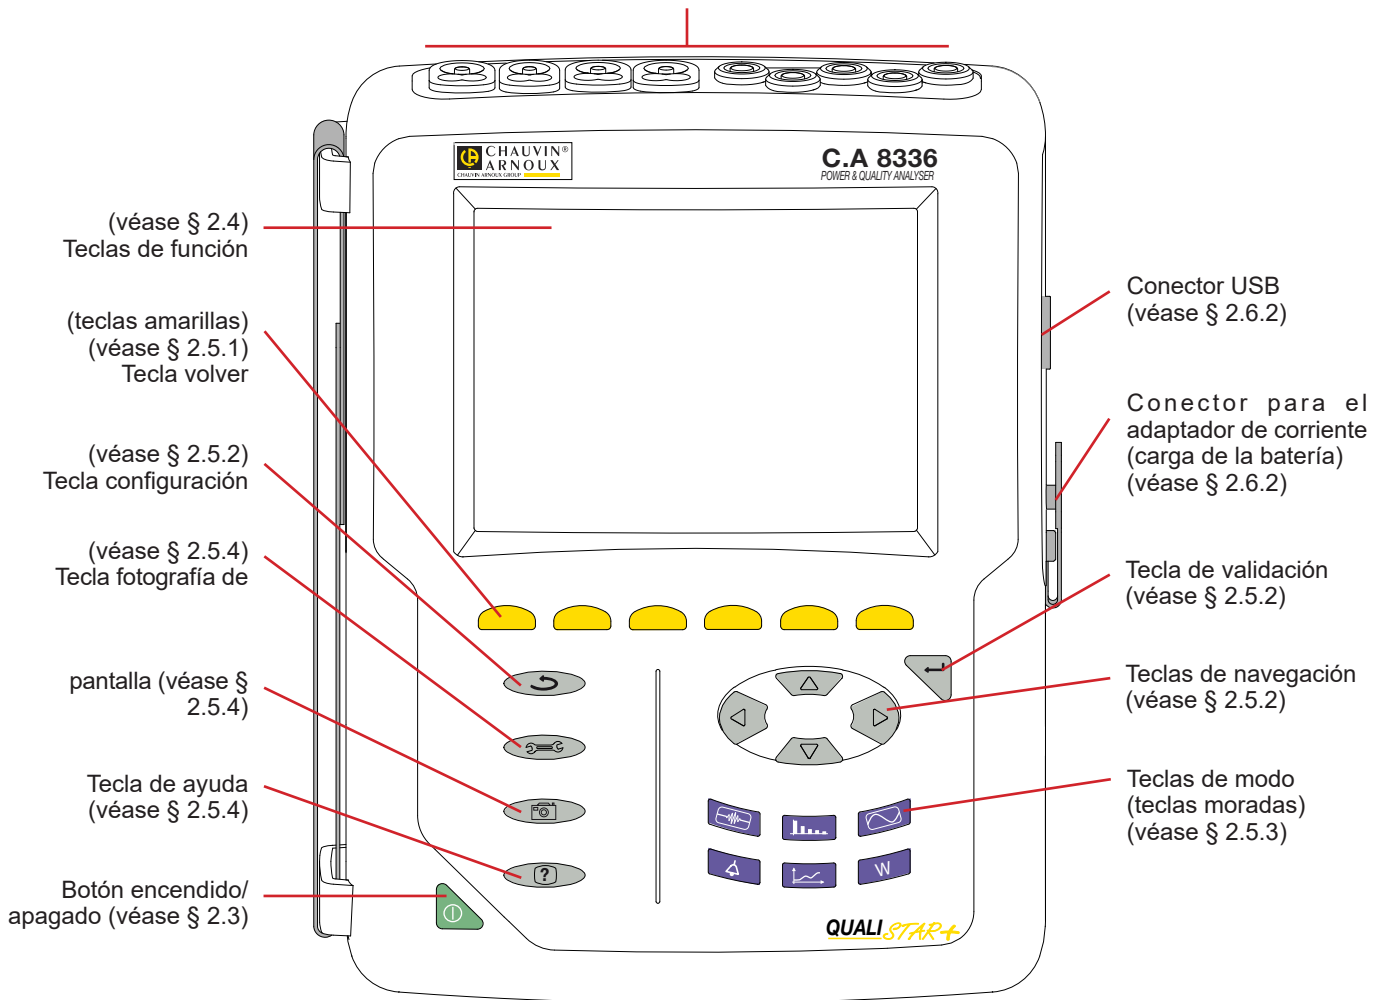
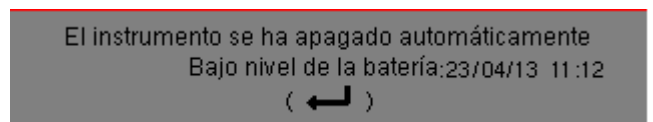



Figura 1: vista general del Qualistar+

## 2.3. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

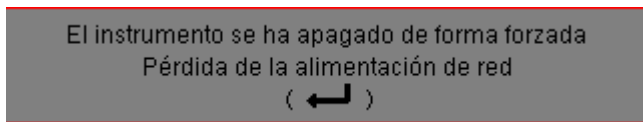El instrumento puede funcionar o bien con la batería o bien conectado a la red. Al pulsar el botón se enciende el instrumento. Si el instrumento se apaga de modo repentino (corte de la alimentación eléctrica sin batería) o automáticamente (batería gastada), aparece un mensaje informativo al inicio.



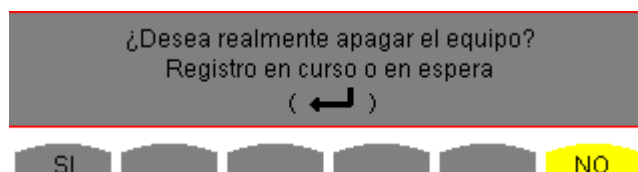Una nueva pulsación en el botón apaga el instrumento. Si el instrumento está registrando, en medición de energía, en búsqueda de transitorio, de alarma y/o de adquisición de corriente de inserción, pide una confirmación.



Seleccione **Si** o **No** con las correspondientes teclas amarillas, luego pulse la tecla para confirmar.

- Si se selecciona **No**, el registro o los registros continúan.
- Si se selecciona **Si**, se guardan los datos finalizados hasta este momento y el instrumento se apaga.



## 2.4. PRESENTACIÓN

La pantalla TFT gráfica a color retroiluminada 320 x 240 píxeles (1/4 VGA) visualiza los valores de medida asociados a las curvas, los parámetros del equipo, la selección de las curvas, los valores instantáneos de las señales, la selección del tipo de medida. Al poner en funcionamiento el instrumento, se visualiza automáticamente la pantalla *Formas de onda*. La información relativa a esta pantalla se describe en el § 7.

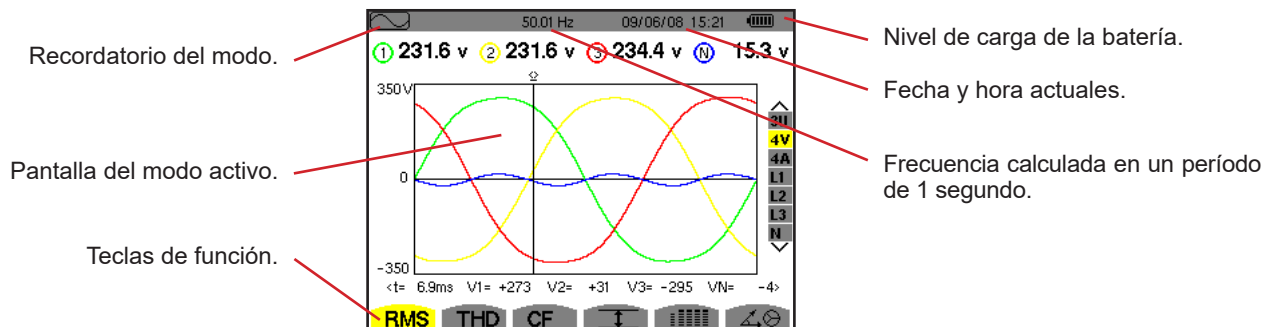


Figura 2: ejemplo de una pantalla de visualización

El usuario selecciona la gestión del apagado de la pantalla a partir del menú Visualización del modo Configuración (véase § 4.4.3).

### 2.4.1. LOS ICONOS DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

El display utiliza los siguientes iconos para las teclas de función amarillas:

Iconos	Descripción
V	Modo de tensión de fase (o simple).
A	Modo de corriente de fase (o simple).
S	Modo de potencia.
U	Modo de tensión de línea (o compuesta).
var	Gestión de la descomposición de las magnitudes no activas.
Wh	Selección de la unidad de energía.
FK	Selección de los coeficientes del factor K.
%f-%r	Selección de la referencia de la distorsión armónica de las fases.
PLT	Gestión del modo de cálculo del Flicker de larga duración.
CF	Visualización de los factores de cresta y de las curvas.
RMS	Visualización de los valores RMS y de las curvas.
PEAK	Visualización de los valores PEAK y de las curvas.
THD	Visualización de las distorsiones armónicas y de las curvas.
PF...	Visualización de PF, $\cos \Phi$ (DPF), $\tan \Phi$ y $\Phi$ .
W...	Visualización de las potencias y de las magnitudes asociadas (PF, $\cos \Phi$ , DPF, $\tan \Phi$ y $\Phi_{VA}$ ).
Wh...	Visualización de los contadores de energías.
[Σ]	Activación y desactivación del cálculo de energía.

Iconos	Descripción
	Zoom In.
	Zoom Out.
	Gestión del brillo.
	Selección de los colores de los canales de medida.
	Gestión del apagado de la pantalla.
	Visualización en modo noche
	Modo de programación de un registro.
	Modo de consulta de un registro.
	Inicio del registro.
	Programación rápida e inicio de un registro.
	Interrupción del registro.
	Paro de la función en curso.
	Papelera de reciclaje para eliminar elementos.
	Acceso directo al modo de configuración del registro.
	Activación y desactivación de la selección del filtro de visualización de la lista de los transitorios.

Iconos	Descripción
	Visualización de los valores promedios y de sus extremos.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor máximo en tensión de fase.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor mínimo en tensión de fase.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor máximo en tensión de línea.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor mínimo en tensión de línea.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor máximo en corriente.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor mínimo en corriente.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor máximo de frecuencia instantánea.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor mínimo de frecuencia instantánea.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor máximo de la medida visualizada.
	Desplazamiento del cursor en el primer caso de valor mínimo de la medida visualizada.
	Visualización simultánea de la totalidad de las medidas de tensión y corriente (RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL, FK).

Iconos	Descripción
	Selección de todos los elementos.
	Anula la selección de todos los elementos.
	Modo Transitorio.
	Modo Corriente de inserción.
	Visualización del diagrama de Fresnel de las señales.
	Desplazamiento del cursor a la fecha de generación del transitorio.
	Desplazamiento del cursor a un período de señal anterior a la fecha de generación del transitorio.
	Energías consumidas por la carga.
	Energías generadas por la carga.
	Página pantalla 1 de la función ayuda.
	Página pantalla 2 de la función ayuda.
	Página pantalla 3 de la función ayuda.
	Página pantalla 4 de la función ayuda.
	Configuración anterior.
	Configuración siguiente.
	Página pantalla anterior.
	Página pantalla siguiente.

## 2.5. LAS TECLAS DEL TECLADO

### 2.5.1. LAS TECLAS DE FUNCIÓN (TECLAS AMARILLAS)

Estas 6 teclas permiten activar la función o la herramienta representada por el icono correspondiente en la pantalla.







### 2.5.2. LAS TECLAS DE NAVEGACIÓN



Un bloque de 4 teclas de dirección, de una tecla de validación y de una tecla volver permite la navegación por los menús.

Representación	Función
	Tecla de dirección o de navegación hacia arriba.
	Tecla de dirección o de navegación hacia abajo.
	Tecla de dirección o de navegación hacia la derecha.
	Tecla de dirección o de navegación hacia la izquierda.
	Confirma la selección.
	Tecla volver.

### 2.5.3. LAS TECLAS DE MODO (TECLAS MORADAS)

Permiten acceder a los siguientes modos específicos:

Representación	Función	Ver
	Modo captura de la forma de onda con sus dos submodos: modo transitorio (cortes, parásitos, etc.) y modo de corriente de inserción (arranque motor).	§ 5
	Visualización de las curvas relacionadas con los armónicos: representación de la distorsión armónica de las tensiones, corrientes y potencias orden por orden, determinación de las corrientes armónicas producidas por cargas no lineales, análisis de los problemas causados por los armónicos en función de su orden (calentamiento de los neutros, de los conductores, de los motores, etc.).	§ 6
	Visualización de las formas de onda de tensión y de corriente, visualización de los mínimos y máximos, de las tablas resumen, determinación de la rotación de fases.	§ 7
	Modo alarma: lista de las alarmas registradas en función de los umbrales programados en la configuración, registro de los cortes de la red con la resolución de un semiperíodo (Vrms, Arms, Urms), determinación de los rebasamientos de consumo de energía, control del cumplimiento de un contrato de calidad de suministro de energía.	§ 8
	Modo tendencia: registro de los parámetros seleccionados en el menú Configuración.	§ 9
	Visualización de las medidas relacionadas con las potencias y las energías.	§ 10

Tres teclas son para modos de tiempo real: ,  y .




En cada uno de estos modos, los círculos de color sobre fondo blanco ①, dentro de los cuales aparecen los números o tipos de canal, son indicadores de saturación: el fondo del círculo aparece en color cuando el canal medido está potencialmente saturado ①.

Cuando el disco de identificación corresponde a un canal simulado (por ejemplo en trifásico de 4 hilos con selección V1V2, método de los 2 elementos ½ o en trifásico de 3 hilos con selección A1A2, método de los 2 elementos, véanse las conexiones § 4.6), este canal está potencialmente saturado si al menos un canal que sirve para su cálculo está saturado.

Asimismo, si el disco de saturación corresponde a un canal de tensión de línea, éste está potencialmente saturado si al menos uno de los canales de tensión de fase que sirve para su cálculo está potencialmente saturado.

### 2.5.4. LAS DEMÁS TECLAS

Las funciones de las demás teclas del teclado son las siguientes:

Representación	Función	Ver
	Tecla de configuración.	§ 4
	Fotografía de pantalla en curso y acceso a las pantallas ya memorizadas.	§ 11
	Tecla de ayuda: informa sobre las funciones y los símbolos utilizados por el modo de visualización en curso.	§ 12

## 2.6. LOS CONECTORES

### 2.6.1. BORNES DE CONEXIÓN

Situados en la parte superior, estos conectores están distribuidos como se indica a continuación:

4 bornes de entrada de corriente para sensores amperimétricos (pinza MN, pinza C, AmpFlex®, pinza PAC, pinza E3N, etc.).

5 bornes de entrada de tensión.

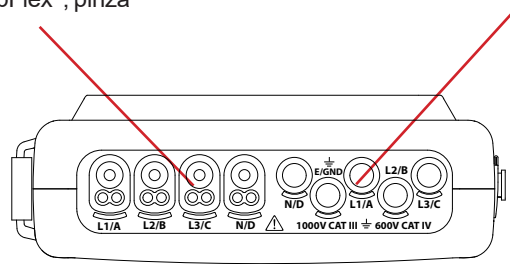


Figura 3: los bornes de conexión

### 2.6.2. CONECTORES LATERALES

Situados en el lado derecho del instrumento, estos conectores se utilizan como se indica a continuación:

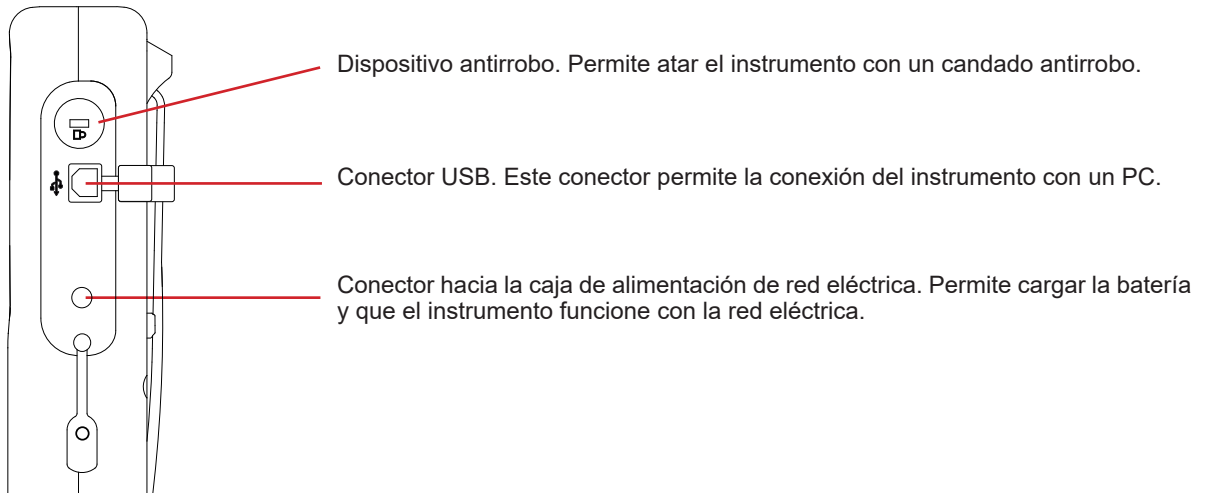



Figura 4: los conectores laterales

## 2.7. LA ALIMENTACIÓN

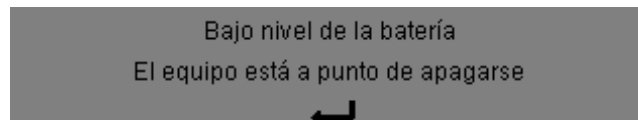El icono de batería situado en la parte superior derecha de la pantalla indica el estado de carga de la batería. El número de barras en el interior del icono es proporcional al nivel de carga.

- Batería cargada.
- Batería descargada.
- Barras móviles: batería en carga.
- Una barra roja: el estado de la batería no se conoce, ya que jamás se cargó por completo.
- El instrumento está conectado a la red eléctrica sin batería.

Cuando la capacidad de la batería es demasiado baja, se visualiza el siguiente mensaje:



Pulse ← para aceptar la información. Si usted no conecta el instrumento a la red eléctrica, se apagará 1 minuto después de que aparezca este mensaje. Se tiene por lo tanto que poner a cargar cuanto antes.

## 2.8. EL SOPORTE

Un soporte reclinable situado en el dorso del Qualistar+ permite mantener el instrumento en posición inclinada.

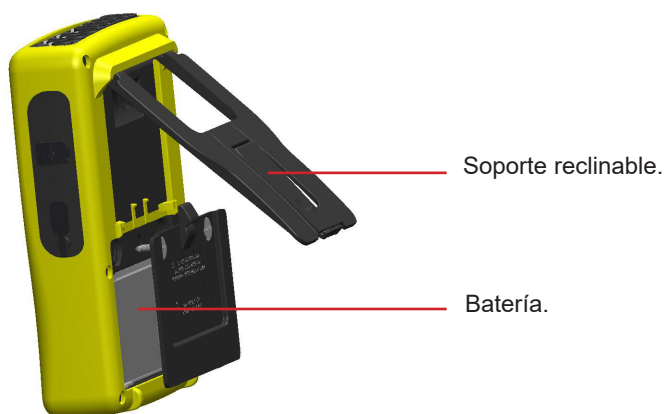


Figura 5: soporte y tapa de acceso a la batería

## 2.9. LAS ABREVIATURAS

Prefijos (de las unidades) del Sistema Internacional (S.I)

Prefijo	Símbolo	Factor multiplicativo
milli	m	$10^{-3}$
kilo	k	$10^3$
Mega	M	$10^6$
Giga	G	$10^9$
Tera	T	$10^{12}$
Peta	P	$10^{15}$
Exa	E	$10^{18}$

Significado de los símbolos y abreviaturas utilizados:


Símbolo	Descripción
$\approx$	Componentes alterna y continua.
$\sim$	Componente alterna sola.
$\equiv$	Componente continua sola.
$\text{⌚}$	Desfase inductivo.
$\neq$	Desfase capacitivo.
$^\circ$	Grado.
<b>-.+</b>	Modo experto.
<b>   </b>	Valor absoluto.
$\Sigma$	Suma de los valores.
<b>%</b>	Porcentaje.
<b>%f</b>	Valor fundamental de referencia
<b>%r</b>	Valor total de referencia
$\Phi_{VA}$ o $\Phi_{UA}$	Desfase de la tensión con respecto a la corriente.
<b>A</b>	Corriente o unidad amperio.
<b>A-h</b>	Armónico de la corriente.
<b>Acf</b>	Factor de cresta de la corriente.
<b>Ad</b>	Corriente RMS deformante.
<b>Adc</b>	Corriente continua.
<b>Apk+</b>	Valor de cresta máximo de la corriente.
<b>Apk-</b>	Valor de cresta mínimo de la corriente.
<b>Arms</b>	Corriente eficaz verdadera.
<b>Athdf</b>	Distorsión armónica total de la corriente en %f.
<b>Athdr</b>	Distorsión armónica total de la corriente en %r.
<b>Aunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso de las corrientes.
<b>AVG</b>	Valor promedio (media aritmética).
<b>CF</b>	Factor de cresta (corriente o tensión).
<b>cos <math>\Phi</math></b>	Coseno del desfase de la tensión con respecto a la corriente (DPF – factor de potencia fundamental o factor de desplazamiento).
<b>DC</b>	Componente continua (corriente o tensión).
<b>DPF</b>	Factor de desplazamiento (cos F).
<b>FHL</b>	Factor de pérdidas armónicas.
<b>FK</b>	Factor K.
<b>Hz</b>	Frecuencia de la red estudiada.
<b>L</b>	Canal (Line).
<b>MAX</b>	Valor máximo.
<b>MIN</b>	Valor mínimo.
<b>ms</b>	Milisegundo.
<b>PEAK o PK</b>	Valor de cresta máximo (+) o mínimo (-) de la señal.
<b>PF</b>	Factor de potencia.
<b>PLT</b>	Flicker de larga duración.
<b>PST</b>	Flicker de corta duración.

Símbolo	Descripción
<b>RMS</b>	Verdadero valor eficaz (corriente o tensión).
<b>t</b>	Fecha relativa del cursor temporal.
<b>tan <math>\Phi</math></b>	Tangente del desfase de la tensión con respecto a la corriente.
<b>THD</b>	Distorsión armónica total (en %f o en %r).
<b>U</b>	Tensión de línea.
<b>U-h</b>	Armónico de la tensión de línea.
<b>Ucf</b>	Factor de cresta de la tensión de línea.
<b>Ud</b>	Tensión de línea RMS deformante.
<b>Udc</b>	Tensión de línea continua.
<b>Upk+</b>	Valor de cresta máximo de la tensión de línea.
<b>Upk-</b>	Valor de cresta mínimo de la tensión de línea.
<b>Urms</b>	Tensión de línea eficaz verdadera.
<b>Uthdf</b>	Distorsión armónica total de la tensión de línea en %f.
<b>Uthdr</b>	Distorsión armónica total de la tensión de línea en %r.
<b>Uunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso de las tensiones compuestas.
<b>V</b>	Tensión de fase o unidad voltio.
<b>V-h</b>	Armónico de la tensión de fase.
<b>S</b>	Potencia aparente.
<b>S-h</b>	Potencia aparente armónica.
<b>D</b>	Potencia deformante.
<b>Dh</b>	Energía deformante.
<b>Sh</b>	Energía aparente.
<b>Q<sub>1</sub></b>	Potencia reactiva (fundamental).
<b>N</b>	Potencia no activa.
<b>Q<sub>1</sub>h</b>	Energía reactiva (fundamental).
<b>Nh</b>	Energía no activa.
<b>Vcf</b>	Factor de cresta de la tensión simple.
<b>Vd</b>	Tensión de fase RMS deformante.
<b>Vdc</b>	Tensión de fase continua.
<b>Vpk+</b>	Valor de cresta máximo de la tensión de fase.
<b>Vpk-</b>	Valor de cresta mínimo de la tensión de fase.
<b>Vrms</b>	Tensión de fase eficaz verdadera.
<b>Vthdf</b>	Distorsión armónica total de la tensión de fase en %f.
<b>Vthdr</b>	Distorsión armónica total de la tensión de fase en %r.
<b>Vunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso de las tensiones simples.
<b>P</b>	Potencia activa.
<b>Pdc</b>	Potencia continua.
<b>Pdch</b>	Energía continua.
<b>Ph</b>	Energía activa.



## 3. UTILIZACIÓN

### 3.1. PUESTA EN MARCHA

Para poner el instrumento en marcha, pulse el botón . Se enciende al pulsar el botón y se apaga si el adaptador de corriente no está conectado al instrumento.

Después de comprobar el software, se visualiza la pantalla de inicio, luego la pantalla informativa donde aparece la versión del software del instrumento así como su número de serie.



Figura 6: la pantalla de inicio al encender el instrumento

Luego aparece la pantalla *Formas de onda*.

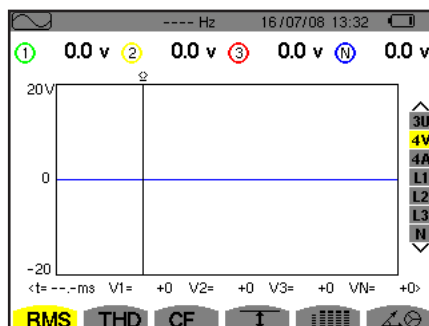






Figura 7: la pantalla Formas de onda

### 3.2. CONFIGURACIÓN

Para configurar el instrumento, proceda como se indica a continuación:

- Pulse . Se visualiza la pantalla de configuración.
- Pulse las teclas  o  para seleccionar el parámetro a modificar. Pulse  para entrar en el submenú seleccionado.

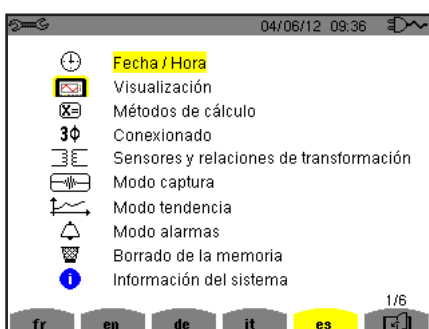



Figura 8: la pantalla de Configuración

Utilice luego las teclas de navegación ( o  y  o ) y la tecla  para aceptar. Para más detalles, véanse los § 4.3 a 4.10.

Deberán verificarse o adaptarse a cada medida los siguientes puntos:


- Definir los parámetros de métodos de cálculo (véase § 4.5).
- Seleccionar el sistema de distribución (monofásico a trifásico de 5 hilos) así como el método de conexión (2 vatímetros, 2 elementos ½, estándar) (véase § 4.6).
- Según el tipo de sensor de corriente conectado, programar los ratios o el rango de corriente (véase § 4.7).
- Programar los ratios de tensión (véase § 4.7).
- Definir los niveles de generación (modo transitorio y captura de la corriente de inserción) (véase § 4.8).
- Definir los valores a registrar (modo tendencia) (véase § 4.9).
- Definir los umbrales de la alarma (véase § 4.10).

Para volver a la pantalla *Configuración a partir de un submenú*, pulse la tecla .

### 3.3. INSTALACIÓN DE LOS CABLES

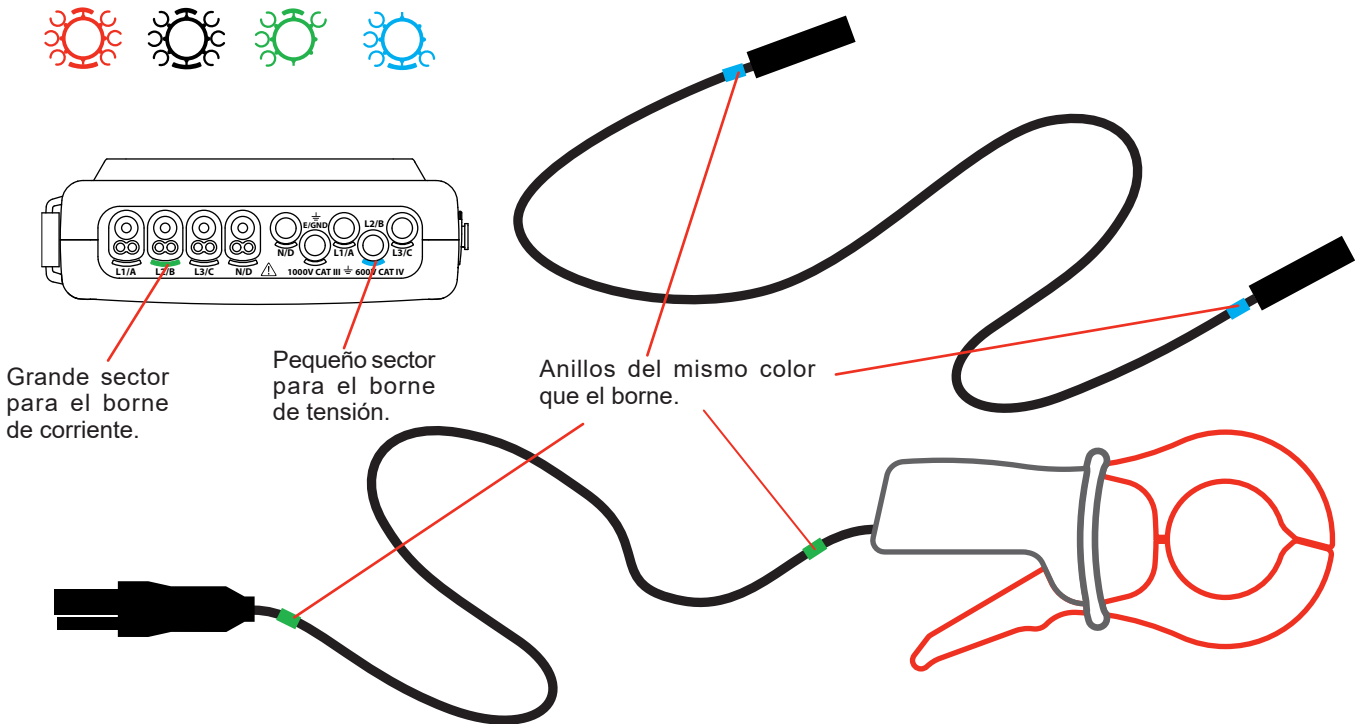Para identificar los cables y los terminales de entrada, Vd. puede marcarlos según el código de colores fase/neutro usual con los identificadores de color suministrados con el instrumento.

- Quite el sector e insértelo en los dos agujeros destinados para este efecto cerca del terminal (el grande para el borne de corriente y el pequeño para el borne de tensión).



Grande sector para el borne de corriente.

Pequeño sector para el borne de tensión.

Anillos del mismo color que el borne.

- Enganche un anillo de color idéntico a cada uno de los extremos del cable que Vd. va a conectar al borne. Vd. dispone de doce juegos de identificadores de colores diferentes para armonizar el instrumento con todos los códigos de color fase/neutro vigente.

- Desconecte los cables de medida de los bornes del instrumento:

4 bornes de entradas de corriente.

5 bornes de entradas de tensión.

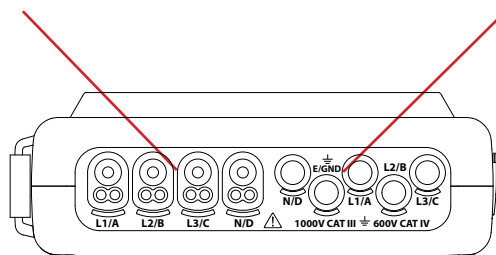


Figura 3: los bornes de conexión

- No olvide definir la relación de transformación de los sensores de corriente y de las entradas de tensión (véase § 4.7).

Para realizar una medida, debe programar como mínimo:

- el método de cálculo (véase § 4.5),
- la conexión (véase § 4.6),
- y los ratios de los sensores (véase § 4.7).

Los cables de medida se conectan al circuito a medir de conformidad con los siguientes esquemas.

### 3.3.1. RED MONOFÁSICA

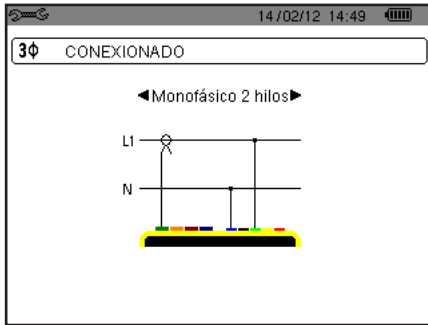


Figura 9: conexión monofásica de 2 hilos

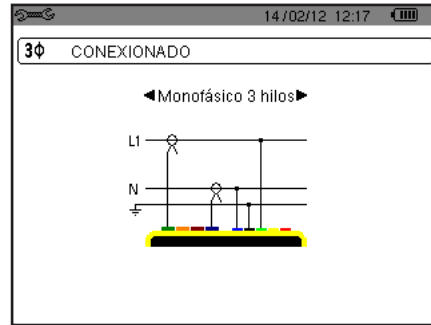


Figura 10: conexión monofásica de 3 hilos

### 3.3.2. RED BIFÁSICA

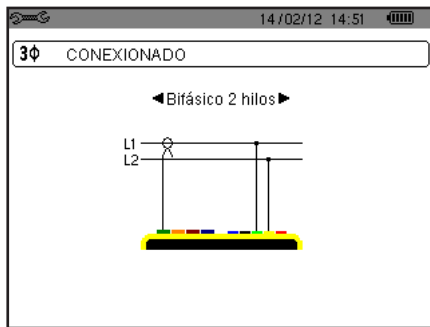


Figura 11: conexión bifásica de 2 hilos

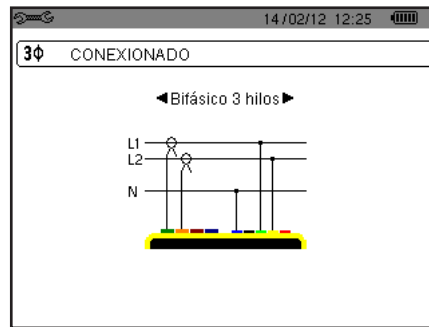


Figura 12: conexión bifásica de 3 hilos

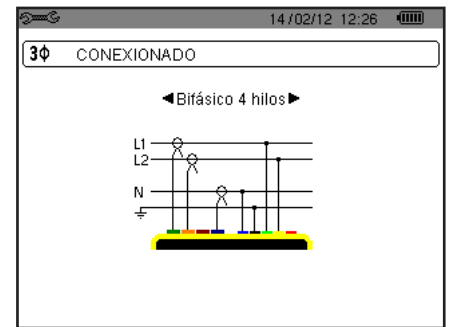


Figura 13: conexión bifásica de 4 hilos

### 3.3.3. RED TRIFÁSICA

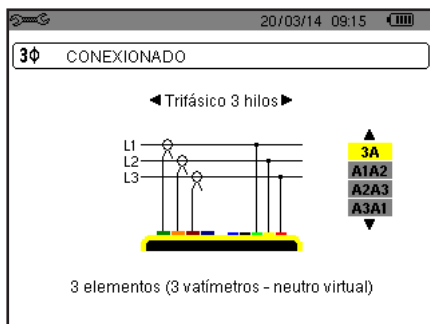


Figura 14: conexión trifásica de 3 hilos

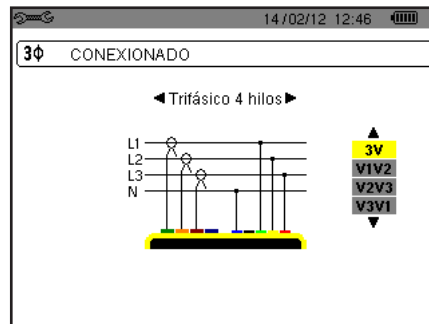


Figura 15: conexión trifásica de 4 hilos

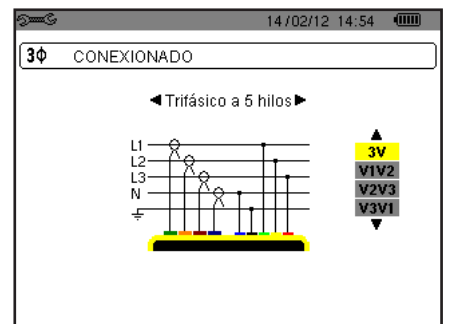


Figura 16: conexión trifásica de 5 hilos

En el caso de una red trifásica, no tiene por qué conectar todos los bornes en tensión o en corriente.

Para la conexión trifásica de 3 hilos, indique los sensores de corriente que se conectarán: los 3 sensores (3A) o únicamente 2 (A1 y A2, o A2 y A3 o A3 y A1).

Para la conexión trifásica de 4 y 5 hilos, indique las tensiones que se conectarán: las 3 tensiones (3V) o únicamente 2 (V1 y V2, o V2 y V3 o V3 y V1).

### 3.3.4. PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN

- Ponga el instrumento en funcionamiento,
- Configure el instrumento en función de las medidas a realizar y del tipo de red correspondiente (véase § 4)
- Conecte los cables y los sensores de corriente al instrumento,
- Conecte el cable de tierra y/o de neutro a la tierra y/o al neutro de la red (cuando está distribuido), así como el sensor de corriente correspondiente,
- Conecte el cable de la fase L1 a la fase L1 de la red, así como el sensor de corriente correspondiente,
- En caso necesario, proceda del mismo modo para las fases L2 y L3 y para N.


**Observación:** el cumplimiento de este procedimiento limita al máximo los errores de conexión y permite no perder tiempo.

Procedimiento de desconexión:

- Proceda de modo inverso al orden de conexión terminando siempre por la desconexión de la tierra y/o del neutro (cuando está distribuido).
- Desconecte los cables del instrumento y apáguelo.

## 3.4. FUNCIONES DEL INSTRUMENTO

Toda pantalla puede ser salvaguardada (fotografía de pantalla) pulsando la tecla  durante 3 segundos (véase § 11).

Puede en cualquier momento pulsar la tecla de ayuda . La pantalla de ayuda le informará sobre las funciones y los símbolos utilizados por el modo de visualización en curso.

### 3.4.1. CAPTURA DE FORMAS DE ONDA

Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .

Puede visualizar el modo Transitorio (véase § 5.1) o el modo Corriente de inserción (véase § 5.2).

### 3.4.2. VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS

Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .

Puede visualizar la tensión de fase (véase § 6.1), la corriente (véase § 6.2), la potencia aparente (véase § 6.3) o la tensión de línea (véase § 6.4).

### 3.4.3. MEDIDA DE LAS FORMAS DE ONDA

Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .

Puede visualizar las medidas del verdadero valor eficaz (véase § 7.1), las medidas de la distorsión armónica total (véase § 7.2), las medidas del factor de cresta (véase § 7.3), los valores extremos en tensión y corriente (véase § 7.2), varios valores simultáneamente (véase § 7.5) o el diagrama de Fresnel (véase § 7.6).

### 3.4.4. DETECCIÓN DE LAS ALARMAS

Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .

Puede configurar el modo alarma (véase § 8.1), programar una campaña de alarmas (véase § 8.2), consultarla (véase § 8.4) o borrarla (véase § 8.6).

### 3.4.5. REGISTRO

Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .


Puede configurar los registros (véase § 9.2) y programarlos (véase § 9.1). También puede consultar o borrar registros (véase § 4.11).

### 3.4.6. MEDIDA DE LAS ENERGÍAS





Con el instrumento encendido y conectado a la red eléctrica, pulse la tecla .

Puede medir las energías consumidas (véase § 10.1.3) o aportadas (véase § 10.1.4 o § 10.2.2 o § 10.3.2).

## 4. CONFIGURACIÓN

La tecla *Configuración*  permite configurar el instrumento. Esto es necesario antes de cada nuevo tipo de medida. La configuración se guarda en la memoria, incluso después de apagar el instrumento.

### 4.1. MENÚ CONFIGURACIÓN

Las teclas de navegación (, , , ) permiten navegar en el menú Configuración para configurar el instrumento. El valor que se puede modificar está enmarcado por flechas.

La mayoría de las veces, se deben aceptar () las modificaciones aportadas por el usuario para que se tomen en cuenta.


La tecla volver () permite volver al menú principal a *partir de un submenú*.



Figura 8: la pantalla Configuración

### 4.2. IDIOMA DE VISUALIZACIÓN

Para seleccionar el idioma de visualización, pulse la tecla amarilla del teclado correspondiente al icono de la pantalla (Figura 6).

El idioma activo es identificado por el icono sobre fondo amarillo.

### 4.3. FECHA / HORA

El menú  define la fecha y la hora del sistema. La visualización se presenta como se indica a continuación:

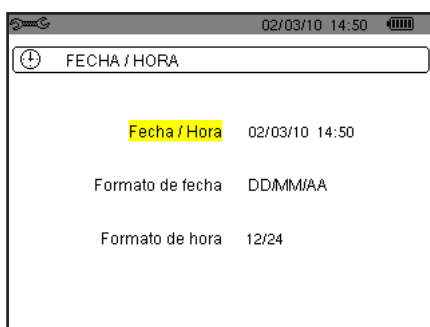








Figura 17: el menú Fecha / Hora

Con el campo Fecha/Hora resaltado en amarillo, pulse . Para modificar un valor, pulse  o . Para pasar de un campo a otro, pulse  o . Para confirmar, pulse .

Proceda de la misma forma para el sistema de datación (DD/MM/AA o MM/DD/AA) y el sistema horario (12/24 o AM/PM). Visualizará inmediatamente cómo cambia la fecha en pantalla.

Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla .

**Observación:** La configuración de los parámetros como la fecha y la hora no se puede realizar cuando el instrumento está registrando, en medición de energía, en búsqueda de transitorio, de alarma y/o de adquisición de corriente de inserción.

## 4.4. VISUALIZACIÓN

### 4.4.1. BRILLO



El menú  define el brillo del display. La visualización se presenta como se indica a continuación:



Figura 18: el menú Contraste / Brillo

Utilice las teclas (<, >) para cambiar el brillo.  
Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla .

### 4.4.2. COLORES

El menú  define el color de las curvas de tensión y de corriente. Pulse la tecla amarilla correspondiente al icono . Los 15 colores siguientes están disponibles: verde, verde oscuro, amarillo, naranja, rosa, rojo, marrón, azul, azul turquesa, azul oscuro, gris muy claro, gris claro, gris medio, gris oscuro y negro.

La visualización se presenta como se indica a continuación:



Figura 19: el menú Colores

Utilice las teclas de navegación (▲, ▼, ◀, ▶) para cambiar las asignaciones de los colores.  
Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla .

### 4.4.3. GESTIÓN DEL APAGADO DE LA PANTALLA


El menú  define la gestión del apagado de la pantalla. Pulse la tecla amarilla correspondiente al icono .



Figura 124: el menú Gestión del apagado de la pantalla

Utilice las teclas de navegación (▲, ▼) para seleccionar el modo de apagado de la pantalla: Automático o Nunca.



El modo automático permite ahorrar la batería. El autoapagado de la pantalla de visualización se activa después de cinco minutos sin pulsar las teclas siempre y cuando el instrumento sólo está alimentado por la batería y está registrando y después de diez minutos si no se está registrando. El botón de Encendido/Apagado  parpadea para indicar que el instrumento sigue funcionando. Se vuelve a encender la pantalla pulsando cualquier tecla del teclado.

Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla .

#### 4.4.4. MODO NOCHE

El menú  permite cambiar a modo noche. Pulse la tecla amarilla que corresponde al icono .

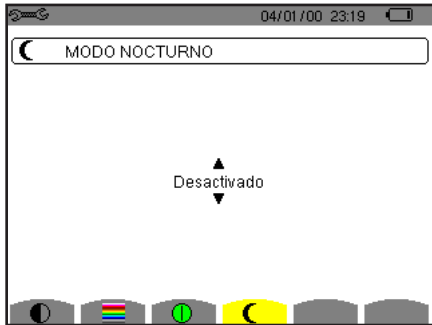





Figura 125: el menú Modo noche

Utilice las teclas de navegación (, ) para activar o desactivar el modo noche. La pantalla cambia entonces a vídeo invertido y todos los colores cambian.

### 4.5. MÉTODOS DE CÁLCULO

El menú  define:



- La selección de la descomposición o no de las magnitudes no activas,
- La selección de la unidad de energía,
- La selección de la referencia de la distorsión armónica de las fases,
- La selección de los coeficientes de cálculo del factor K,
- La selección del método de cálculo del Flicker de larga duración.

#### 4.5.1. SELECCIÓN DEL CÁLCULO DE LAS MAGNITUDES NO ACTIVAS


El menú **var** permite elegir de descomponer o no descomponer las magnitudes no activas (potencias y energías).



Figura 20: el menú Métodos de cálculo de las magnitudes reactivas

Utilice las teclas de navegación (, ) para seleccionar la descomposición o no.

- Descompuestas: La potencia no activa N está descompuesta en potencia reactiva (fundamental)  $Q_1$  y en potencia deformante D. La energía no activa  $N_h$  está descompuesta en  $Q_{,h}$  y  $D_h$ .
- No descompuestas: aparecen la potencia no activa N y la energía no activa  $N_h$ .

Luego confirme su selección con la tecla . El instrumento vuelve al menú *Configuración*.

**Observación:** No se puede realizar la modificación si el instrumento está en curso de registro, en medición de energía y/o búsqueda de alarma.

### 4.5.2. SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ENERGÍA

El menú **Wh** define la unidad de visualización de las energías.

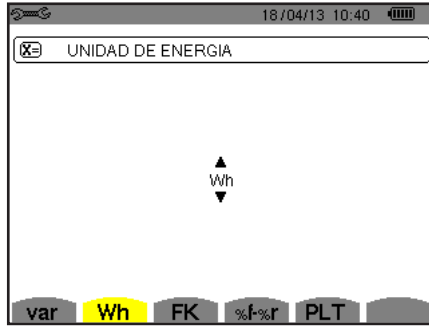


Figura 21: el menú Selección de la unidad de energía

Utilice las teclas de navegación (**▲**, **▼**) para seleccionar la unidad:

- Wh: vatio-hora.
- J: julio.
- tep (nuclear): tonelada equivalente de petróleo nuclear.
- tep (no nuclear): tonelada equivalente de petróleo no nuclear.
- BTU: British Thermal Unit (unidad térmica británica).

Luego confirme su selección con la tecla **↵**. El instrumento vuelve al menú *Configuración*.

### 4.5.3. SELECCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CÁLCULO DEL FACTOR K

El menú **FK** define los coeficientes utilizados para el cálculo del factor K.

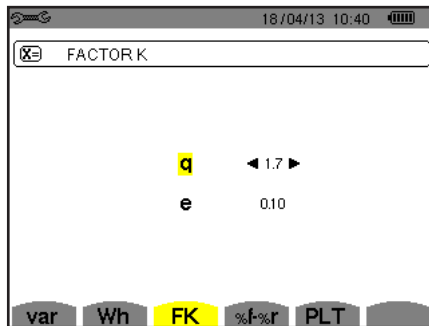


Figura 22: el menú Selección de los coeficientes de cálculo del factor K

Utilice las teclas de navegación (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) para fijar el valor de los coeficientes q y e:

- q: constante exponencial que depende del tipo de devanado y de la frecuencia.  
El valor de q puede oscilar entre 1,5 y 1,7. El valor de 1,7 conviene para transformadores con secciones de conductores redondas o cuadradas en todos los devanados. El valor de 1,5 conviene para los que tienen devanados de baja tensión en forma de cinta.
- e: ratio entre las pérdidas relacionadas con las corrientes de Foucault (a la frecuencia fundamental) y las pérdidas resistivas (ambas evaluadas a la temperatura de referencia). El valor de e puede variar entre 0,05 y 0,1.

Los valores por defecto (q = 1,7 y e = 0,10) son apropiados para la mayoría de las aplicaciones.

Luego confirme su selección con la tecla **↵**. El instrumento vuelve al menú *Configuración*.

Observación: No se puede realizar la modificación si el instrumento está registrando y/o buscando una alarma.

#### 4.5.4. SELECCIÓN DE LA REFERENCIA DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA DE LAS FASES

El menú %f-%r define la referencia de la distorsión armónica de las fases.

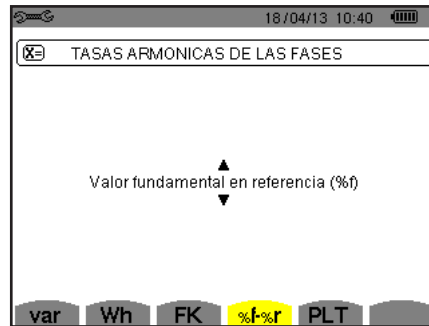


Figura 23: el menú Selección de la referencia de la distorsión armónica

Utilice las teclas de navegación (▲, ▼, ◀, ▶) para fijar el valor de la referencia de las distorsiones armónicas:

- %f: la referencia es el valor de la fundamental.
- %r: la referencia es el valor total.

Luego confirme su selección con la tecla ↵. El instrumento vuelve al menú *Configuración*.

En el caso de las distorsiones armónicas de las fases V-h, A-h y U-h, el valor fundamental y el valor total son valores RMS. En el caso de las distorsiones armónicas de las fases S-h, el valor fundamental y el valor total son valores de potencia aparente.

**Observación:** No se puede realizar la modificación si el instrumento está registrando y/o buscando una alarma.

#### 4.5.5. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL PLT

El menú PLT define el método utilizado para el cálculo del PLT (Flicker de larga duración).

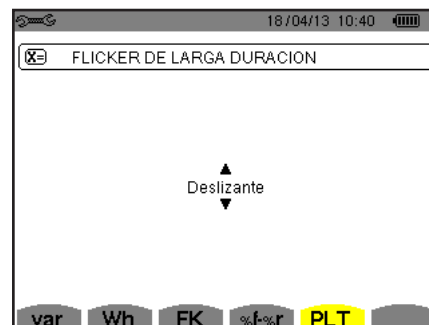


Figura 24: el menú Selección del método de cálculo del PLT

Utilice las teclas de navegación (▲, ▼) para seleccionar deslizante o no deslizante.

- Deslizante: el PLT se calculará cada 10 minutos. El primer valor será disponible 2 horas después de encender el instrumento, ya que se necesitan 12 valores de PST para calcular el PLT.
- No deslizante: el PLT se calculará cada 2 horas.

Luego confirme su selección con la tecla ↵. El instrumento vuelve al menú *Configuración*.

**Observación:** No se puede realizar la modificación si el instrumento está registrando y/o buscando una alarma.

## 4.6. CONEXIÓN

El menú  $3\phi$  define la conexión del instrumento según el sistema de distribución.

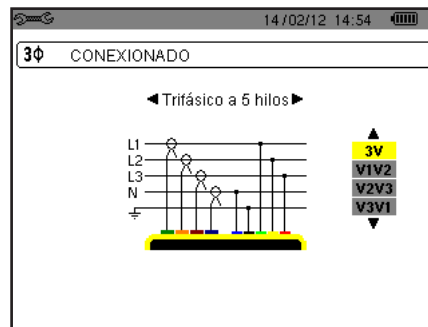












Figura 16: el menú Conexión









Se pueden seleccionar varios esquemas eléctricos:

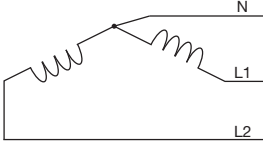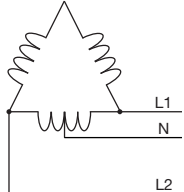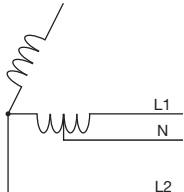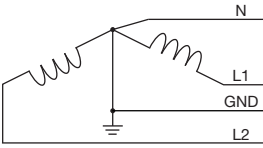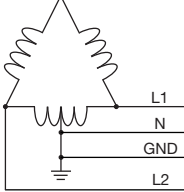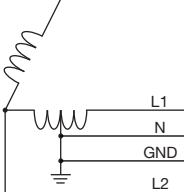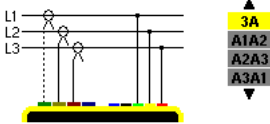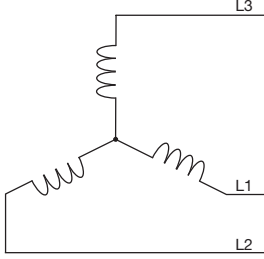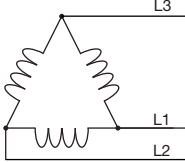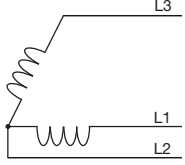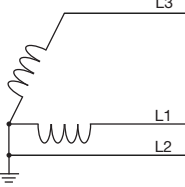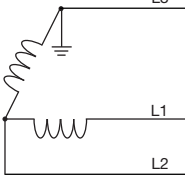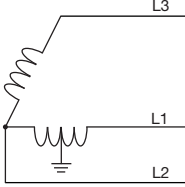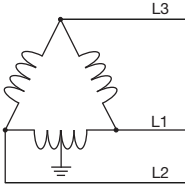Utilice las teclas de navegación ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$ ) para seleccionar una conexión.


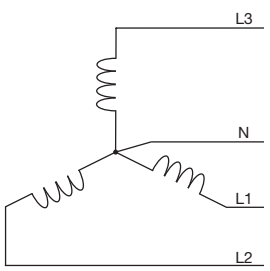
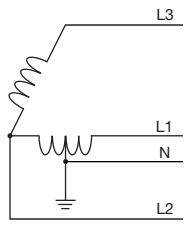
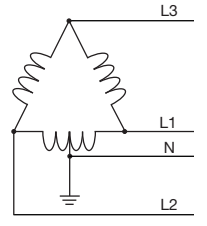

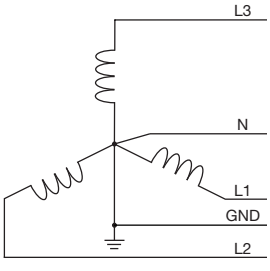
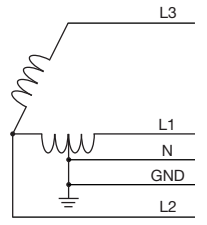
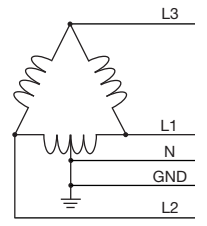
A cada sistema de distribución corresponde uno o varios tipos de red.

Sistema de distribución	Red	
Monofásico de 2 hilos (L1 y N) 	Monofásica de 2 hilos con neutro y sin tierra	
Monofásico de 3 hilos (L1, N y tierra) 	Monofásica de 2 hilos con neutro y tierra	
Bifásico de 2 hilos (L1 y L2) 	Bifásica de 2 hilos	
	Trifásica de 2 hilos en estrella abierta	

Sistema de distribución	Red	
<p data-bbox="124 499 453 528">Bifásico de 3 hilos (L1, L2 y N)</p> 	Bifásica de 3 hilos con neutro y sin tierra	
	Bifásica de 3 hilos en estrella abierta con neutro y sin tierra	
	Bifásica de 3 hilos en triángulo "high leg" con neutro y sin tierra	
	Bifásica de 3 hilos en triángulo "high leg" abierto con neutro y sin tierra	
<p data-bbox="124 1305 453 1361">Bifásico de 4 hilos (L1, L2, N y tierra)</p> 	Bifásica 4 hilos con neutro y tierra	
	Trifásica de 4 hilos en estrella abierta con neutro y tierra	
	Trifásica de 4 hilos en triángulo "high leg" con neutro y tierra	
	Trifásica de 4 hilos en triángulo "high leg" abierto con neutro y tierra	

Sistema de distribución	Red	
<p data-bbox="124 562 456 591">Trifásico de 3 hilos (L1, L2 y L3)</p>  <p data-bbox="124 770 456 882">Indique los 2 sensores de corriente que se conectarán: los 3 sensores (3A) o únicamente 2 (A1 y A2, o A2 y A3 o A3 y A1).</p> <p data-bbox="124 913 456 1081">Método de los 3 vatímetros con neutro virtual (si conexión 3 sensores) o método de los 2 vatímetros o método de los 2 elementos o método de Aron (si conexión 2 sensores).</p> <p data-bbox="124 1115 456 1339">Para las conexiones 2 sensores, el tercer sensor no es necesario si los otros dos son del mismo tipo, de mismo rango y mismo ratio. En caso contrario, se debe conectar el tercer sensor para realizar las medidas de corriente.</p>	Trifásica de 3 hilos en estrella	
	Trifásica de 3 hilos en triángulo	
	Trifásica de 3 hilos en triángulo abierto	
	Trifásica de 3 hilos en triángulo abierto con conexión a tierra entre las fases	
	Trifásica 3 hilos en triángulo abierto con conexión a tierra en la fase	
	Trifásica de 3 hilos en triángulo "high leg" abierto	
	Trifásica de 3 hilos en triángulo "high leg"	



Sistema de distribución	Red	
<p>Trifásico de 4 hilos (L1, L2, L3 y N)</p> 	Trifásica de 4 hilos con neutro y sin tierra	
<p>Indique las tensiones que se conectarán: las 3 tensiones (3V) o únicamente 2 (V1 y V2, o V2 y V3 o V3 y V1).</p> <p>Conectar únicamente 2 tensiones de 3 dicta que las tensiones de las 3 fases estén equilibradas (método de los 2 elementos 1/2)</p>	Trifásica de 4 hilos en triángulo "high leg" abierto con neutro y sin tierra	
	Trifásica de 4 hilos en triángulo "high leg" con neutro y sin tierra	
<p>Trifásico de 5 hilos (L1, L2, L3, N y tierra)</p> 	Trifásica de 5 hilos en estrella con tierra y neutro	
<p>Indique las tensiones que se conectarán: las 3 (3V) o únicamente 2 (V1 y V2, o V2 y V3 o V3 y V1).</p> <p>Conectar únicamente 2 tensiones de 3 dicta que las tensiones de las 3 fases estén equilibradas (método de los 2 elementos 1/2)</p>	Trifásica de 5 hilos en triángulo "high leg" abierto con tierra y neutro	
	Trifásica de 5 hilos en triángulo con tierra y neutro	

Luego confirme su selección con la tecla 8 . El instrumento vuelve al menú Configuración.

Así el instrumento puede conectarse a todas las redes existentes.

**Observación:** No se puede seleccionar una nueva conexión cuando el instrumento está registrando, en medición de energía, en búsqueda de transitorio, de alarma y/o de adquisición de corriente de inserción.

## 4.7. SENSORES Y RATIOS

**Observación:** No se pueden modificar los ratios cuando el instrumento está registrando, en medición de energía, en búsqueda de transitorio, de alarma y/o de adquisición de corriente de inserción.

### 4.7.1. SENSORES Y RATIOS

Una primera pantalla **A** define los sensores y ratios de corriente. Visualiza automáticamente los modelos de sensor de corriente detectados por el instrumento. Si se detecta un sensor pero no se gestiona, aparece un mensaje de error.

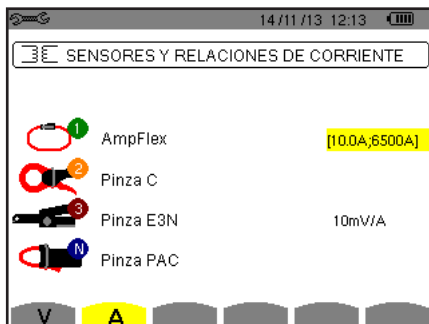









Figura 25: la pantalla Sensores y ratios de corriente en el menú Sensores y ratios

En el caso de un montaje trifásico de 3 hilos donde únicamente dos de los tres sensores de corriente requeridos están conectados, si ambos sensores son del mismo tipo y tienen el mismo ratio, el instrumento simula el tercer sensor tomando las mismas características que para los otros 2. El tercer sensor aparecerá en la lista como simulado, o en caso contrario no simulado.

Los distintos sensores de corriente son:

	Pinza MN93: 200 A.
	Pinza MN93A: 100 A o 5 A.
	Pinza C193: 1.000 A.
	Pinza J93: 3.500 A.
	AmpFlex® A193: 100, 6.500 o 10.000 A.
	MiniFlex® MA193: 100, 6.500 o 10.000 A.
	Pinza PAC93: 1.000 A.
	Pinza E3N: 100 A (Sensibilidad 10 mV/A).
	Pinza E3N: 10 A (Sensibilidad 100 mV/A).
	Adaptador trifásico: 5 A.

Si se utiliza un sensor *Pinza MN93A* rango 5 A o un *Adaptador*, se propone automáticamente el ajuste del ratio de corriente. Si se utiliza un sensor *Pinza MN93A* rango 100 A, un *Adaptador*, un *AmpFlex®*, un *MiniFlex®*, o una *Pinza E3N*, el ajuste del ratio o del rango o de la sensibilidad es propuesto automáticamente.

Utilice las teclas de navegación (▲, ▼, ◀, ▶) para definir las relaciones de transformación entre la corriente primaria (1 A a 60.000 A) y la corriente secundaria (1 A, 2 A o 5 A), confirme pulsando la tecla ↵.

La corriente primaria no puede ser inferior a la corriente secundaria.

### 4.7.2. RATIOS DE TENSIÓN

Una segunda pantalla **V** o **U**, define los ratios de tensión.

La programación de o de los ratios puede ser diferente o común para todos o ciertos canales.

Los ratios a programar son ratios de tensión de fase en presencia del neutro y ratios de tensión de línea en su ausencia.

Para modificar los ratios, pulse la tecla ↵.




Figura 26: la pantalla Ratios de tensión en el menú Sensor y ratios en el caso de un montaje sin neutro



Figura 27: la pantalla Ratios de tensión en el menú Sensor y ratios en el caso de un montaje con neutro

Utilice las teclas de navegación (▲,▼) para seleccionar la configuración de los ratios.

- 3U 1/1 ó 4V 1/1: todos los canales tienen el mismo ratio unitario.
- 3U o 4V: todos los canales tienen el mismo ratio para programar.
  - Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲, ▼ para resaltar el ratio en amarillo.



- Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶ para modificar el valor del ratio. La tensión primaria está expresada en kV y la tensión secundaria en V.




- 3V + VN: todos los canales tienen el mismo ratio y el neutro tiene un ratio distinto. Proceda como cuando hay un único ratio pero repita la operación dos veces.
- U1+U2+U3 o V1+V2+V3+VN: cada canal tiene un ratio distinto que programar. Proceda como cuando hay un único ratio pero repita la operación varias veces.


Confirme su selección con la tecla ←. Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla ↶.

**Observación:** las tensiones primarias y secundarias pueden configurarse cada una con un factor multiplicativo  $1/\sqrt{3}$ .

## 4.8. MODO CAPTURA

El modo  permite configurar los umbrales de tensión, los umbrales de corriente del modo transitorio y los umbrales de corriente del modo de corriente de inserción.

### 4.8.1. UMBRALES DE TENSIÓN DEL MODO TRANSITORIO

Una primera pantalla , visualizada pulsando el icono V (o U para los montajes sin neutro), permite configurar los umbrales de tensión.

La programación de o de los umbrales puede ser diferente o común para todos o ciertos canales.



Figura 28: la pantalla Umbrales de tensión en el menú Modo transitorio

Para modificar los umbrales en tensión, pulse la tecla ←.

Utilice las teclas de navegación (▲,▼) para seleccionar la configuración de los umbrales.

■ 4V o 3U: todos los canales tienen el mismo umbral.

■ Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲,▼ para resaltar el valor del umbral en amarillo.



■ Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲,▼,◀ y ▶ para modificar el valor del umbral. La unidad puede ser V o kV.




■ 3V + VN: todos los canales tienen el mismo ratio y el neutro tiene un umbral distinto. Proceda como cuando hay un único umbral pero repita la operación dos veces.

■ V1+V2+V3+VN o U1+U2+U3: cada canal tiene un umbral distinto que programar. Proceda como cuando hay un único umbral pero repita la operación varias veces.

Confirme su selección con la tecla ←. Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla ↶.

**Observación:** No se puede realizar la modificación de los umbrales en modo transitorio cuando el instrumento está buscando un transitorio.

#### 4.8.2. UMBRALES DE CORRIENTE DEL MODO TRANSITORIO

Una segunda pantalla , visualizada pulsando el icono **A**, permite configurar los umbrales de corriente (independientemente de los sensores de corriente detectados por el instrumento).

La programación de o de los umbrales puede ser diferente o común para todos o ciertos canales.

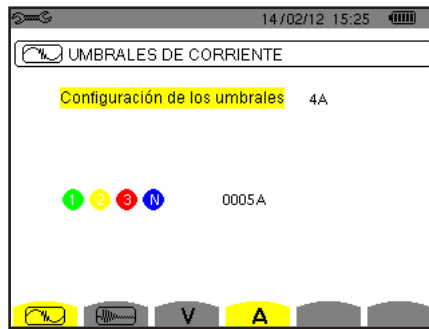


Figura 29: la pantalla Umbrales de corriente en el menú Modo transitorio

Para modificar los umbrales en corriente, pulse la tecla ←.

Utilice las teclas de navegación (▲,▼) para seleccionar la configuración de los umbrales.

■ 4A: todos los sensores de corriente tienen el mismo umbral.

■ Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲,▼ para resaltar el valor del umbral en amarillo.



■ Pulse la tecla ←, luego utilice las teclas ▲,▼,◀ y ▶ para modificar el valor del umbral. La unidad puede ser A, kA o mA.




■ 3A + AN: todos los sensores de corriente tienen el mismo umbral y el conectado al neutro tiene un umbral distinto. Proceda como cuando hay un único umbral pero repita la operación dos veces.

■ A1+A2+A3+AN: cada sensor de corriente tiene un umbral distinto que programar. Proceda como cuando hay un único umbral pero repita la operación varias veces.

Confirme su selección con la tecla ←. Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla ↶.

**Observación:** No se puede realizar la modificación de los umbrales en modo transitorio cuando el instrumento está buscando un transitorio.

### 4.8.3. UMBRALES DE CORRIENTE DEL MODO CORRIENTE DE INSERCIÓN

Una tercera pantalla, visualizada pulsando el icono , permite definir los umbrales de corriente de inserción. En efecto, se trata de programar el umbral de activación y el umbral de paro de la captura de corriente de inserción (siendo el umbral de paro el umbral de activación menos la histéresis).

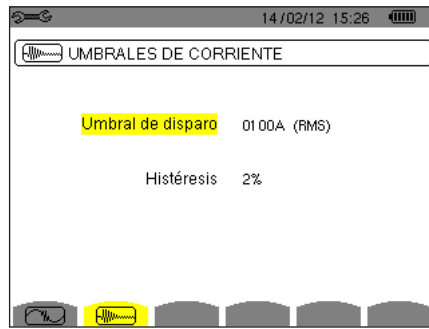


Figura 30: la pantalla Umbrales de corriente de inserción en el menú Modo corriente de inserción


Para modificar el umbral de activación en corriente de inserción, pulse la tecla  $\leftarrow$ . Utilice las teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ,  $\leftarrow$  y  $\rightarrow$  para modificar el valor del umbral de activación. La unidad puede ser A, kA o mA. Pulse la tecla  $\leftarrow$ , luego utilice las teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  para resaltar la histéresis en amarillo. Utilice las teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ,  $\leftarrow$  y  $\rightarrow$  para modificar el valor de la histéresis y pulse la tecla  $\leftarrow$  para aceptarlo.



**Observaciones:** para obtener más información sobre la histéresis, remítase al § 16.3. Configurar la histéresis al 100% equivale a no tener umbral de paro (véase § 16.7).

No se puede realizar la modificación de los umbrales en modo corriente de inserción cuando el instrumento está en captura de corriente de inserción.

Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla  $\rightarrow$ .

### 4.9. MODO TENDENCIA

El instrumento dispone de una función de registro (tecla , véase § 9) que permite guardar valores medidos y calculados (Urms, Vrms, Arms, etc.).

Pulse la tecla del modo *Configuración*  y seleccione el submenú *Modo Tendencia* .

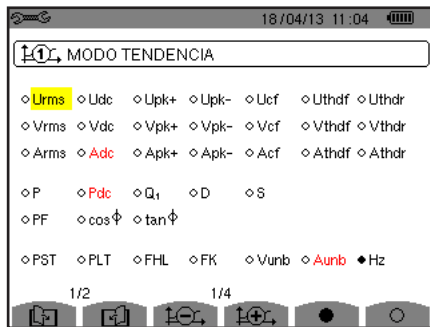


Figura 31: la primera pantalla del Modo tendencia

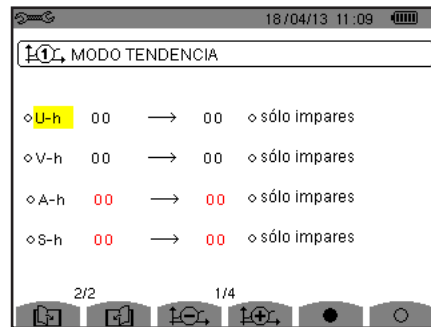


Figura 32: la segunda pantalla del Modo tendencia

Se pueden programar 4 configuraciones  $\uparrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\uparrow$ , y  $\uparrow$ , independientes unas de otras. Para pasar de una a otra, utilice las teclas  $\leftarrow$  o  $\rightarrow$ .

Para seleccionar el parámetro a guardar, desplace el cursor amarillo con las teclas  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ ,  $\leftarrow$  y  $\rightarrow$  hasta este parámetro y luego confirme pulsando la tecla  $\leftarrow$ . El parámetro seleccionado se indica mediante un punto rojo. La frecuencia (Hz) siempre está seleccionada (punto negro).

**Observación:** La visualización de una magnitud en rojo significa que no es compatible con la configuración elegida (conexión seleccionada, sensores conectados, ratios programados, referencia de las distorsiones armónicas de las fases, descomposición de las magnitudes no activas). Por ejemplo, si no hay ningún sensor de corriente conectado, todas las magnitudes de corriente aparecerán en rojo.

Para seleccionar todos los parámetros de una página, pulse la tecla  $\bullet$ .  
Para cancelar la selección de todos los parámetros de una página, pulse la tecla  $\circ$ .

Para cambiar de página de configuración, pulse la tecla  o .

Los valores que se pueden registrar son:

Unidad	Descripción
Urms	Tensión de línea eficaz.
Udc	Tensión de línea continua.
Upk+	Valor de cresta máximo de la tensión de línea.
Upk-	Valor de cresta mínimo de la tensión de línea.
Ucf	Factor de cresta de la tensión de línea.
Uthdf	Distorsión armónica de la tensión de línea con el valor RMS de la fundamental en referencia.
Uthdr	Distorsión armónica de la tensión de línea con el valor RMS total sin DC en referencia.
Vrms	Tensión de fase eficaz.
Vdc	Tensión de fase continua.
Vpk+	Valor de cresta máximo de la tensión de fase.
Vpk-	Valor de cresta mínimo de la tensión de fase.
Vcf	Factor de cresta de la tensión de fase.
Vthdf	Distorsión armónica de la tensión de fase con el valor RMS de la fundamental en referencia.
Vthdr	Distorsión armónica de la tensión de fase con el valor RMS total sin DC en referencia.
Arms	Corriente eficaz.
Adc	Corriente continua.
Apk+	Valor de cresta máximo de la corriente.
Apk-	Valor de cresta mínimo de la corriente.
Acf	Factor de cresta de la corriente.
Athdf	Distorsión armónica de la corriente con el valor RMS de la fundamental en referencia.
Athdr	Distorsión armónica de la corriente con el valor RMS total sin DC en referencia.
P	Potencia activa.
Pdc	Potencia continua.
$Q_1$	Potencia reactiva (fundamental).
N	Potencia no activa.
D	Potencia deformante.
S	Potencia aparente.
PF	Factor de potencia.
$\cos \Phi$	Coseno del desfase de la tensión con respecto a la corriente (factor de desplazamiento o factor de potencia fundamental – DPF).
$\tan \Phi$	Tangente del desfase de la tensión con respecto a la corriente.
PST	Flicker de corta duración.
PLT	Flicker de larga duración.
FHL	Factor de pérdidas armónicas.
FK	Factor K.
Vunb o Uunb	Porcentaje de desequilibrio inverso de la tensión simple (montaje con neutro). Porcentaje de desequilibrio inverso de la tensión compuesta (montaje sin neutro).
Aunb	Porcentaje de desequilibrio inverso en corriente.
Hz	Frecuencia de la red.
U-h	Armónicos en tensión de línea.
V-h	Armónicos en tensión de fase.
A-h	Armónicos en corriente.
S-h	Armónicos en potencia.

Las cuatro últimas líneas conciernen el registro de los armónicos de las magnitudes U, V, A y S. Para cada una de estas magnitudes, se pueden seleccionar los órdenes de armónicos a registrar (entre 0 y 50) y, eventualmente en este rango, solamente los armónicos impares.

**Observación:** Las distorsiones armónicas de orden 01 se visualizarán únicamente si se refieren a valores expresados en %.

Para modificar un orden de armónico, seleccione primero el parámetro a registrar (señalado con un punto rojo), luego desplace el cursor amarillo con las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶ hasta esta cifra y luego confirme pulsando la tecla ↵. Modifique el valor con las teclas ▲ y ▼, luego acepte el cambio pulsando la tecla ↵.

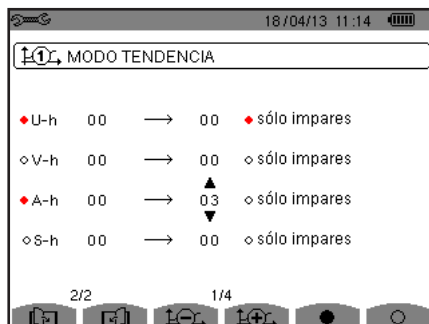


Figura 33: la segunda pantalla del Modo tendencia que se está modificando

**Observación:** Si se está efectuando un registro, no se puede modificar la configuración asociada y los valores seleccionados están señalados con un punto negro.

Para volver al menú *Configuración*, pulse la tecla ↶.

#### 4.10. MODO ALARMA

La pantalla  define las alarmas que se utilizarán por la función *Modo alarma* (véase § 7).

Puede definir una alarma para cada uno de los siguientes parámetros:

Hz, Urms, Vrms, Arms, |Udc|, |Vdc|, |Adc|, |Upk+|, |Vpk+|, |Apk+|, |Upk-|, |Vpk-|, |Apk-|, Ucf, Vcf, Acf, Uthdf, Vthdf, Athdf, Uthdr, Vthdr, Athdr, |P|, |Pdc|, |Q<sub>i</sub>| o N, D, S, |PF|, |cos Φ|, |tan Φ|, PST, PLT, FHL, FK, Vunb (o Uunb para una fuente trifásica sin neutro), Aunb, U-h, V-h, A-h y |S-h| (véase la tabla de abreviaturas en el § 2.9).

Se pueden programar 40 alarmas.

Para activar una alarma, desplace el cursor amarillo hasta su número con las teclas ▲, ▼ y confirme pulsando la tecla ↵. La alarma activa se indica mediante un punto rojo. Una alarma no programada ("?") no se puede activar.

Para programar la alarma, desplace el cursor amarillo con las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶ y confirme pulsando la tecla ↵. Cambie el valor y luego confírmelo.

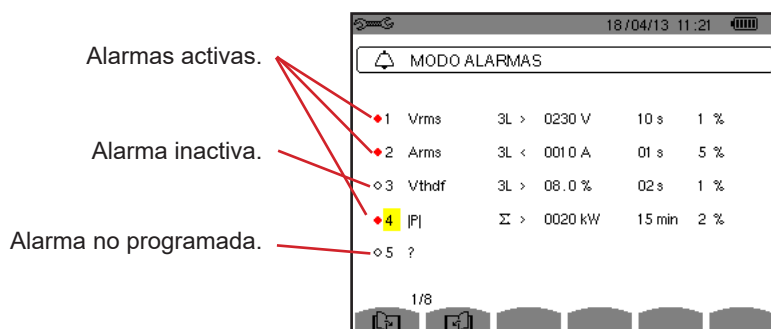




Figura 34: el menú Modo alarma

Para definir una alarma, programe los siguientes valores:

- El tipo de alarma.
- El orden armónico (entre 0 y 50), para |S-h|, A-h, U-h y V-h únicamente.
- El objetivo de la alarma:
  - 3L: 3 fases controladas individualmente,
  - N: supervisión del neutro,
  - 4L: 3 fases y neutro controlados individualmente,
  - $\Sigma$ : control de la valor del sistema completo.
- El sentido de la alarma (> o <) únicamente para Hz, Urms, Vrms, Arms, |Udc|, |Vdc|, |Adc|, |Upk+|, |Vpk+|, |Apk+|, |Upk-|, |Vpk-| y |Apk-|.
- El umbral de activación de la alarma (valor y unidad para Urms, Vrms, Arms, |Udc|, |Vdc|, |Adc|, |Upk+|, |Vpk+|, |Apk+|, |Upk-|, |Vpk-|, |Apk-|, |P|, |Pdc|, |Q<sub>1</sub>| o N, D y S).
- La duración mínima de rebasamiento del umbral para validación de la alarma: en minutos o segundos o, únicamente para Vrms, Urms y Arms (neutro excluido), en centésimas de segundo.
- El valor de histéresis: 1%, 2%, 5% o 10% (véase § 16.3).

Para pasar de una página a otra, pulse la tecla  o .

Cada rebasamiento de alarma se anotará en una campaña de alarmas.

**Observaciones:** La visualización en rojo de una línea de alarma significa que la magnitud y/o el objetivo programado no es compatible con la configuración elegida: conexión seleccionada, sensores conectados, ratios programados, métodos de cálculo elegidos.

Las alarmas relativas a las distorsiones armónicas de orden 01 sólo cubren los valores expresados en %.

Si se está efectuando una búsqueda de alarma, no se pueden modificar las alarmas activadas y se señalan con un punto negro. No obstante, se pueden activar nuevas alarmas (que no se han programado o activado aún).

Para volver al menú *Configuración*, pulse .

## 4.11. BORRAR LOS DATOS

El menú  borra en parte o por completo los datos registrados por el instrumento.

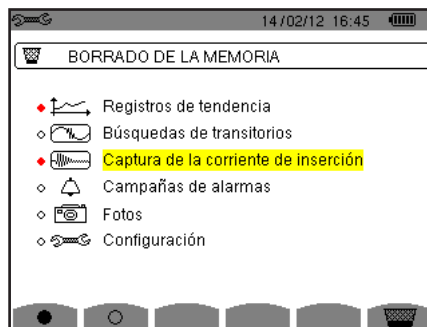


Figura 35: el menú *Borrar los datos*

Para seleccionar un dato que quiere borrar, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶ y confirme pulsando la tecla ↵. El dato para borrar se indica mediante un punto rojo.

Para seleccionar todos los datos, pulse la tecla ●.

Para cancelar la selección de todos los datos, pulse la tecla ○.

Para borrar, pulse la tecla , y confirme pulsando la tecla ↵.


Para volver al menú *Configuración*, pulse .

**Observación:** Los datos que se pueden borrar dependen de los registros en curso (registro, cómputo de energía, búsqueda de transitorio, de alarma y/o de adquisición de corriente de inserción).



## 4.12. INFORMACIÓN


La pantalla **i** visualiza la información relativa al instrumento.

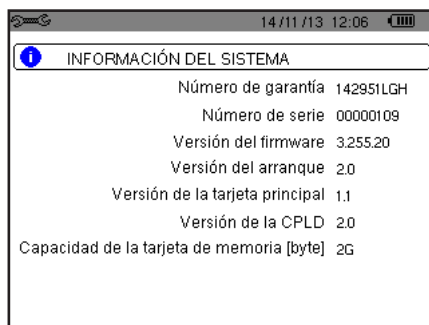

*Figura 36: el menú Información*

Para volver al menú *Configuración*, pulse ↶.

## 5. CAPTURA DE FORMA DE ONDA

El modo *Captura de forma de onda*  permite visualizar y capturar transitorios y corrientes de inserción.

Consta de dos submodos:

- El modo transitorio (véase § 5.1)
- El modo corriente de inserción (véase § 5.2)

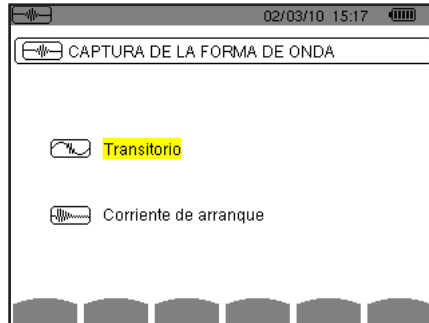


Figura 37: la pantalla del modo *Captura de forma de onda*

Para seleccionar un submenú, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas ▲ y ▼, luego confirme pulsando la tecla ↵.


Para volver a la pantalla *Captura de forma de onda*, pulse .

### 5.1. MODO TRANSITORIOS

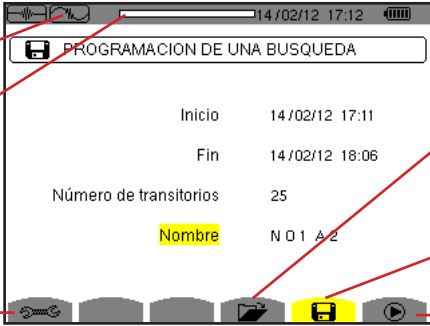El modo  permite registrar transitorios, consultar la lista de las búsquedas guardadas y la lista de los transitorios que contienen o borrarlos. Usted puede guardar hasta 7 búsquedas y 210 transitorios.

Al llamar el modo transitorios:

- Si no se ha efectuado ningún registro, entonces se visualiza la pantalla *Programación de una búsqueda*.
- Si se han guardado transitorios, entonces se visualiza la pantalla *Lista de las búsquedas de transitorios*.



Recordatorio del submodo utilizado.

Indicador de memoria. La zona negra corresponde a la memoria utilizada, la zona blanca corresponde a la memoria libre.

Acceso directo al menú *Configuración* para ajustar los umbrales de activación en tensión y en corriente (véase § 4.8).

Visualización de la lista de las búsquedas de transitorios (véase § 5.1.2).

Programación de una búsqueda (véase § 5.1.1).

Inicio de una búsqueda.

Figura 38: la pantalla *Programación de una búsqueda en modo transitorios*

### 5.1.1. PROGRAMACIÓN E INICIO DE UNA BÚSQUEDA





Para programar la búsqueda de transitorios, introduzca la fecha y la hora de inicio, la hora y fecha de fin, el número de transitorios a buscar y luego el nombre de la búsqueda.

Para modificar un dato, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas ▲ y ▼, luego confirme pulsando la tecla ↵. Modifique el valor con las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶, luego confirme el cambio.

El nombre puede constar de 8 caracteres máximo. Varias búsquedas pueden llevar el mismo nombre. Los caracteres alfanuméricos disponibles son las letras mayúsculas de la A a la Z y las cifras de 0 a 9. Los 5 últimos nombres dados (en modo transitorios, tendencia y alarma) se guardan en la memoria. Así al introducir el nombre, se puede completar automáticamente.

**Observaciones:** la fecha y hora de inicio deben ser posteriores a la fecha y hora actuales.

La fecha y hora de fin deben ser posteriores a la fecha y hora de inicio.


Una vez finalizada la programación, inicie la búsqueda pulsando la tecla . El icono  de la barra de estado parpadea indicando que se ha iniciado la búsqueda. La tecla  sustituye la tecla  y permite detener la búsqueda antes de que finalice.


Se visualiza el mensaje *Búsqueda en espera* hasta que se alcance la hora de inicio. Luego es sustituido por el mensaje *Búsqueda en curso*. Cuando se alcanza la hora de fin, vuelve a aparecer la pantalla *Programación de una búsqueda con la tecla* . Se puede entonces programar una nueva búsqueda.


Durante una búsqueda de transitorios, sólo se puede modificar el campo fecha de fin. El campo se resalta automáticamente en amarillo.

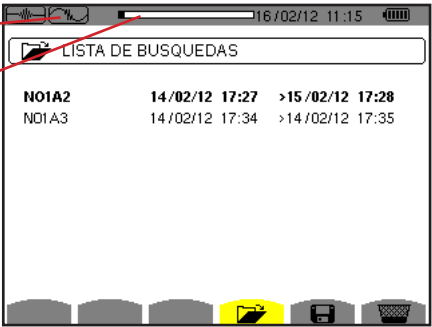
Para volver a la pantalla *Captura de forma de onda*, pulse .

### 5.1.2. VISUALIZACIÓN DE UN TRANSITORIO

Para visualizar los transitorios guardados, pulse la tecla . Se visualiza la pantalla *Lista de las búsquedas de transitorios*.

Recordatorio del submodo utilizado. 

Indicador de memoria. La zona negra corresponde a la memoria utilizada, la zona blanca corresponde a la memoria libre. 



Nombre	Inicio	Fin
NO1A2	14/02/12 17:27	>15/02/12 17:28
NO1A3	14/02/12 17:34	>14/02/12 17:35


Figura 39: la pantalla *Lista de las búsquedas de transitorios*

Si la fecha de fin está en rojo, es porque no corresponde a la fecha de fin inicialmente programada:

- o bien a causa de un problema de alimentación (batería débil o desconexión del instrumento alimentado por la red eléctrica únicamente),
- o bien porque el número de transitorios se ha alcanzado poniendo así fin a la búsqueda.

Para seleccionar una búsqueda de transitorios, desplace el cursor hasta ella con las teclas ▲ y ▼. La búsqueda seleccionada aparecerá en negrita. Luego confirme su selección con la tecla ↵. Se visualizará entonces en el instrumento *los transitorios en forma de lista*.

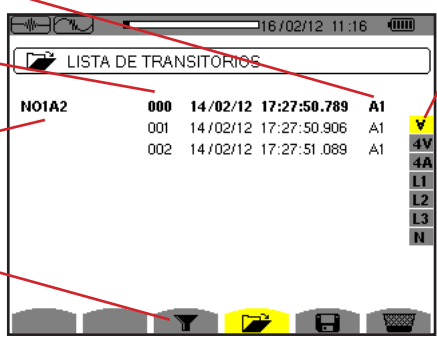Canal que genera el transitorio.  
 Número del transitorio.  
 Nombre de la búsqueda de transitorios.  
 El icono ▼ permite activar o desactivar la selección de un filtro de visualización para la lista de los transitorios.




Filtro de visualización de los transitorios:  
 ▼: visualiza todos los transitorios.  
 4 V: visualiza los transitorios generados por un evento en uno de los 4 canales de tensión.  
 4 A: visualiza los transitorios generados por un evento en uno de los 4 canales de corriente.  
 L1, L2 o L3: visualiza los transitorios generados por un evento en una fase en particular (tensión o corriente).  
 N: visualiza los transitorios generados por un evento en la corriente de neutro o la tensión de neutro.

Figura 40: la pantalla Lista de los transitorios en el caso de un montaje trifásico de 5 hilos

Para seleccionar una transitorio, desplace el cursor hasta él con las teclas ▲ y ▼. El campo seleccionado aparecerá en negrita. Luego confirme su selección con la tecla ↵. Se visualizan en el instrumento *los transitorios en forma de curvas*.

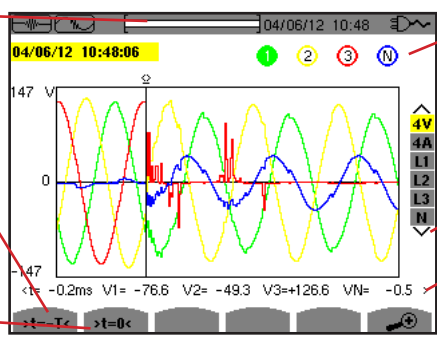Localización en el registro de la zona visualizada.  
 Desplazamiento del cursor a un período de señal anterior hasta la fecha de generación del transitorio.  
 Desplazamiento del cursor hasta la fecha de generación del transitorio.



Recordatorio del número atribuido a la curva visualizada; aquí el disco de identificación 1 está lleno para indicar que V1 es el canal que ha generado la captura del transitorio.  
 Selección de las curvas a visualizar.  
 Valor instantáneo de las señales según la posición del cursor. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ o ▶.

Figura 41: ejemplo de visualización de los transitorios en forma de curvas con conexión trifásica de 5 hilos

**Observación:** El filtro de selección de las curvas a visualizar es dinámico y depende de la conexión elegida. Por ejemplo, propondrá (3U, 3A) para un montaje trifásico de 3 hilos.

Para volver a la pantalla *Lista de los transitorios*, pulse ↶.

**5.1.3. ELIMINAR UNA BÚSQUEDA DE TRANSITORIOS**

Durante la visualización de la lista de las búsquedas de transitorios (véase figura 39), seleccione la búsqueda a borrar. Para ello, desplace el cursor hasta ella con las teclas ▲ y ▼. El búsqueda seleccionada aparecerá en negrita.

Pulse luego la tecla [X]. Pulse ↵ para aceptar o ↶ para cancelar.

Observación: sólo se puede eliminar una búsqueda de un transitorio si no está en curso.

Para volver a la pantalla *Captura de forma de onda*, pulse la tecla ↶.



**5.1.4. ELIMINAR UN TRANSITORIO**

Durante la visualización de la lista de los transitorios en una búsqueda (véase figura 40), seleccione el transitorio a borrar. Para ello, desplace el cursor hasta él con las teclas ▲ y ▼. El transitorio seleccionado aparecerá en negrita.

Pulse luego la tecla [X]. Pulse ↵ para aceptar o ↶ para cancelar.

Para volver a la pantalla *Captura de forma de onda*, pulse la tecla ↶.

## 5.2. MODO CORRIENTE DE INSERCIÓN

Estando dentro del modo , el submodo  permite capturar una corriente de inserción (formas de onda de las tensiones y corrientes, frecuencia de la red, valores RMS semiperíodo de las tensiones y corrientes con neutro excluido), visualizar la captura así realizada y borrarla.

Al llamar el modo corriente de inserción:

- Si no se ha efectuado ninguna captura, entonces se visualiza la pantalla *Programación de la captura*.
- Si se ha efectuado una captura, entonces se visualiza la pantalla *Características de la captura*.

### 5.2.1. PROGRAMACIÓN DE LA CAPTURA

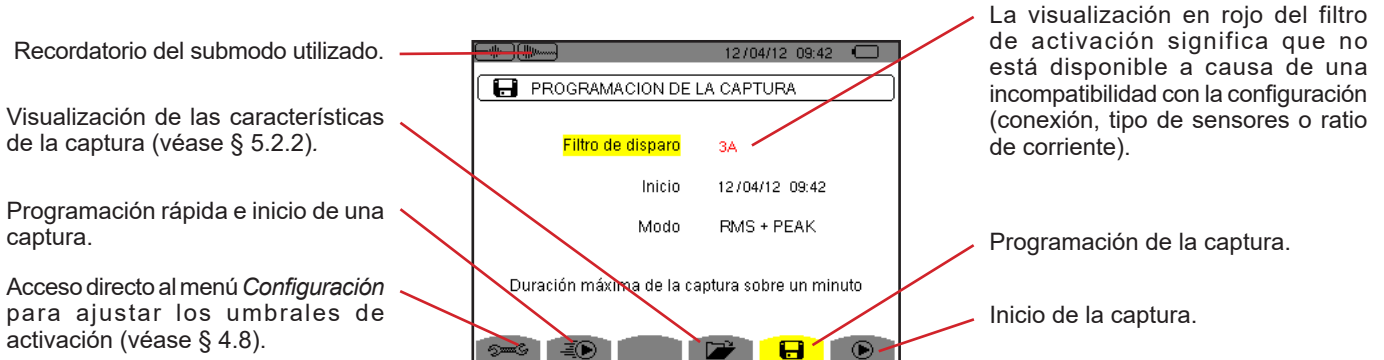










Figura 42: la pantalla *Programación de la captura* en modo corriente de inserción

Para iniciar rápido un registro, pulse la tecla . El registro empezará inmediatamente y se hará con un umbral de corriente a 0 A y una histéresis a 100%.

**Atención:** El inicio rápido de una corriente de inserción modifica la configuración del umbral de corriente.





Para programar una captura, introduzca el filtro de activación (3A, A1, A2 o A3), la fecha y la hora de inicio así como el modo de registro (**RMS + PEAK** o **únicamente RMS**).

- El modo de registro **RMS + PEAK** permite realizar un registro de tendencia de los valores RMS semiperíodo y un registro de tendencia de las muestras (amplitudes y formas). La duración máxima de este tipo de registro depende de la frecuencia de la red y suele ser de un minuto aproximadamente.
- En el modo de registro **RMS únicamente**, el registro de las muestras se elimina en beneficio de un aumento de la duración máxima de la captura. En efecto, este modo sólo guarda los valores RMS semiperíodo y su duración máxima suele ser de diez minutos aproximadamente.

Para modificar un dato, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas  y , luego confirme pulsando la tecla . Modifique el valor con las teclas , ,  y , luego confirme el cambio.

**Observaciones:** Para obtener más información sobre el filtro de activación, remítase al § 16.7.

No se puede programar una captura de corriente de inserción si se está realizando una campaña de alarma.

Una vez finalizada la programación, inicie la captura pulsando la tecla . El icono  de la barra de estado parpadea indicando que se ha iniciado la captura. La tecla  sustituye la tecla  y permite detener la captura antes de que finalice.

**Atención:** La tensión debe estar presente antes de la corriente de inserción propiamente dicha para una dependencia en frecuencia estable y correcta.

Se visualiza el mensaje *Captura en espera* hasta que se alcance la hora de inicio y que las condiciones de activación estén reunidas. Luego es sustituido por el mensaje *Captura en curso*. El indicador de ocupación de memoria aparece en la parte superior de la pantalla. Desaparece cuando se termina la captura.



Si la captura se termina con un evento de paro (véanse las condiciones en el § 16.7) o si la memoria de registro del instrumento está llena, entonces la captura se detiene automáticamente.

**Observación:** el instrumento sólo puede conservar en memoria una única captura de la corriente de inserción. Si Vd. desea realizar otra captura, borre primero la captura anterior.

Para volver a la pantalla *Captura de forma de onda*, pulse .

## 5.2.2. VISUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTURA

Para visualizar las características de la captura, pulse la tecla . Se visualiza la pantalla *Características de la captura*.

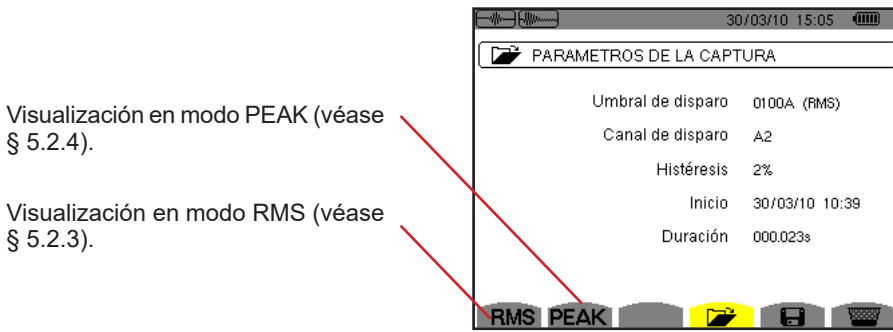


Figura 43: la pantalla *Características de la captura*

Si aparece una duración de captura en rojo, es porque se ha acortado:

- o bien a causa de un problema de alimentación (batería débil),
- o bien porque la memoria está llena,
- o bien a causa de un error en la medida,
- o bien a causa de una incompatibilidad entre la magnitud controlada y la configuración del instrumento (por ejemplo retirada de un sensor de corriente).

Seleccione el tipo de visualización **RMS** o **PEAK** pulsando la tecla amarilla del teclado correspondiente a los iconos. Aparecen entonces las curvas en el instrumento.

**Observación:** la tecla PEAK no se visualiza cuando el modo registro de la captura de corriente de inserción es únicamente RMS.

## 5.2.3. VERDADERO VALOR EFICAZ DE LA CORRIENTE Y DE LA TENSIÓN

El modo **RMS** permite visualizar el registro de la tendencia del verdadero valor eficaz semiperíodo de la corriente y de la tensión así como la curva de tendencia de la frecuencia.

La visualización depende del tipo de filtro de selección:

**3V:** visualiza las 3 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes con neutro.

**3U:** visualiza las 3 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes sin neutro.

**3A:** visualiza las 3 corrientes durante la captura de la corriente de inserción.

**L1, L2 o L3:** visualiza la corriente y la tensión respectivamente en las fases 1, 2 y 3 (únicamente para los montajes con neutro).

**Hz:** visualiza la evolución de la frecuencia de la red en función del tiempo.

A continuación, se muestran tres ejemplos de visualización.

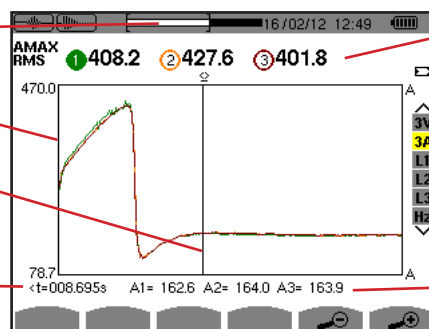
### 5.2.3.1. La pantalla de visualización rms en 3A para una conexión trifásica con neutro

Localización de la zona visualizada en el registro.

Escala de los valores en amperio.

Cursor temporal. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

t: posición temporal relativa del cursor (t=0 corresponde al inicio de la captura de la corriente de inserción).



**MÁX.:** valor RMS semiperíodo máximo de la captura de la corriente de inserción.

Recordatorio del número atribuido a la curva visualizada. Aquí el disco de identificación 1 está lleno para indicar que A1 es el canal que ha generado la captura de la corriente de inserción.

**A1, A2, A3:** valores RMS del semiperíodo de las corrientes 1, 2 y 3 sobre el que está posicionado el cursor.

Figura 44: la pantalla de visualización RMS en 3A para una conexión trifásica con neutro

5.2.3.2. La pantalla de visualización rms en 3A para una conexión trifásica sin neutro


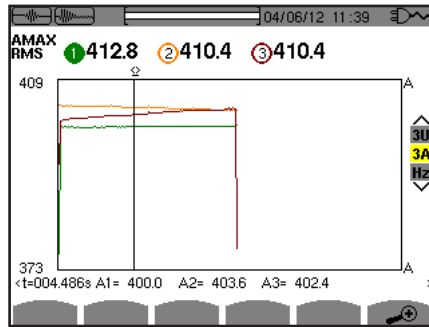


Figura 45: la pantalla de visualización RMS en 3A para una conexión trifásica sin neutro

5.2.3.3. La pantalla de visualización rms en L1 para una conexión trifásica con neutro

**MÁX.:** valor RMS semiperíodo máximo de la captura de la corriente de inserción.

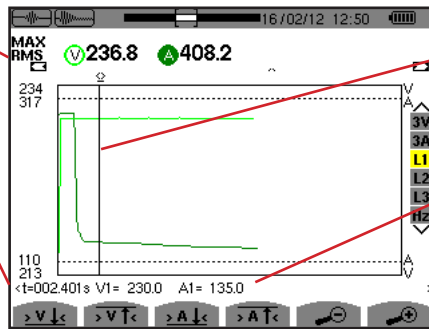**t:** posición temporal relativa del cursor (t=0 corresponde al inicio de la captura de la corriente de inserción).



Cursor temporal de la curva. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

**V1:** valor RMS del semiperíodo de la tensión 1 sobre el que está posicionado el cursor.  
**A1:** valor RMS del semiperíodo de la corriente 1 sobre el que está posicionado el cursor.

Figura 46: la pantalla de visualización RMS en L1 para una conexión trifásica con neutro

**Observación:** Los filtros L2 y L3 permiten visualizar el registro del verdadero valor eficaz semiperíodo de la corriente y de la tensión en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro L1.

Las teclas  $\underline{V} \downarrow$ ,  $\underline{V} \uparrow$ ,  $\underline{A} \downarrow$  y  $\underline{A} \uparrow$  permiten posicionarse sobre la primera ocurrencia de valor mínimo o máximo, de tensión o de corriente.

5.2.3.4. La pantalla de visualización rms en Hz para una conexión trifásica sin neutro

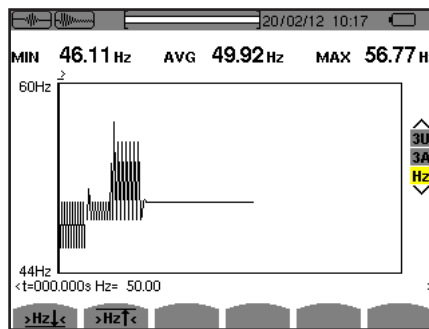


Figura 47: la pantalla de visualización RMS en HZ para una conexión trifásica sin neutro

Las teclas  $\underline{Hz} \downarrow$  y  $\underline{Hz} \uparrow$  permiten posicionarse sobre la primera ocurrencia de valor mínimo o máximo de frecuencia.

### 5.2.4. VALOR INSTANTÁNEO DE LA CORRIENTE DE INSERCIÓN

El modo **PEAK** permite visualizar las amplitudes y las formas de onda de la captura de la corriente de inserción.

El tipo de visualización PEAK de una captura de la corriente de inserción consta de dos representaciones posibles:

- la representación de tipo “amplitud”
- la representación de tipo “forma de onda”.

Pasar de una a otra de estas representaciones se efectúa de forma automática en función del nivel de zoom. Si el zoom In es bastante fuerte, la representación es de tipo “forma de onda”.

La visualización depende del tipo de filtro de visualización:

- 4V:** visualiza las 4 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes con neutro (únicamente para una visualización de tipo forma de onda).
- 3U:** visualiza las 3 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes sin neutro (únicamente para una visualización de tipo forma de onda).
- 4A:** visualiza las 4 corrientes durante la captura de la corriente de inserción (únicamente para una visualización de tipo forma de onda).
- L1, L2 o L3:** visualiza la tensión y la corriente respectivamente en las fases 1, 2 y 3 (únicamente para los montajes con neutro y para una visualización de tipo forma de onda).
- N:** visualiza la corriente de neutro y la tensión de neutro durante la captura de la corriente de inserción (únicamente para una visualización de tipo forma de onda).
- V1, V2, V3:** visualiza las 3 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes con neutro (únicamente para una visualización de tipo amplitud).
- U1, U2, U3:** visualiza las 3 tensiones durante la captura de la corriente de inserción para los montajes sin neutro (únicamente para una visualización de tipo amplitud).
- A1, A2, A3:** visualiza las 3 corrientes durante la captura de la corriente de inserción (únicamente para una visualización de tipo amplitud).

A continuación, se muestran tres ejemplos de visualización.

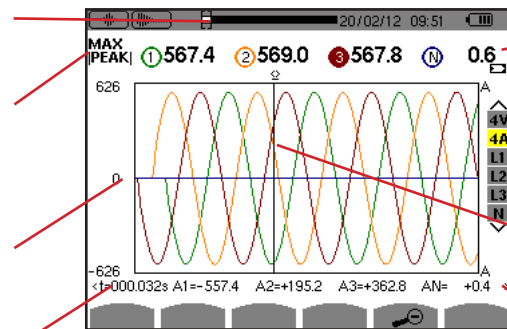
#### 5.2.4.1. La pantalla de visualización PEAK en 4A para una conexión trifásica de 5 hilos

Localización de la zona visualizada en el registro.

**MAX |PEAK|:** valor instantáneo máximo de la captura de la corriente de inserción.

Escala de los valores en amperio.

t: posición temporal relativa del cursor (t=0 corresponde al inicio de la captura de la corriente de inserción).



Recordatorio del número atribuido a la curva visualizada. Aquí el disco de identificación 3 está lleno para indicar que A3 es el canal que ha generado la captura de la corriente de inserción.

Cursor temporal. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

**A1, A2, A3:** valores instantáneos de las corrientes 1, 2 y 3 sobre el que está posicionado el cursor.

Figura 48: la pantalla de visualización PEAK en 4A para una conexión trifásica de 5 hilos

#### 5.2.4.2. La pantalla de visualización PEAK en 3A para una conexión trifásica de 3 hilos

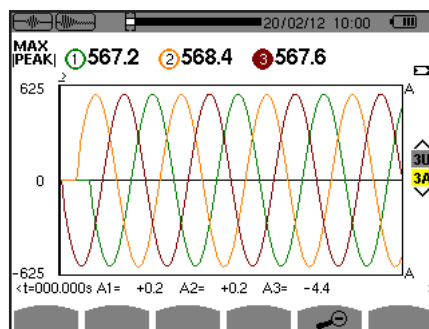


Figura 49: la pantalla de visualización PEAK en 3A para una conexión trifásica de 3 hilos




### 5.2.4.3. La pantalla de visualización PEAK en A1 para una conexión trifásica sin neutro

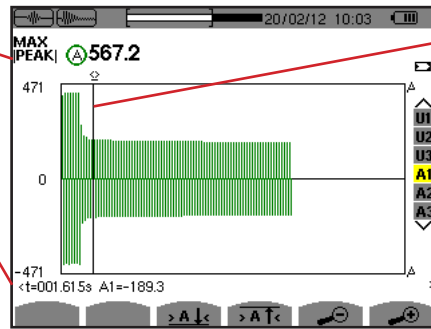En el caso expuesto más abajo el zoom Out es lo bastante fuerte para que la representación sea de tipo "amplitud".

**MAX |PEAK|:** valor instantáneo máximo de la captura de la corriente de inserción.

**t:** posición temporal relativa del cursor (t=0 corresponde al inicio de la captura de la corriente de inserción).

**A1:** valor instantáneo máximo del semiperíodo de la corriente apuntada por el cursor.




Cursor temporal de la curva. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

Figura 50: la pantalla de visualización PEAK en A1 para una conexión trifásica sin neutro

**Observación:** Los filtros A2 y A3 visualizan el registro de la amplitud de la corriente en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro A1.


## 6. ARMÓNICO

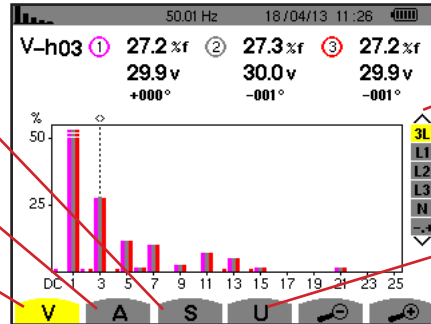El modo *Armónico*  visualiza la representación de las distorsiones armónicas de la tensión, de la corriente y de la potencia aparente por orden. Permite determinar las corrientes armónicas producidas por cargas no lineales así como analizar los problemas causados por éstos armónicos en función de su orden (calentamiento de los neutros, de los conductores, de los motores, etc.). Análisis de los armónicos de la tensión de fase (véase § 6.1).

Análisis de los armónicos de la tensión de línea (véase § 6.4).

Análisis de la potencia aparente de los armónicos (véase § 6.3).

Análisis de los armónicos de la corriente (véase § 6.2).



experto (véase § 6.5). Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la visualización.

Selección de los filtros y del modo

Figura 51: la pantalla del modo armónico

### 6.1. TENSIÓN DE FASE

El submenú **V** visualiza los armónicos de la tensión de fase únicamente para las fuentes que tienen un neutro.

La elección de las curvas a visualizar depende del tipo de conexión (véase § 4.6):

- Monofásica de 2 hilos: no hay elección (L1)
- Monofásica de 3 hilos: L1, N
- Bifásica de 3 hilos: 2L, L1, L2
- Bifásica de 4 hilos: 2L, L1, L2, N
- Trifásica de 4 hilos: 3L, L1, L2, L3, -, +
- Trifásica de 5 hilos: 3L, L1, L2, L3, N, -, +

Las capturas de pantalla mostradas en ejemplo son las obtenidas en conexión trifásica de 5 hilos.

#### 6.1.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA TENSIÓN DE FASE EN 3L

Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.

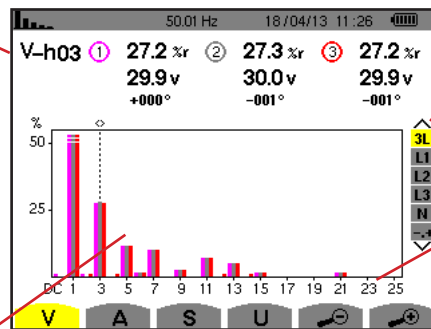
**V-h03**: número del armónico.

**%**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).

**V**: tensión eficaz del armónico considerado.

**+000**: desfase respecto a la fundamental (orden 1).

Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.



Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2, L3, N o del modo experto (conexión trifásica únicamente – véase § 6.5). Para seleccionar la visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.


El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Figura 52: ejemplo de visualización de los armónicos de la tensión de fase en 3L

### 6.1.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA TENSIÓN DE FASE EN L1

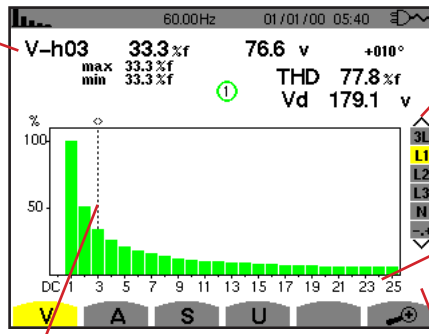Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.  
**V-h03**: número del armónico.  
**%**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).  
**V**: tensión eficaz del armónico considerado.  
**-143°** : desfase respecto a la fundamental (orden 1).  
**máx. – mín.**: indicadores de máximo y mínimo de la distorsión armónica considerada. Se reinician en cada cambio de número de armónico o pulsando la tecla ←.  
**THD**: distorsión armónica total.  
**Vd**: tensión RMS deformante.



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2, L3, N o del modo experto (conexión trifásica únicamente – véase § 6.5). Para seleccionar la visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Indicador de presencia de armónicos no nulos de orden superior a 25.

Figura 53: ejemplo de visualización de los armónicos de la tensión de fase en L1

**Observaciones:** Los filtros L2 y L3 visualizan los armónicos de la tensión de fase respectivamente en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro L1.


No hay desfase ni valor deformante para el canal de neutro.

## 6.2. CORRIENTE

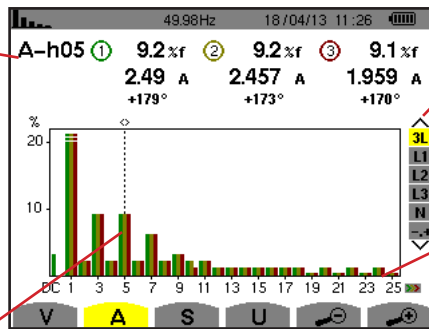El submenú **A** visualiza los armónicos de la corriente.

### 6.2.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA CORRIENTE EN 3L

Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.  
**A-h05**: número del armónico.  
**%**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).  
**A**: corriente eficaz del armónico considerado.  
**+179°**: desfase respecto a la fundamental (orden 1).



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2, L3, N o del modo experto (conexión trifásica únicamente – véase § 6.5). Para seleccionar la visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.


**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Figura 54: ejemplo de visualización de los armónicos de la corriente en 3L

### 6.2.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA CORRIENTE EN L1

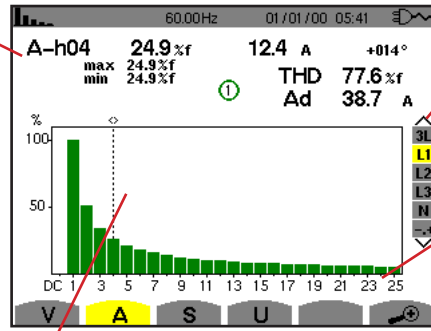Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.

- A-h05**: número del armónico.
- %**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).
- A**: corriente eficaz del armónico considerado.
- +178°**: desfase respecto a la fundamental (orden 1).
- máx. – mín.**: indicadores de máximo y mínimo de la distorsión armónica considerada. Se reinician en cada cambio de número de armónico o pulsando la tecla  $\leftarrow$ .
- THD**: distorsión armónica total.
- Ad**: Corriente RMS deformante.



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas  $\leftarrow$  o  $\rightarrow$  para desplazar el cursor.

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2, L3, N o del modo experto (conexión trifásica únicamente – véase § 6.5). Para seleccionar la visualización, pulse las teclas  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Figura 55: ejemplo de visualización de los armónicos de la corriente en L1

**Observaciones:** Los filtros L2 y L3 visualizan los armónicos de la corriente respectivamente en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro L1.

No hay desfase ni valor deformante para el canal de neutro.

## 6.3. POTENCIA APARENTE

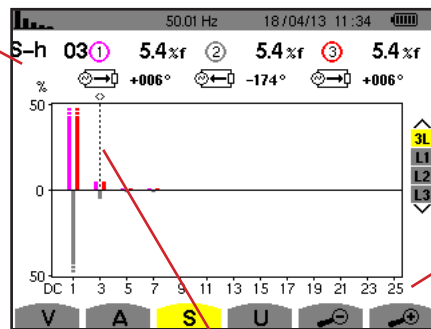
El submenú **S** visualiza la potencia aparente de cada armónico, para todas las conexiones salvo trifásica de 3 hilos.

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. Las barras del histograma arriba del eje horizontal corresponden a una potencia armónica consumida, las de abajo corresponden a una potencia armónica aportada.

### 6.3.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LA POTENCIA APARENTE DE LOS ARMÓNICOS EN 3L

Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.

- S-h03**: número del armónico.
- %**: distorsión armónica con la potencia aparente fundamental en referencia (%f) o la potencia aparente (total) en referencia (%r).
- +006°**: desfase del armónico de tensión con respecto al armónico de corriente para el orden considerado.
- $\text{⊙} \leftarrow$ : Indicador de generación de energía para este armónico.
- $\text{⊙} \rightarrow$ : Indicador de consumo de energía para este armónico.



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Para desplazar el cursor, utilice las teclas  $\leftarrow$  o  $\rightarrow$ .

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2 o L3. Para seleccionar la visualización, pulse las teclas  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .


El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de los armónicos está dado en porcentaje con respecto a la potencia aparente fundamental o a la potencia aparente (total).

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Figura 56: ejemplo de visualización de la potencia aparente de los armónicos en 3L

**6.3.1.1. La pantalla de visualización de la potencia aparente de los armónicos en L1**

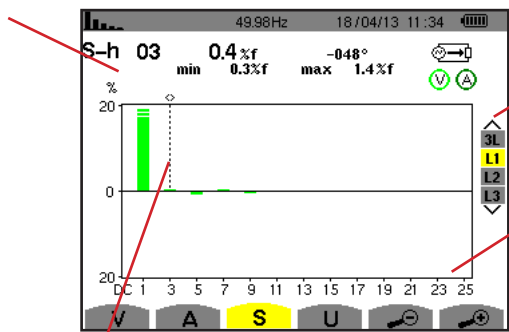Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.  
**S-h03**: número del armónico.  
 % : distorsión armónica con la potencia aparente fundamental en referencia (%f) o la potencia aparente (total) en referencia (%r).  
**+045°**: desfase del armónico de tensión con respecto al armónico de corriente para el orden considerado.  
**mín. – máx.**: indicadores de máximo y mínimo de la distorsión armónica considerada. Se reinician en cada cambio de número de armónico o pulsando la tecla ←.



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas ◀ o ▶ para desplazar el cursor.

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2 o L3. Para seleccionar la visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de los armónicos está dado en porcentaje con respecto a la potencia aparente fundamental o a la potencia aparente (total).

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebase el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.  
 ◻: Indicador de consumo de energía para este armónico.

Figura 57: ejemplo de visualización de la potencia aparente de los armónicos en L1


**Observación:** Los filtros L2 y L3 visualizan la potencia aparente de los armónicos respectivamente en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro L1.

**6.4. TENSIÓN DE LÍNEA**

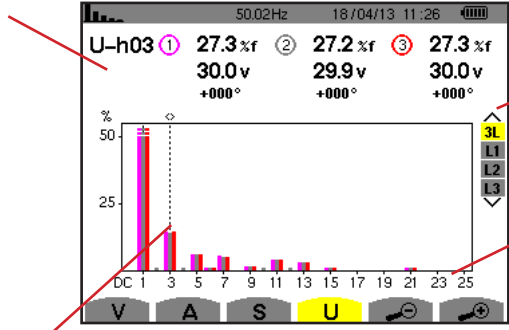El submenú **U** está disponible para todas las conexiones excepto las monofásicas de 2 ó 3 hilos. Este submenú visualiza los armónicos de la tensión de línea.

**6.4.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA TENSIÓN DE LÍNEA EN 3L**

Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.  
**U-h03**: número del armónico.  
 %: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).  
**V**: tensión eficaz del armónico considerado.  
**+000°** : desfase con respecto al armónico fundamental (orden 1).  
 El eje horizontal indica los órdenes



armónicos. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ o ▶.  
 Visualización de las 3 fases 3L, de

L1, L2 o L3. Para seleccionar la visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.


de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebase el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.  
 Cursor de selección de los órdenes

Figura 58: ejemplo de visualización de los armónicos de la tensión de línea en 3L

### 6.4.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE LA TENSIÓN DE LÍNEA EN L1

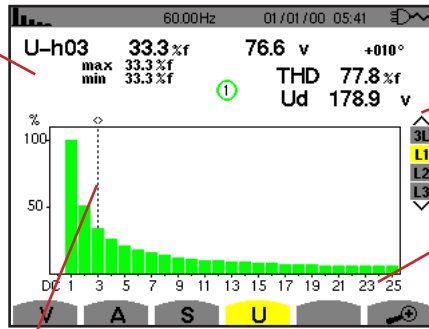Esta información es relativa al armónico apuntado por el cursor.  
**Uh 03**: número del armónico.  
**%**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).  
**V**: tensión eficaz del armónico considerado.  
**+000**: desfase respecto a la fundamental (orden 1).  
**máx. – mín.**: indicadores de máximo y mínimo de la distorsión armónica o pulsando la tecla  $\leftarrow$ .  
**THD**: distorsión armónica total.  
**Ud**: tensión de línea RMS deformante.



Cursor de selección de los órdenes armónicos. Utilice las teclas  $\leftarrow$  o  $\rightarrow$  para desplazar el cursor.

Visualización de las 3 fases 3L, de L1, L2 o L3. Para seleccionar la visualización, pulse las teclas  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ .

El eje horizontal indica los órdenes de los armónicos. El nivel de armónicos está dado en porcentaje con respecto a la fundamental o al valor RMS total.

**Orden DC**: componente continua.  
**Orden (de 1 a 25)**: orden de los armónicos. En cuanto el cursor rebasa el orden 25, aparecerá el rango 26 a 50.

Figura 59: ejemplo de visualización de los armónicos de la tensión de línea en L1

**Observación:** Los filtros L2 y L3 visualizan los armónicos de la tensión de línea respectivamente en las fases 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el filtro L1.

## 6.5. MODO EXPERTO

El modo experto  $\text{V}+$  sólo está disponible con una conexión trifásica. Permite visualizar la influencia de los armónicos sobre el calentamiento del neutro o sobre las máquinas giratorias. Para visualizar el modo experto, pulse las teclas  $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$  del teclado. La selección está resaltada en amarillo y la pantalla visualiza simultáneamente el modo experto.

A partir de esta pantalla están disponibles dos submenús:

- **V** para los montajes trifásico con neutro o **U** para el montaje trifásico sin neutro.
- **A** para el modo experto en corriente.

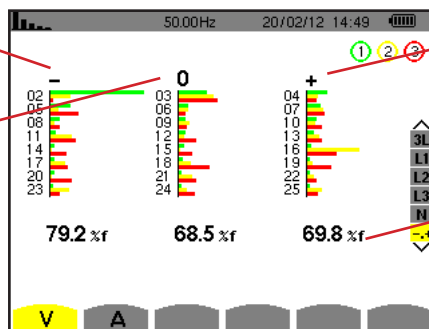
**Nota:** La descomposición en secuencias que se realiza aquí sólo es válida en el caso de una carga equilibrada

### 6.5.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL MODO EXPERTO PARA LA TENSIÓN DE FASE

Para los montajes trifásicos con neutro, el submenú **V** visualiza la influencia de los armónicos de la tensión de fase sobre el calentamiento del neutro o sobre las máquinas giratorias.

Armónicos que inducen una secuencia negativa.

Armónicos que inducen una secuencia nula.



Armónicos que inducen una secuencia positiva.

**%**: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).

Figura 60: la pantalla del modo experto para la tensión de fase (montajes trifásicos con neutro)


Para los montajes trifásicos sin neutro, el submenú **U** visualiza la influencia de los armónicos de la tensión de línea sobre el calentamiento de las máquinas giratorias.

### 6.5.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL MODO EXPERTO PARA LA CORRIENTE

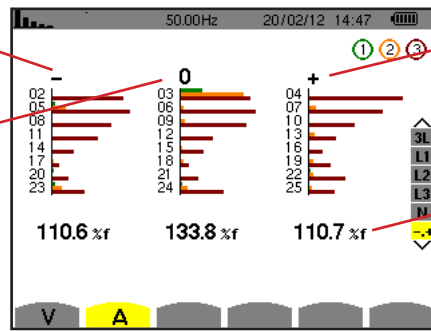El submenú **A** visualiza la influencia de los armónicos de la corriente sobre el calentamiento del neutro o sobre las máquinas giratorias.

Armónicos que inducen una secuencia negativa.

Armónicos que inducen una secuencia nula.




Armónicos que inducen una secuencia positiva.

1: distorsión armónica con el valor RMS fundamental en referencia (%f) o el valor RMS total en referencia (%r).

Figura 61: la pantalla de visualización del modo experto para la corriente

## 7. FORMAS DE ONDA

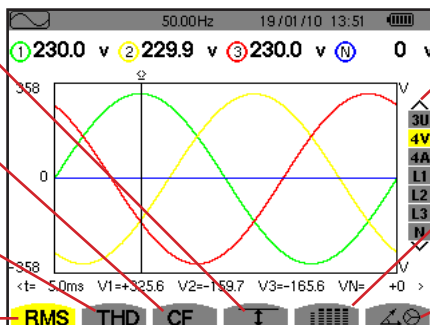
La tecla *Formas de onda*  permite visualizar las curvas de corriente y tensión, así como los valores medidos y calculados a partir de las tensiones y de las corrientes (salvo potencia, energía y armónicos). Es la pantalla que aparece cuando se enciende el instrumento.

Visualización de los verdaderos valores eficaces máximo y mínimo y valores picos (véase § 7.4).

Medida del factor de cresta (véase § 7.3).

Medida de la distorsión armónica total (véase § 7.2).

Medida del verdadero valor eficaz (véase § 7.1).



Selección de los filtros de visualización. Utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la visualización.

Visualización simultánea de las siguientes medidas: RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL y FK (véase § 7.5)













Visualización del diagrama de Fresnel de las señales (véase § 7.6).

Figura 62: la pantalla del modo formas de onda

### 7.1. MEDIDA DEL VERDADERO VALOR EFICAZ

El submenú **RMS** visualiza las formas de onda sobre un período de las señales medidas y los verdaderos valores eficaces de la tensión y de la corriente.

La elección de las curvas a visualizar depende del tipo de conexión (véase § 4.6):

- Monofásica de 2 hilos o Bifásica de 2 hilos: no hay elección (L1)
- Monofásica de 3 hilos:
  - Para **RMS**, **THD**, **CF**,  y : 2V, 2A, L1, N
  - Para : no hay elección (L1)
- Bifásica de 3 hilos:
  - Para **RMS**, **THD**, **CF**,  y : U, 2V, 2A, L1, L2
  - Para : 2V, 2A, L1, L2
- Bifásica de 4 hilos:
  - Para **RMS**, **THD**, **CF**,  y : U, 3V, 3A, L1, L2, N
  - Para : 2V, 2A, L1, L2
- Trifásica de 3 hilos: 3U, 3A
- Trifásica de 4 hilos: 3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
- Trifásica de 5 hilos:
  - Para **RMS**, **THD**, **CF**,  y : 3U, 4V, 4A, L1, L2, L3 y N
  - Para : 3U, 3V, 3A, L1, L2 y L3

Las visualizaciones de pantalla mostradas en ejemplo son las obtenidas en conexión trifásica de 5 hilos.



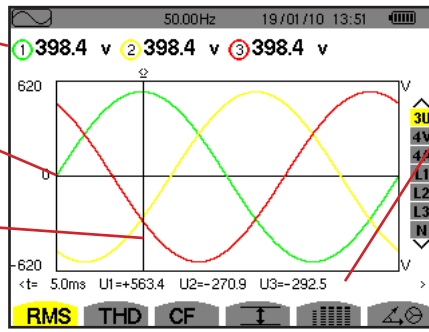
### 7.1.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN RMS EN 3U

Esta pantalla visualiza las tres tensiones de línea de un sistema trifásico.

Valores eficaces de las tensiones de línea.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.

**U1:** valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 1 y 2 ( $U_{12}$ ).

**U2:** valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 2 y 3 ( $U_{23}$ ).

**U3:** valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 3 y 1 ( $U_{31}$ ).

Figura 63: la pantalla de visualización RMS en 3U


### 7.1.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN RMS EN 4V

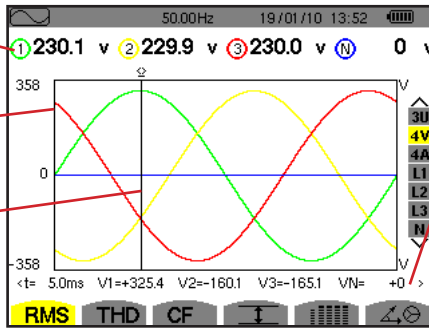Esta pantalla visualiza las tres tensiones de fase y la tensión del neutro con respecto a la tierra de un sistema trifásico.

Valores eficaces de las tensiones.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.

**V1:** valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 1.

**V2:** valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 2.

**V3:** valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 3.

**VN:** valor instantáneo de la tensión del neutro.

Figura 64: la pantalla de visualización RMS en 4V


### 7.1.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN RMS EN 4A

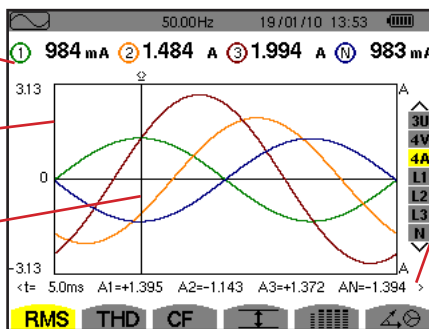Esta pantalla visualiza las tres corrientes de fase y la corriente de neutro de un sistema trifásico.

Valores eficaces de las corrientes.

Eje de los valores de la corriente con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la intersección del cursor y de las curvas.  
t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.

**A1:** valor instantáneo de la corriente de la fase 1.

**A2:** valor instantáneo de la corriente de la fase 2.

**A3:** valor instantáneo de la corriente de la fase 3.

**AN:** valor instantáneo de la corriente del neutro.

Figura 65: la pantalla de visualización RMS en 4A


### 7.1.4. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN RMS PARA EL NEUTRO

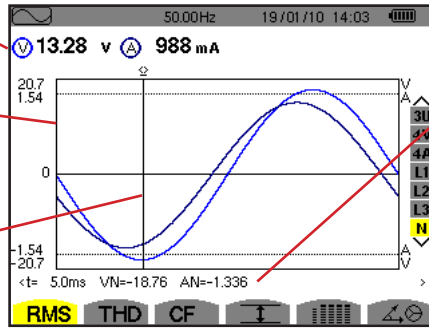Esta pantalla visualiza la tensión del neutro con respecto a la tierra y a la corriente del neutro.

Valor eficaz de la tensión y de la corriente.

Eje de los valores de la corriente y de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**VN**: valor instantáneo de la tensión del neutro.  
**AN**: valor instantáneo de la corriente del neutro.

Figura 66: la pantalla de visualización RMS para el neutro

**Observación:** Los filtros L1, L2 y L3 visualizan la corriente y la tensión respectivamente en las fases 1, 2 y 3. La pantalla es idéntica a la visualizada para el neutro.

## 7.2. MEDIDA DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL

El submenú **THD** visualiza las formas de onda de un período (alternancia) de las señales medidas y las distorsiones armónicas totales en tensión y corriente. Las distorsiones armónicas se visualizan o bien con el valor RMS fundamental de referencia (%f), o bien con el valor RMS sin DC de referencia (%r) en función de la referencia elegida en el menú configuración.

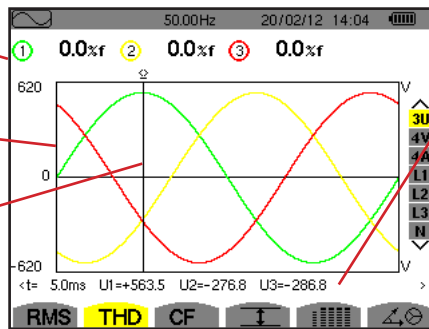
### 7.2.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN THD EN 3U

Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de tensiones de línea y las distorsiones armónicas totales.

Distorsión armónica para cada curva.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**U1**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 1 y 2 ( $U_{12}$ ).  
**U2**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 2 y 3 ( $U_{23}$ ).  
**U3**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 3 y 1 ( $U_{31}$ ).

Figura 67: la pantalla de visualización THD en 3U


### 7.2.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN THD EN 4V

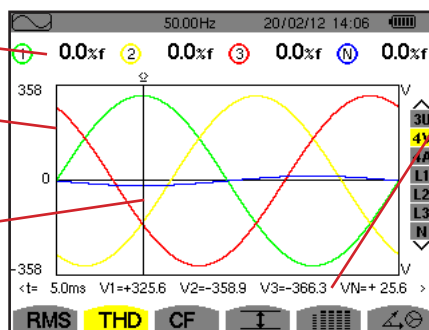Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de tensiones de fase y las distorsiones armónicas totales.

Distorsión armónica para cada curva.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**V1**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 1.  
**V2**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 2.  
**V3**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 3.  
**VN**: valor instantáneo de la tensión del neutro.

Figura 68: la pantalla de visualización THD en 4V


### 7.2.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN THD EN 4A

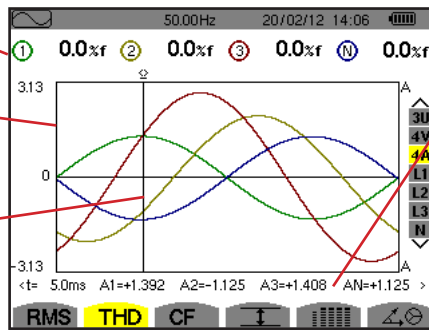Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de corrientes de fase y las distorsiones armónicas totales.

Distorsión armónica para cada curva.

Eje de los valores de la corriente con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**A1**: valor instantáneo de la corriente de la fase 1.  
**A2**: valor instantáneo de la corriente de la fase 2.  
**A3**: valor instantáneo de la corriente de la fase 3.  
**AN**: valor instantáneo de la corriente del neutro.

Figura 69: la pantalla de visualización THD en 4A

**Observación:** Los filtros L1, L2, L3 y N visualizan las distorsiones armónicas totales de la corriente y de la tensión respectivamente en las fases 1, 2 y 3 y en el canal del neutro.

## 7.3. MEDIDA DEL FACTOR DE CRESTA

El submenú CF visualiza las formas de onda sobre un período de las señales medidas y el factor de cresta en tensión y corriente.

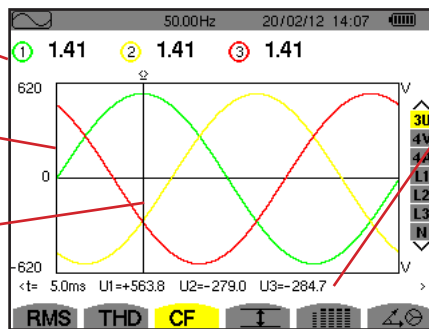
### 7.3.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN CF EN 3U

Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de tensiones de línea y los factores de cresta.

Factor de cresta para cada curva.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.



Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**U1**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 1 y 2 ( $U_{12}$ ).  
**U2**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 2 y 3 ( $U_{23}$ ).  
**U3**: valor instantáneo de la tensión de línea entre las fases 3 y 1 ( $U_{31}$ ).

Figura 70: la pantalla de visualización CF en 3U


### 7.3.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN CF EN 4V

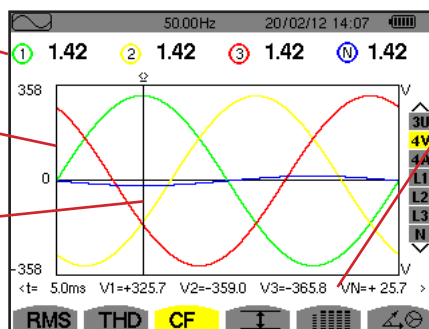Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de tensiones de fase y los factores de cresta.

Factor de cresta para cada curva.

Eje de los valores de la tensión con puesta a escala automática.

Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ ◯ ▶.




Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.  
 t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.  
**V1**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 1.  
**V2**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 2.  
**V3**: valor instantáneo de la tensión de fase de la fase 3.  
**VN**: valor instantáneo de la tensión de fase del neutro.

Figura 71: la pantalla de visualización CF en 4V

### 7.3.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN CF EN 4A

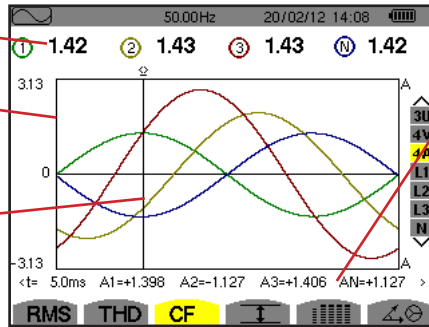Esta pantalla visualiza las formas de onda de un período de las corrientes y los factores de cresta.

- Factor de cresta para cada curva.
- Eje de los valores de la corriente con puesta a escala automática.
- Cursor de valor instantáneo. Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ 0 ▶.



- Valores instantáneos de las señales en la posición del cursor.
- t: tiempo relativo con respecto al inicio del período.
- A1: valor instantáneo de la corriente de la fase 1.
- A2: valor instantáneo de la corriente de la fase 2.
- A3: valor instantáneo de la corriente de la fase 3.
- AN: valor instantáneo de la corriente del neutro.

Figura 72: la pantalla de visualización CF en 4A

**Observación:** L1, L2, L3 y N visualizan los factores de cresta de la corriente y de la tensión respectivamente en las fases 1, 2 y 3 y en el canal del neutro.

## 7.4. MEDIDA DE LOS VALORES EXTREMOS Y MEDIOS DE LA TENSIÓN Y DE LA CORRIENTE

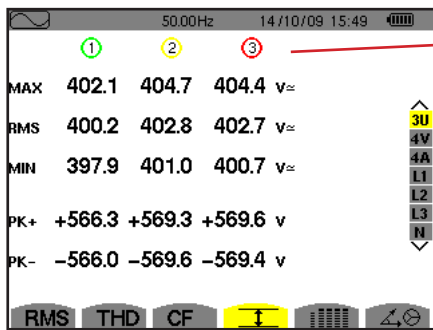
El submenú  $\bar{\square}$  visualiza los valores RMS, máximos, mínimos y medios de la tensión y de la corriente, así como los de las crestas positivas y negativas instantáneas de la tensión y de la corriente.

**Observación:** Las medidas RMS MÁX. y MÍN. se calculan cada semiperíodo (es decir cada 10 ms para una señal de 50 Hz). La actualización de las medidas se efectúa cada 250 ms.

Las medidas RMS se calculan durante un segundo.

### 7.4.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁX.-MÍN. EN 3U

Esta pantalla visualiza los valores RMS máximos, mínimos y medios y los valores picos positivos y negativos de las tensiones de línea.




- Columnas de los valores relativos a cada curva (1, 2 y 3).
- MÁX.: valor RMS máximo de la tensión de línea medido desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.
- RMS: verdadero valor eficaz de la tensión de línea.
- MÍN.: valor RMS mínimo de la tensión de línea medido desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.
- PK+: valor pico máximo de la tensión de línea desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.
- PK-: valor pico mínimo de la tensión de línea desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

Figura 73: la pantalla de visualización Máx.-Mín. en 3U

### 7.4.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁX.-MÍN. EN 4V

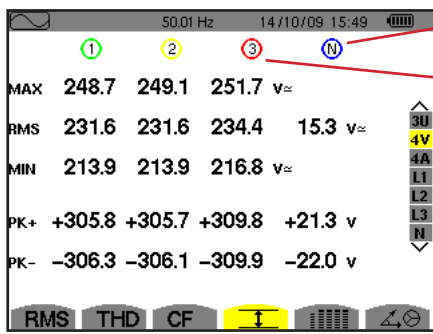Esta pantalla visualiza los valores RMS máximos, mínimos y medios y los valores picos positivos y negativos de las tensiones de fase y del neutro.



Columna de los valores relativos al neutro: parámetros RMS, PK+ y PK-.

Columnas de los valores relativos a cada curva de tensión (1, 2 y 3).

**MÁX.:** valor RMS máximo de la tensión de fase medido desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**RMS:** verdadero valor eficaz de la tensión de fase.

**MÍN.:** valor RMS mínimo de la tensión de fase medido desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.


**PK+:** valor pico máximo de la tensión de fase desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**PK-:** valor pico mínimo de la tensión de fase desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

Figura 74: la pantalla de visualización Máx.-Mín. en 4V

### 7.4.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁX.-MÍN. EN 4A

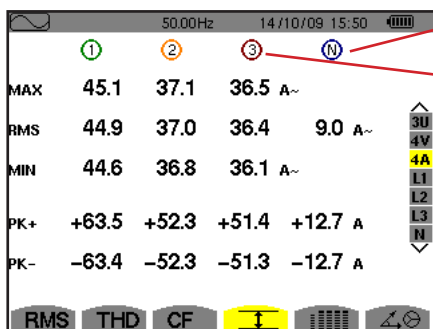Esta pantalla visualiza los valores RMS máximos, mínimos y medios y los valores picos positivos y negativos de las corrientes de fase y del neutro.



Columna de los valores relativos al neutro: parámetros RMS, PK+ y PK-.

Columnas de los valores relativos a cada curva de la corriente (1, 2 y 3).

**MÁX.:** valor RMS máximo de la corriente desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**RMS:** verdadero valor eficaz de la corriente.

**MÍN.:** valor RMS mínimo de la corriente desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.


**PK+:** valor pico máximo de la corriente desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**PK-:** valor pico mínimo de la corriente desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

Figura 75: la pantalla de visualización Máx.-Mín. en 4A

### 7.4.4. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁX.-MÍN. EN L1

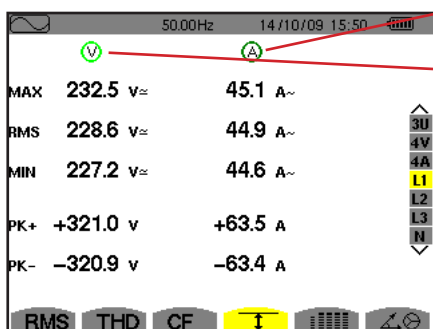Esta pantalla visualiza los valores RMS máximos, mínimos y medios y los valores pico positivos y negativos de la tensión de fase y de la corriente para la fase 1.



Informaciones idénticas a las de la tensión de fase, pero relativas a la corriente.

Columna de los valores relativos a la tensión.

**MÁX.:** valor RMS máximo de la tensión de fase medido desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**RMS:** verdadero valor eficaz de la tensión de fase.

**MÍN.:** valor RMS mínimo de la tensión de fase desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**PK+:** valor pico máximo de la tensión de fase desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**PK-:** valor pico mínimo de la tensión de fase desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

Figura 76: la pantalla de visualización Máx.-Mín. en L1

**Observación:** L2 y L3 visualizan los valores RMS máximos, mínimos y medios y los valores picos positivos y negativos de la tensión de fase y de la corriente respectivamente en las fases 2 y 3.

### 7.4.5. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN MÁX.-MÍN. DEL NEUTRO

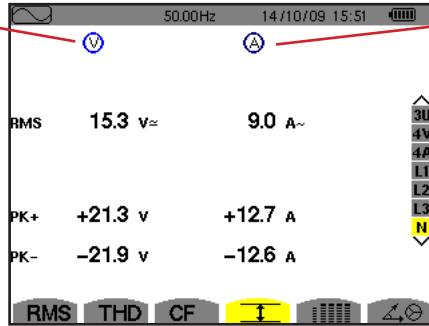
Esta pantalla visualiza los valores RMS y los de las crestas positivas y negativas del neutro con respecto a la tierra.

Columna de los valores relativos a la tensión.

**RMS:** verdadero valor eficaz de la tensión.

**PK+:** valor pico máximo de la tensión desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.

**PK-:** valor pico mínimo de la tensión desde el encendido del instrumento o desde la última pulsación de la tecla ↵.



Informaciones idénticas a las de la tensión, pero relativas a la corriente.

Figura 77: la pantalla de visualización Máx.-Mín. del neutro

## 7.5. VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA

El submenú visualiza todas las medidas de tensión y de corriente (RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL y FK).

### 7.5.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA EN 3U

Esta pantalla visualiza los valores RMS, DC, THD y CF de las tensiones de línea.

Columna de los valores relativos a la tensión de línea (fases 1, 2 y 3).

**RMS:** verdadero valor eficaz calculado en un período de 1 segundo.

**DC:** componente continua.

**THD:** distorsión armónica total con el valor RMS fundamental de referencia (%f) o el valor RMS total sin DC de referencia (%r).

**CF:** factor de pico calculado en un período de 1 segundo.

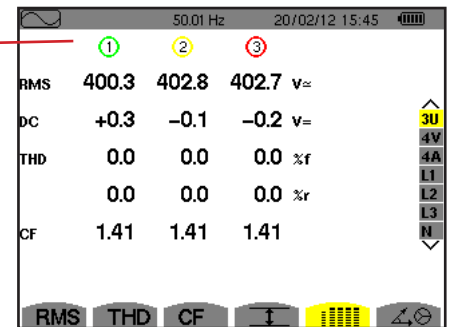


Figura 78: la pantalla de visualización simultánea en 3U

### 7.5.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA EN 4V

Esta pantalla visualiza los valores RMS, DC, THD, CF, PST y PLT de las tensiones de fase y del neutro.

Columna de los valores RMS y DC así como el CF y THD (%r) relativos al neutro.

Columna de los valores relativos a la tensión de fase (fases 1, 2 y 3).

**RMS:** verdadero valor eficaz calculado en un período de 1 segundo.

**DC:** componente continua.

**THD:** distorsión armónica total con el valor RMS fundamental de referencia (%f) o el valor RMS total sin DC de referencia (%r).

**CF:** factor de pico calculado en un período de 1 segundo.

**PST:** Flicker de corta duración calculado en un período de 10 minutos.

**PLT:** Flicker de larga duración calculado en un período de 2 horas.

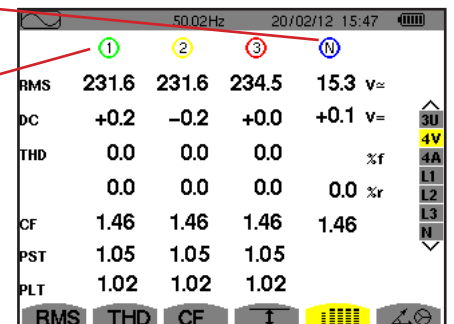


Figura 79: la pantalla de visualización simultánea en 4V

### 7.5.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA EN 4A

Esta pantalla visualiza los valores RMS, DC (únicamente si al menos uno de los sensores de corriente puede medir corriente continua), THD, CF, FHL y FK de las corrientes de fase y del neutro.

Columna de los valores RMS y (si el sensor de corriente lo permite) DC así como el CF y THD (%r) relativos al neutro.

Columnas de los valores relativos a la corriente (fases 1, 2 y 3).  
**RMS:** verdadero valor eficaz calculado en un periodo de 1 segundo.  
**DC:** componente continua.  
**THD:** distorsión armónica total con el valor RMS fundamental de referencia (%f) o el valor RMS total sin DC de referencia (%r).  
**CF:** factor de pico calculado en un periodo de 1 segundo.  
**FHL:** factor de pérdidas armónicas. Sobredimensionamiento del transformador en función de los armónicos.  
**FK:** factor K. Desclasificación del transformador en función de los armónicos.

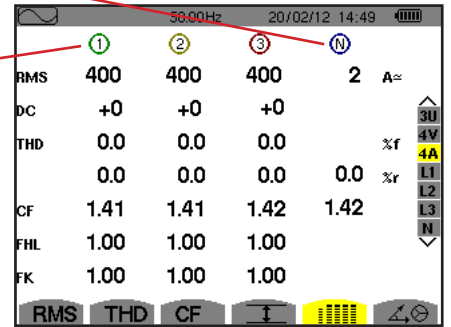


Figura 80: la pantalla de visualización simultánea en 4A


**Observación:** Para poder ajustar el cero de los sensores de corriente que miden el continuo, los valores DC no se cancelan nunca.

### 7.5.4. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA EN L1

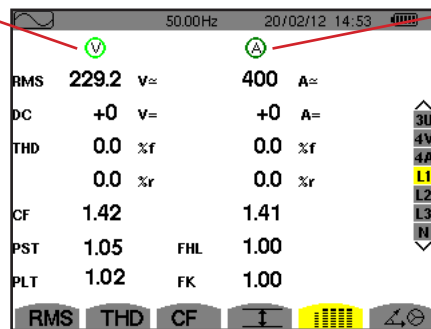Esta pantalla visualiza los valores RMS, DC, THD, CF de la tensión de fase y de la corriente, PST y PLT de la tensión de fase, y FHL y FK de la corriente para la fase 1.

Columna de los valores relativos a la tensión de fase.

**RMS:** verdadero valor eficaz calculado en un periodo de 1 segundo.  
**DC:** componente continua.  
**THD:** distorsión armónica total con el valor RMS fundamental de referencia (%f) o el valor RMS total sin DC de referencia (%r).  
**CF:** factor de pico calculado en un periodo de 1 segundo.  
**PST:** Flicker de corta duración calculado en un periodo de 10 minutos.



**PLT:** Flicker de larga duración calculado en un periodo de 2 horas. Columna de los valores relativos a la corriente.  
 Valores RMS, DC (si el sensor de corriente lo permite), THD y CF.  
**FHL:** factor de pérdidas armónicas. Sobredimensionamiento del transformador en función de los armónicos.  
**FK:** factor K. Desclasificación del transformador en función de los armónicos.

Figura 81: La pantalla de visualización simultánea en L1

**Observaciones:** El valor DC de la corriente de la fase 1 sólo se visualiza si el sensor de corriente asociado puede medir corriente continua.

L2 y L3 proporcionan la visualización simultánea para la corriente y la tensión de fase respectivamente en las fases 2 y 3.

### 7.5.5. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DEL NEUTRO

Esta pantalla visualiza los valores RMS, THD y CF de la tensión y de la corriente de neutro, el valor DC de la tensión de neutro y, si el sensor de corriente lo permite, el valor DC de la corriente de neutro.



## 7.6. VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FRESNEL

El submenú  $\angle \oplus$  visualiza la representación vectorial de las componentes fundamentales de las tensiones y corrientes. Da las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores) así como los porcentajes de desequilibrio inverso de tensión y corriente.

**Observación:** Para permitir la visualización de todos los vectores, los que hubieran tenido un módulo demasiado pequeño para ser representados lo son no obstante pero un asterisco (\*) acompaña su nombre.

### 7.6.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FRESNEL EN 3V

Esta pantalla visualiza la representación vectorial de los componentes fundamentales de las tensiones de fase y de las corrientes. Da las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores de tensión de fase) así como los el porcentaje de desequilibrio inverso de tensión. El vector de referencia de la representación (a 3 horas) es V1.

Columna de los valores relativos a cada vector (1, 2 y 3).

$|V1|$ ,  $|V2|$  y  $|V3|$ : módulos de los vectores de las componentes fundamentales de las tensiones simples (fases 1, 2 y 3).

$\Phi_{12}$ : desfase de la componente fundamental de la fase 1 con respecto a la componente fundamental de la fase 2.

$\Phi_{23}$ : desfase de la componente fundamental de la fase 2 con respecto a la componente fundamental de la fase 3.

$\Phi_{31}$ : desfase de la componente fundamental de la fase 3 con respecto a la componente fundamental de la fase 1.

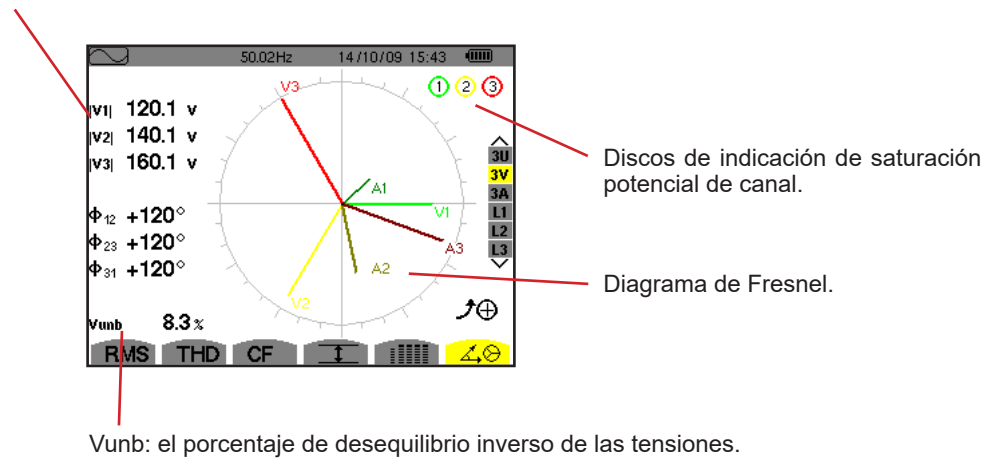


Figura 82: la pantalla de visualización del diagrama de Fresnel en 3V

### 7.6.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FRESNEL EN 3U

Esta pantalla visualiza la representación vectorial de los componentes fundamentales de las tensiones de línea. Da las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores de tensión de línea) así como los porcentajes de desequilibrio inverso de tensión. El vector de referencia de la representación (a 3 horas) es U1.

Las informaciones visualizadas son idénticas a las descritas en el punto 7.6.1, pero relativas a la tensión de línea.

### 7.6.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FRESNEL EN 3A

Para las fuentes con neutro, esta pantalla visualiza la representación vectorial de los componentes fundamentales de las tensiones de fase y de las corrientes. Para un sistema trifásico de 3 hilos (fuente sin neutro), esta pantalla visualiza la representación vectorial de los componentes fundamentales de las corrientes. Da las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores de corriente) así como los porcentajes de desequilibrio inverso de corriente. El vector de referencia de la representación (a 3 horas) es A1.

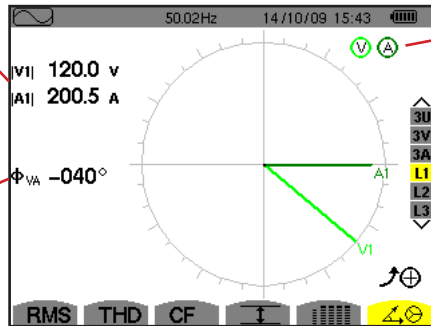
Las informaciones visualizadas son idénticas a las descritas en el § 7.6.1, pero relativas a la corriente.



### 7.6.4. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DEL DIAGRAMA DE FRESNEL EN L1

En presencia del neutro, esta pantalla visualiza la representación vectorial de los componentes fundamentales de las tensiones de fase y de las corrientes de una fase. Da las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores de corriente y de tensión de fase). El vector de referencia de la representación (a 3 horas) es el de la corriente.

$|V1|$ : módulo del vector de la componente fundamental de la tensión simple de la fase 1.  
 $|A1|$ : módulo del vector de la componente fundamental de la corriente de la fase 1.  
 $\Phi_{VA}$ : desfase de la componente fundamental de la tensión simple de la fase 1 con respecto a la componente fundamental de la corriente de la fase 1.




Discos de indicación de saturación potencial de canal.

Figura 83: la pantalla de visualización del diagrama de Fresnel en L1

**Observación:** L2 y L3 visualizan la representación vectorial de las componentes fundamentales de las tensiones simples y de las corrientes respectivamente de las fases 2 y 3. Dan las magnitudes asociadas (módulo y fase de los vectores de corriente y de tensión de fase, respectivamente de las fases 2 y 3). El vector de referencia de la representación (a 3 horas) es el de la corriente (respectivamente A2 y A3).

Sin neutro (Bifásico de 2 hilos):


$|U1|$ : módulo del vector de la componente fundamental de la tensión de línea entre la fase 1 y 2 ( $U_{12}$ ).  
 $|A1|$ : módulo del vector de la componente fundamental de la corriente de la fase 1.  
 $\Phi_{UA}$ : desfase de la componente fundamental de la tensión de línea entre la fase 1 y 2 ( $U_{12}$ ) con respecto a la componente fundamental de la corriente de la fase 1.

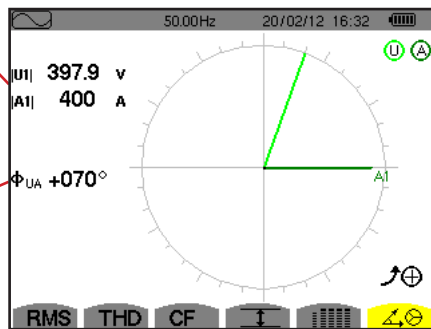

Discos de indicación de saturación potencial de canal.

Figura 84: la pantalla de visualización del diagrama de Fresnel en Bifásico de 2 hilos


## 8. MODO ALARMA



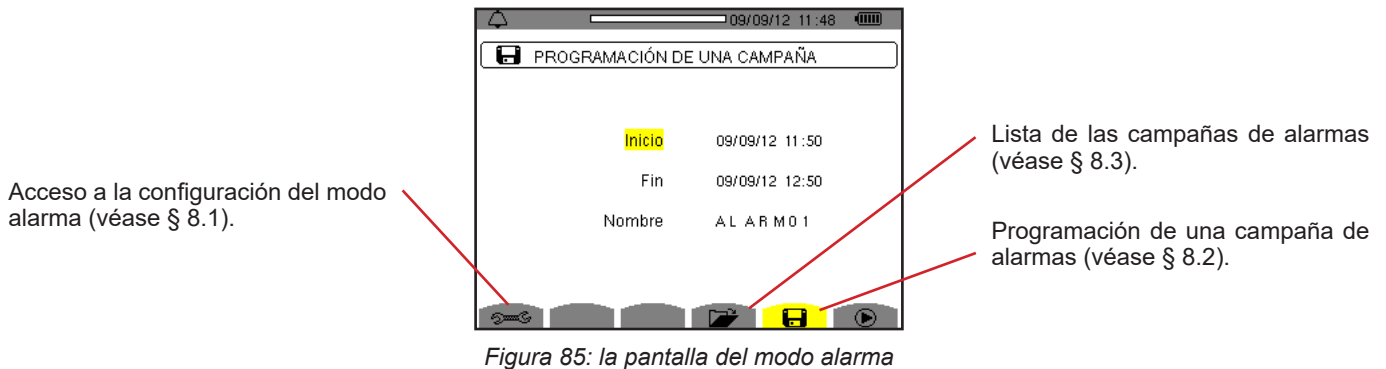El modo *Alarma*  detecta los rebasamientos de umbral en cada uno de los siguientes parámetros: Hz, Urms, Vrms, Arms, |Udc|, |Vdc|, |Adc|, |Upk+|, |Vpk+|, |Apk+|, |Upk-|, |Vpk-|, |Apk-|, Ucf, Vcf, Acf, Uthdr, Vthdr, Athdr, Uthdr, Athdr, |P|, |Pdc|, |Q<sub>1</sub>| o N, D, S, |PF|, |cos Φ|, |tan Φ|, PST, PLT, FHL, FK, Vunb, Uunb (para una fuente trifásica sin neutro) Aunb, U-h, V-h, A-h y |S-h| (véase la tabla de las abreviaturas en el § 2.9).



Los umbrales de alarma:

- deben haber sido programados en la pantalla *Configuración / modo alarma* (véase § 4.10).
- deben estar activos (marcados con un punto rojo en esta misma pantalla).


Las alarmas memorizadas podrán transferirse luego a un PC mediante la aplicación PAT2 (véase § 13). Se pueden realizar más de 16.000 capturas de alarmas.



Los iconos  y  poseen las siguientes funciones:

- : Validación de la programación de una campaña e inicio de la campaña de alarmas.
- : Paro voluntario de la campaña de alarmas.

### 8.1. CONFIGURACIÓN DEL MODO ALARMA








Este submenú  visualiza la lista de las alarmas configuradas (véase § 4.10). Este acceso directo le permite definir o modificar la configuración de las alarmas.

Para volver a la pantalla *Programación de una campaña*, pulse .

### 8.2. PROGRAMACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE ALARMAS

El submenú  define las características horarias de inicio y de fin de una campaña de alarmas (véase figura 66).

Para programar una campaña de alarmas, introduzca la fecha y la hora de inicio, la hora y fecha de fin así como el nombre de la campaña.





Para modificar un dato, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas  y , luego confirme pulsando la tecla . Modifique el valor con las teclas , ,  y , luego confirme el cambio.


El nombre puede constar de 8 caracteres máximo. Varias campañas pueden llevar el mismo nombre. Los caracteres alfanuméricos disponibles son las letras mayúsculas de la A a la Z y las cifras de 0 a 9. Los 5 últimos nombres dados (en modo transitorios, tendencia y alarma) se guardan en la memoria. Así al introducir el nombre, se puede completar automáticamente.

**Observaciones:** la fecha y hora de inicio deben ser posteriores a la fecha y hora actuales.

La fecha y hora de fin deben ser posteriores a la fecha y hora de inicio.

No se puede programar una campaña de alarma si se está realizando una captura de corriente de inserción.

Una vez finalizada la programación, inicie la campaña pulsando la tecla . El icono  de la barra de estado parpadea indicando que se ha iniciado la campaña. La tecla  sustituye la tecla  y permite detener la campaña antes de que se termine. Las alarmas en curso (no terminadas) se registrarán en la campaña si su duración es superior o igual a la duración mínima programada.

Se visualiza el mensaje *Campaña en espera* hasta que se alcance la hora de inicio. Luego es sustituido por el mensaje *Campaña en curso*. Cuando se alcanza la hora de fin, vuelve a aparecer la pantalla *Programación de una campaña* con la tecla . Se puede entonces programar una nueva campaña.

Durante una campaña de alarmas, sólo se puede modificar el campo fecha de fin. El campo se resalta automáticamente en amarillo.

### 8.3. VISUALIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS CAMPAÑAS

Para visualizar la lista de las campañas realizadas, pulse la tecla . Se visualiza la pantalla *Lista de las campañas de alarmas*. La lista puede contener un máximo de 7 campañas.



Figura 86: la pantalla de visualización de la lista de las campañas

- Si la fecha de fin de la campaña está en rojo, es porque no corresponde a la fecha de fin inicialmente programada:
- o bien a causa de un problema de alimentación (batería débil o desconexión del instrumento alimentado por la red eléctrica únicamente),
  - o bien porque la memoria está llena.

### 8.4. VISUALIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS ALARMAS

Para seleccionar una campaña, desplace el cursor hasta él con las teclas ▲ y ▼. El campo seleccionado aparecerá en negrita. Luego confirme su selección con la tecla ↵. Se visualizará entonces en el instrumento *las alarmas en forma de lista*.



Figura 87: la pantalla Lista de las alarmas


- Si aparece una duración de alarma en rojo, es porque se ha acortado:
- o bien a causa de un problema de alimentación (batería débil),
  - o bien porque se ha parado manualmente la campaña (al pulsar ) o apagado voluntariamente el instrumento (al pulsar la tecla ),
  - o bien porque la memoria está llena.
  - o bien a causa de un error en la medida,
  - o bien a causa de una incompatibilidad entre la magnitud controlada y la configuración del instrumento (por ejemplo retirada de un sensor de corriente).

En los dos últimos casos, los extremos también se visualizarán en rojo.

Para volver a la pantalla *Lista de las campañas*, pulse la tecla .

## 8.5. ELIMINAR UNA CAMPAÑA DE ALARMAS

Durante la visualización de la lista de las campañas realizadas (véase figura 86), seleccione la campaña a borrar. Para ello, desplace el cursor hasta ella con las teclas ▲ y ▼. La campaña seleccionada aparecerá en negrita.


Pulse luego la tecla . Pulse ← para aceptar o ↵ para cancelar.

**Observación:** No se puede eliminar una campaña de alarmas en curso.

## 8.6. BORRAR TODAS LAS CAMPAÑAS DE ALARMAS

Sólo se pueden borrar todas las campañas de alarmas a partir del menú *Configuración*, en el submenú *Borrar los datos* (véase § 4.11).

## 9. MODO TENDENCIA

El modo *Tendencia*  registra las evoluciones de los parámetros previamente definidos en la pantalla *Configuración / Modo tendencia* (véase § 4.9). Este modo gestiona hasta 2 Gb de datos.










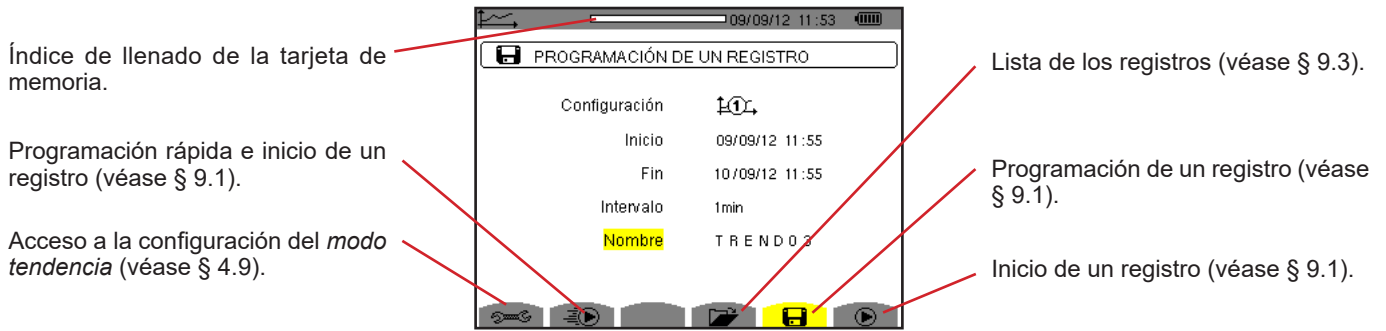




Figura 88: la pantalla del modo tendencia

### 9.1. PROGRAMACIÓN E INICIO DE UN REGISTRO

El submenú  define las características de un registro (véase figura 88).

Para iniciar un registro rápido, pulse la tecla . El registro empezará inmediatamente y se hará cada segundo en todas las medidas hasta que la memoria esté completamente llena. La configuración visualizada es .

Para programar un registro, antes de iniciarlo, elija la configuración  a , introduzca la fecha y la hora de inicio, la hora y fecha de fin, el período así como el nombre del registro.





Para modificar un dato, desplace el cursor amarillo hasta él con las teclas  y , luego confirme pulsando la tecla . Modifique el valor con las teclas , ,  y , luego confirme el cambio.


El período de integración corresponde al tiempo durante el cual las medidas de cada valor registrado serán promediadas (media aritmética). Los posibles valores para el período son: 1 s, 5 s, 20 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min y 15 min.

El nombre puede constar de 8 caracteres máximo. Varios registros pueden llevar el mismo nombre. Los caracteres alfanuméricos disponibles son las letras mayúsculas de la A a la Z y las cifras de 0 a 9. Los 5 últimos nombres dados (en modo transitorios, tendencia y alarma) se guardan en la memoria. Así al introducir el nombre, se puede completar automáticamente.

**Observaciones:** la fecha y hora de inicio deben ser posteriores a la fecha y hora actuales.


La fecha y hora de fin deben ser posteriores a la fecha y hora de inicio.

Una vez finalizada la programación, inicie el registro pulsando la tecla . Si el espacio libre en la memoria es insuficiente, el instrumento lo indica. El icono  de la barra de estado parpadea indicando que se ha iniciado el registro. La tecla  sustituye la tecla  y permite detener el registro antes de que se termine.


Se visualiza el mensaje *Registro en espera* hasta que se alcance la hora de inicio. Luego es sustituido por el mensaje *Registro en curso*. Cuando se alcanza la hora de fin, vuelve a aparecer la pantalla *Programación de un registro* con la tecla . Se puede programar un nuevo registro.

Durante un registro de tendencia, sólo se puede modificar el campo fecha de fin. El campo se resalta automáticamente en amarillo.

### 9.2. CONFIGURACIÓN DEL MODO TENDENCIA

El submenú  visualiza la lista de las configuraciones de registro de tendencia (véase § 4.9). Este acceso directo le permite definir o modificar las configuraciones de registro de tendencia.

### 9.3. VISUALIZACIÓN DE LA LISTA DE REGISTROS

El submenú  visualiza la lista de los registros realizados.

Índice de llenado de la lista de los registros. La parte negra de la barra corresponde a la memoria utilizada.



Figura 89: la pantalla de visualización de la lista de los registros

Si la fecha de fin está en rojo, es porque no corresponde a la fecha de fin inicialmente programada a causa de un problema de alimentación (batería débil o desconexión del instrumento alimentado únicamente mediante la red eléctrica).

### 9.4. BORRAR LOS REGISTROS

Durante la visualización de la lista de los registros (véase figura 89), seleccione el registro a borrar. Para ello, desplace el cursor hasta él con las teclas ▲ y ▼. El registro seleccionado aparecerá en negrita.

Pulse luego la tecla . Pulse ↵ para aceptar o ↶ para cancelar.

### 9.5. VISUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS

#### 9.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO

Durante la visualización de la lista de los registros (véase figura 89), seleccione el registro a visualizar. Para ello, desplace el cursor hasta él con las teclas ▲ y ▼. El registro seleccionado aparecerá en negrita. Pulse luego ↵ para aceptar.

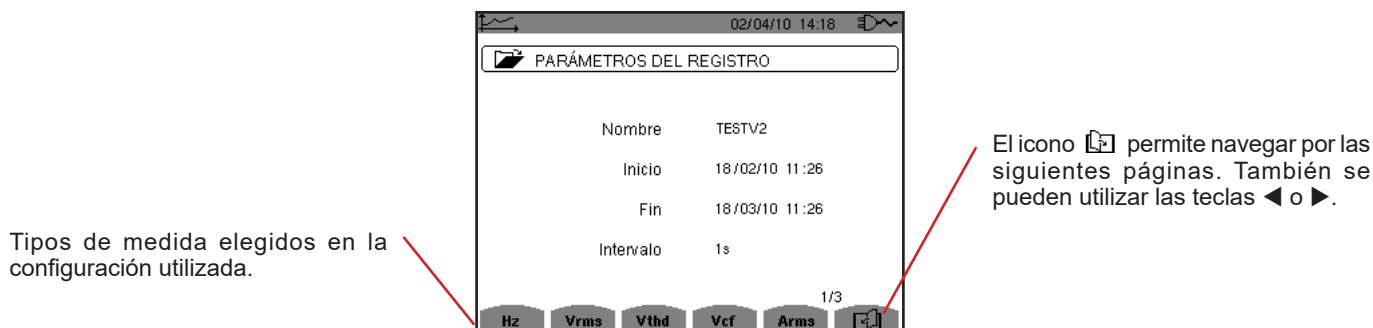


Figura 90: la pantalla Características del registro

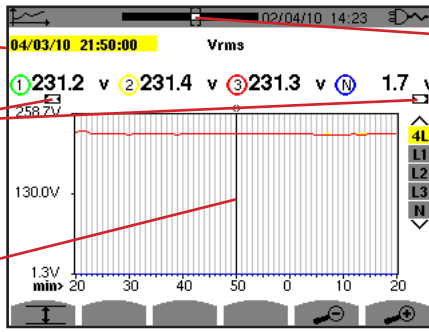
Si una medida no aparece en las pestañas, es porque el cálculo de esta medida no era compatible con la configuración elegida (conexión, tipos de sensores, ratios programados).

Por ejemplo, si el modo de cálculo elegido durante la programación es Magnitudes no activas no descompuestas (véase § 4.5.1), la pestaña D no aparecerá.

Pulse la tecla amarilla para visualizar la curva.

9.5.2. CURVAS DE TENDENCIA

Fecha del cursor.   
 Esta pantalla es una vista parcial de la curva de tendencia. Hay más pantallas antes y después de la parte que se visualiza.   
 Para desplazar el cursor, utilice las teclas ◀ o ▶.



Posición de la ventana de visualización en el registro.   
 Para seleccionar el filtro de visualización, pulse las teclas ▲ o ▼.

Figura 91: Vrms (4L) sin MIN-AVG-MAX

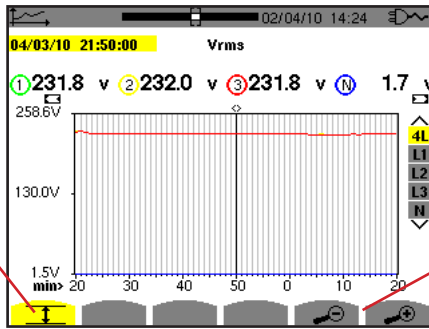
El período de visualización de esta curva es de un minuto. Al ser el período de registro de un segundo, cada punto de esta curva corresponde a un valor registrado cada segundo tomado cada minuto. Por consiguiente se pierde una gran cantidad de información (59 valores de cada 60), pero la visualización es rápida.

**Observaciones:** Los valores del cursor en rojo indican valores saturados.

Los guiones negros - - - - indican valores erróneos.

Los guiones rojos - - - - indican valores valores calculados (tras el paro del cálculo del modo MIN-MAX-AVG pulsando ).

El modo MIN-AVG-MAX ha sido activado.



Para modificar la escala de visualización entre 1 minuto y 5 días.

Figura 92: Vrms (4L) con MIN-AVG-MAX

El período de visualización de esta curva es siempre de un minuto. Pero con el modo MIN-AVG-MAX activado, cada punto de esta curva corresponde a la media aritmética de 60 valores registrados cada segundo. Por consiguiente, esta visualización es más precisa, ya que no se pierde ninguna información, pero es más lenta (véase la tabla figura 108).

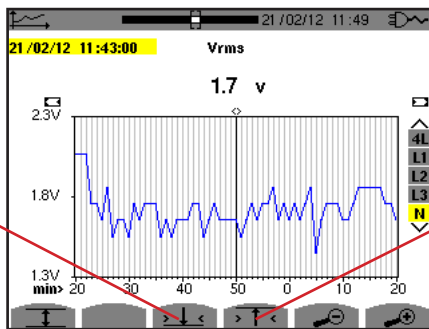
Para detener el cálculo del modo MIN-AVG-MAX, pulse .

**Observaciones:** Durante el cálculo del modo MIN-AVG-MAX, una barra de progreso de este cálculo aparece en la zona de estado en lugar de la barra de posicionamiento de la ventana de visualización del registro.

No se puede acceder al modo MIN-AVG-MAX cuando se está realizando un registro de tendencia.

Para volver a la pantalla *Características del registro*, pulse .


Para posicionar el cursor en el primer caso de valor mínimo.



Para posicionar el cursor en el primer caso de valor máximo.


Figura 93: Vrms (N) sin MIN-AVG-MAX

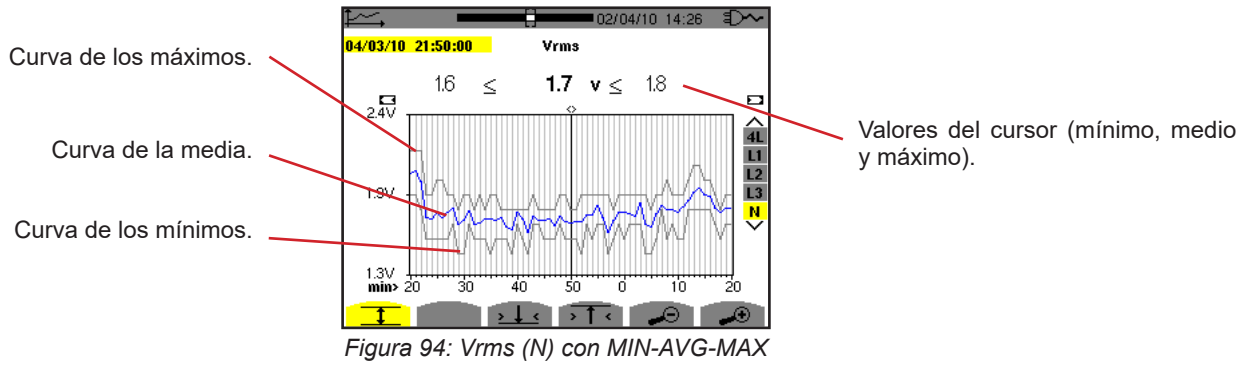Al pulsar la tecla o se pone el zoom In automáticamente al nivel más fuerte (período de visualización idéntico al período de registro) y desactiva el modo MIN-AVG-MAX si está activado.




El período de visualización de esta curva es de un minuto. Cada punto de la curva media corresponde a la media aritmética de 60 valores registrados cada segundo. Cada punto de la curva de los máximos corresponde al máximo de los 60 valores registrados cada segundo. Cada punto de la curva de los mínimos corresponde al mínimo de los 60 valores registrados cada segundo.

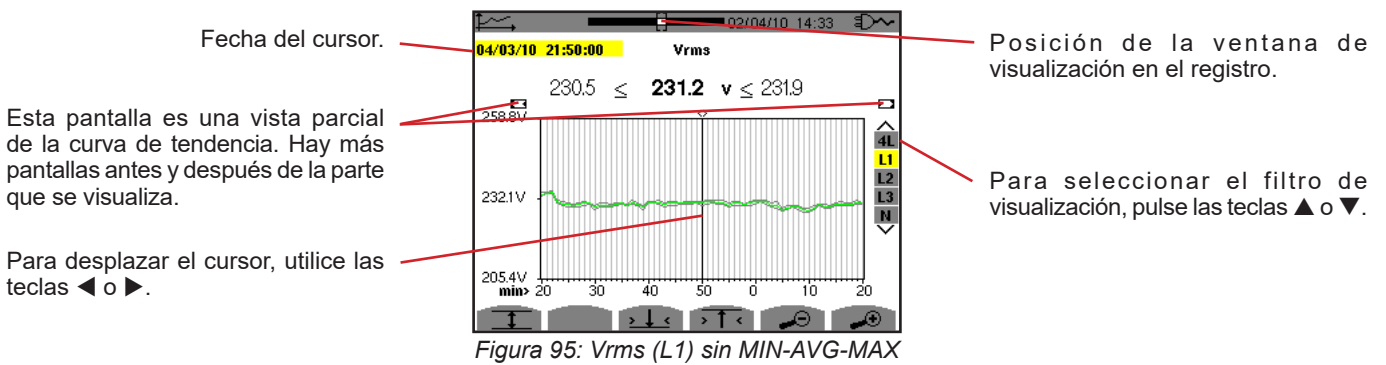Esta visualización es por lo tanto más precisa que la anterior.



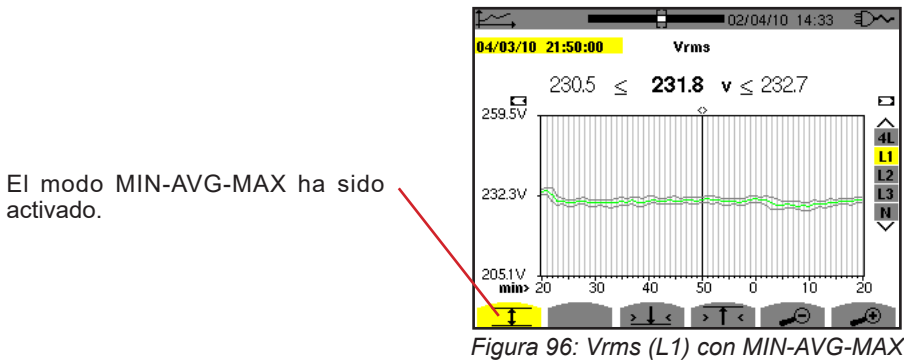Para cada una de las fases (L1, L2 y L3), a cada registro de un valor en un segundo (período de registro), el instrumento registra también el valor RMS semi-período mínimo para un segundo y el valor RMS semi-período máximo para un segundo. Estas tres curvas son las representadas en la figura más arriba.



Esta curva difiere ligeramente de la anterior ya que, con el modo MIN-AVG-MAX, no se pierde ninguna información.



**Observación:** Para las magnitudes (P, Pdc, VAR, S, D, PF,  $\cos \Phi$  y  $\tan \Phi$ ) y para una fuente trifásica sin neutro, sólo se representan las magnitudes totales.

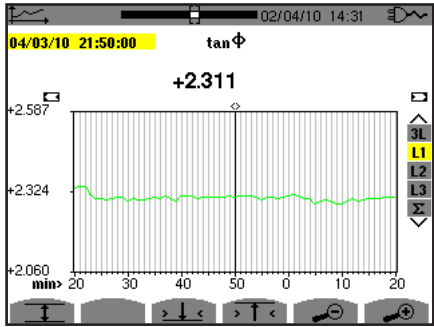


Figura 97:  $\tan \Phi$  (L1) sin MIN-AVG-MAX para una conexión trifásica con neutro


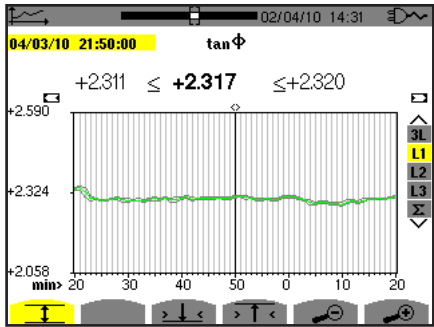


Figura 98:  $\tan \Phi$  (L1) con MIN-AVG-MAX

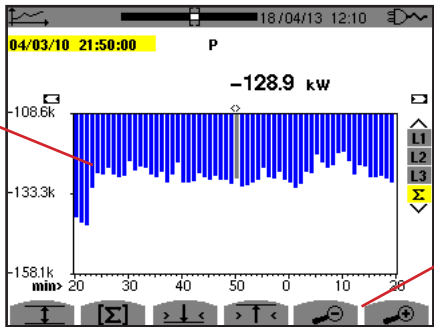La suma de las potencias de las tres fases ( $\Sigma$ ) se presenta en forma de histograma.



Para modificar la escala de visualización entre 1 minuto y 5 días.

Figura 99: P ( $\Sigma$ ) sin MIN-AVG-MAX

Para las curvas de energía, las magnitudes se expresarán en Wh, J, tep o BTU según la unidad elegida en la configuración del instrumento (véase § 4.5.2).


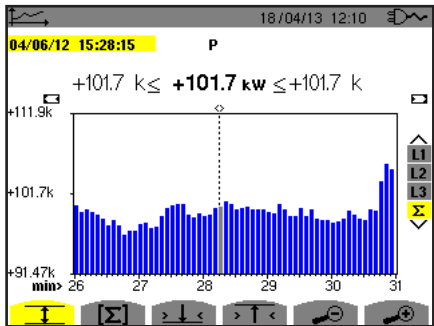



Figura 100 P ( $\Sigma$ ) con MIN-AVG-MAX

Esta curva difiere ligeramente de la anterior ya que, con el modo MIN-AVG-MAX, no se pierde ninguna información.

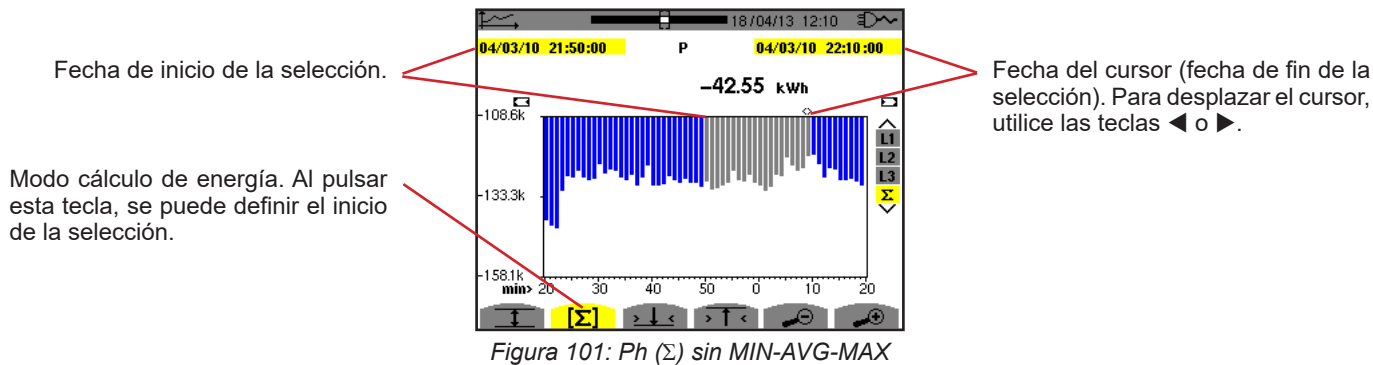
La activación del modo MIN-AVG-MAX para las potencias permite visualizar encima de la curva el valor promedio de la potencia a la fecha del cursor así como los valores máximos y mínimos de potencia para el período de visualización. Cabe destacar que a diferencia de las demás magnitudes, sólo se representa el histograma de los valores promedios.



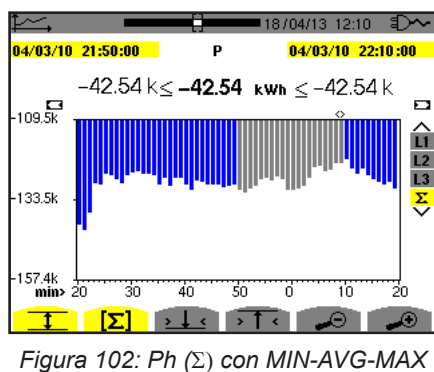
El período de visualización de este histograma es de un minuto. Al ser el período de registro de un segundo, cada barra de este histograma corresponde a un valor registrado cada segundo tomado cada minuto. El modo cálculo de energía efectúa la suma de las potencias en las barras seleccionadas.



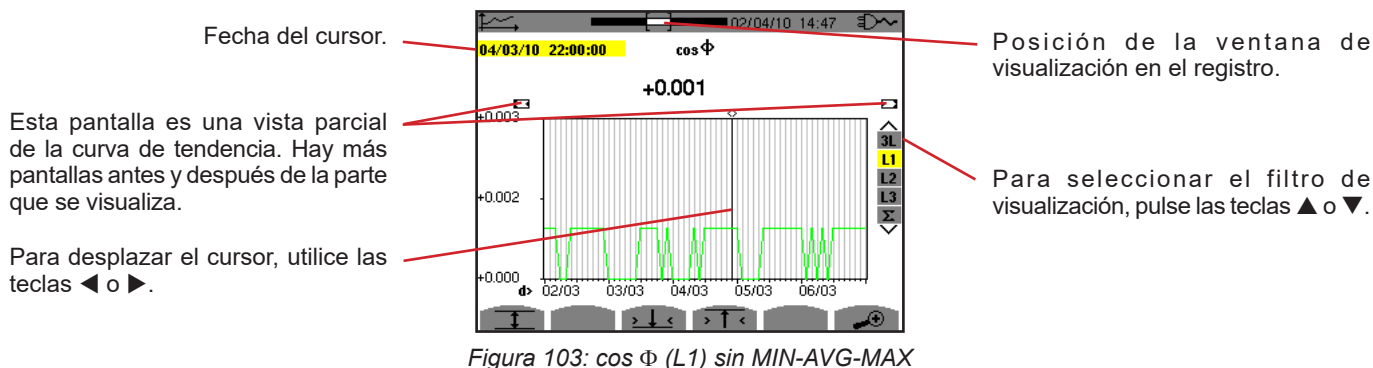Con el modo MIN-AVG-MAX activado, la visualización difiere ligeramente de la anterior ya que no se pierde ninguna información.



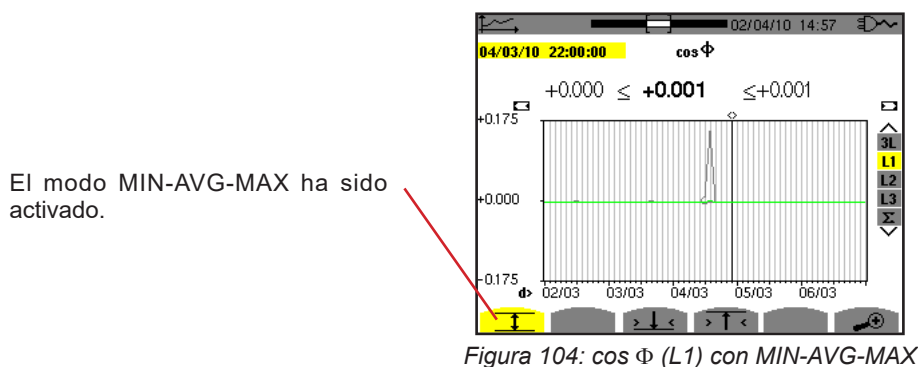El período de visualización de esta curva es de dos horas. Al ser el período de registro de un segundo, cada punto de esta curva corresponde a un valor registrado cada segundo tomado cada dos horas. Por consiguiente se pierde una gran cantidad de información (7.199 valores de cada 7.200), pero la visualización es rápida.



Esta curva difiere mucho de la anterior, ya que el modo MIN-AVG-MAX está activado. Cada punto de la curva media corresponde a la media aritmética de 7.200 valores registrados cada segundo. Cada punto de la curva de los máximos corresponde al máximo de los 7.200 valores registrados cada segundo. Cada punto de la curva de los mínimos corresponde al mínimo de los 7.200 valores registrados cada segundo.

Por consiguiente, esta visualización es más precisa, ya que no se pierde ninguna información, pero es más lenta (véase la tabla figura 108).

En cualquier momento, el usuario puede detener los valores registrados el cálculo de los valores visualizados que se están cargando pulsando esta tecla.


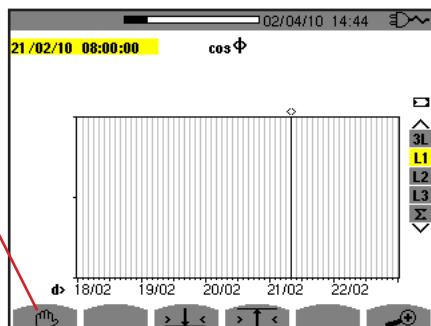



Figura 105:  $\cos \Phi$  (L1) carga/cálculo de los valores

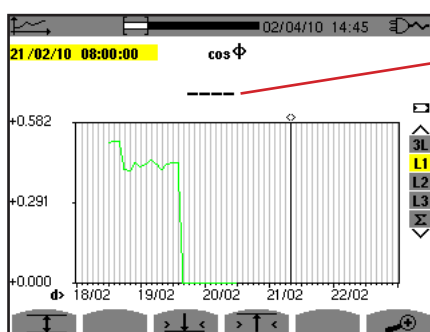

Los guiones indican que en la posición del cursor, el valor no está disponible porque no se ha calculado.

Figura 106:  $\cos \Phi$  (L1) para prematuro de la carga/cálculo de los valores

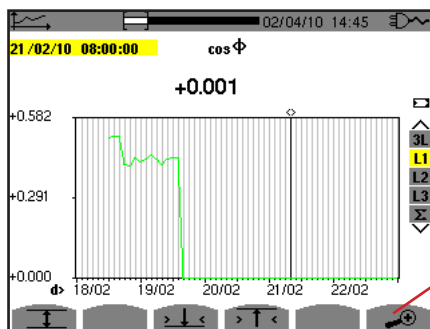La visualización del registro no es completa, ya que su construcción se ha detenido antes del fin.



Para modificar la escala de visualización entre 1 minuto y 5 días.

Figura 107:  $\cos \Phi$  (L1) carga/cálculo de los valores completo/a sin MIN-AVG-MAX para una conexión trifásica con neutro

La visualización está completa ya que no se ha detenido.







La siguiente tabla indica los tiempos de visualización de la curva en pantalla en función de la anchura de la ventana para un período de registro de un segundo:

Anchura de la ventana de visualización (60 puntos o incrementos)	Incremento de la escala	Tiempo de espera típico para la visualización con el modo MIN-AVG-MAX desactivado	Tiempo de espera típico para la visualización con el modo MIN-AVG-MAX activado
5 días	2 horas	11 segundos	10 minutos
2,5 días	1 hora	6 segundos	5 minutos
15 horas	15 minutos	2 segundos	1 minuto 15 segundos
10 horas	10 minutos	2 segundos	50 segundos
5 horas	5 minutos	1 segundo	25 segundos
1 hora	1 minuto	1 segundo	8 segundos
20 minutos	10 segundos	1 segundo	2 segundos
5 minutos	5 segundos	1 segundo	1 segundo
1 minuto	1 segundo	1 segundo	1 segundo

Figura 108: Tabla de los tiempos de visualización

Estos tiempos pueden ser largos, se puede detener la visualización en cualquier momento pulsando la tecla  .

También se puede en cualquier momento:

- pulsar las teclas  o  para modificar la escala de visualización,
- pulsar las teclas  o  para mover el cursor,
- pulsar las teclas  o  para cambiar el filtro de visualización.

Pero tenga cuidado que puede volver a iniciar la carga y/o el cálculo de los valores desde el principio.

# 10. MODO POTENCIAS Y ENERGÍAS

La tecla **W** permite visualizar las medidas relacionadas con las potencias y las energías.

Los submenús disponibles dependen del filtro.

- Para las conexiones monofásicas de 2 y 3 hilos y para la conexión bifásica de 2 hilos, sólo está disponible la selección L1. El filtro no se visualiza pero la visualización es igual que para L1.
- Para la conexión trifásica de 3 hilos, sólo está disponible la selección  $\Sigma$ . El filtro no se visualiza pero la visualización es igual que para  $\Sigma$ .

## 10.1. FILTRO 3L

### 10.1.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS POTENCIAS

El submenú **W...** permite visualizar las potencias.

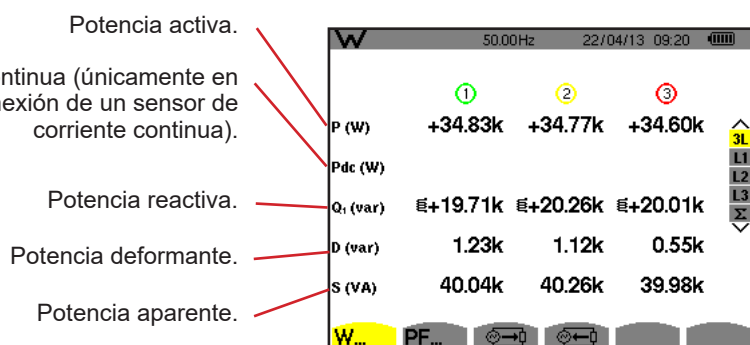


Figura 109: la pantalla de las potencias en 3L

**Observación:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación D (potencia deformante) hubiera desaparecido y la indicación Q<sub>r</sub> hubiera sido sustituida por N. Esta potencia no activa no es ni positiva ni negativa, ya que no tiene efecto inductivo o capacitivo.

### 10.1.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS MAGNITUDES ASOCIADAS A LAS POTENCIAS

El submenú **PF...** permite visualizar las magnitudes asociadas a las potencias.

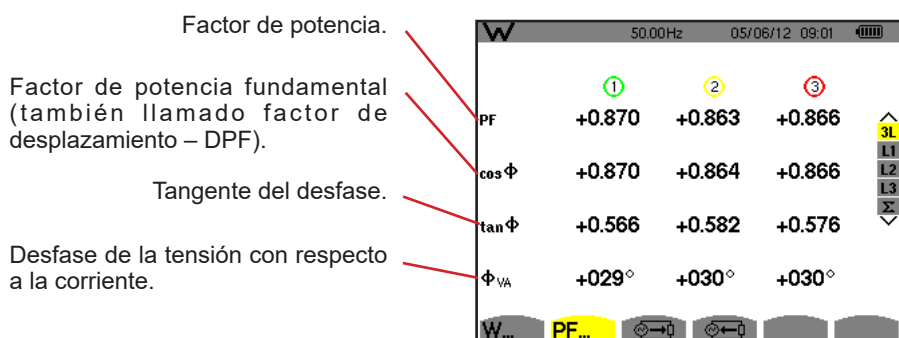


Figura 110: la pantalla de las magnitudes asociadas a las potencias en 3L

### 10.1.3. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS CONSUMIDAS

El submenú  visualiza los contadores de energía consumida por la carga.

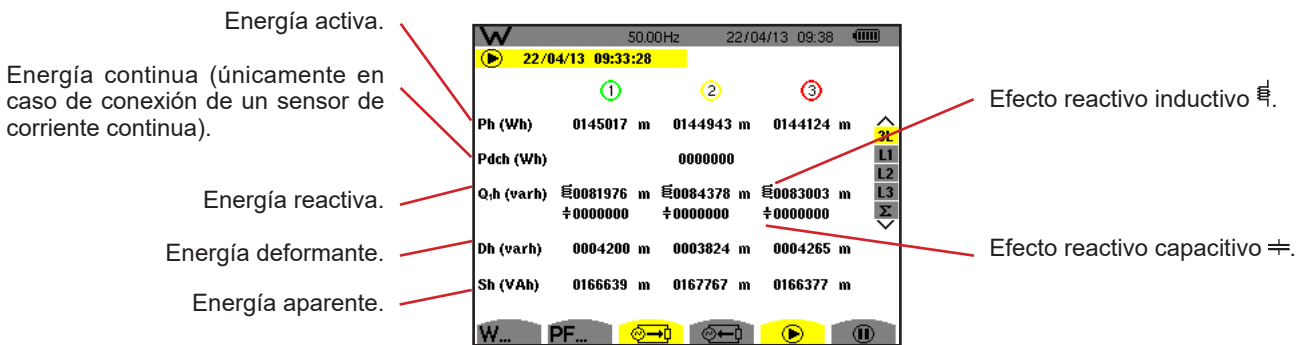


Figura 111: la pantalla de visualización de las energías consumidas en 3L

**Observación:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación Dh (energía deformante) hubiera desaparecido y la indicación Q<sub>1</sub>h hubiera sido sustituida por Nh. Esta energía no activa no tiene efecto inductivo o capacitivo.

### 10.1.4. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS APORTADAS

El submenú  visualiza los contadores de energía aportada por la carga.

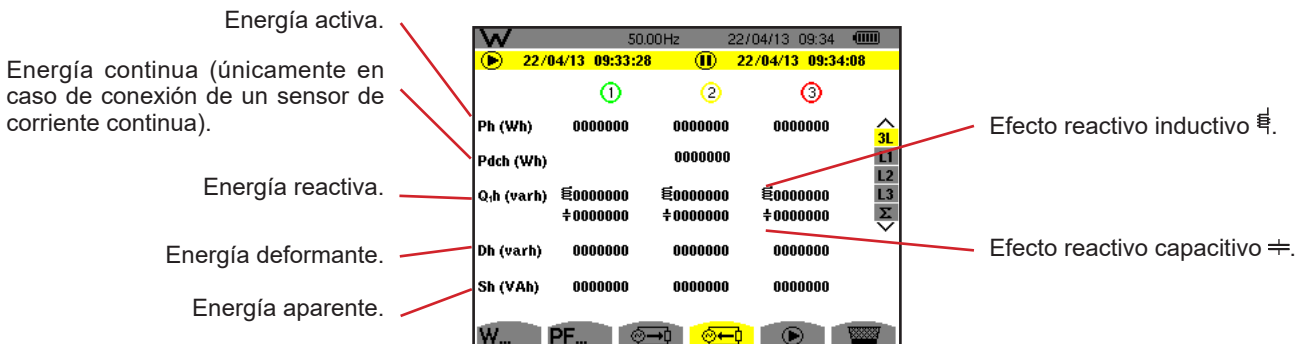


Figura 112: la pantalla de visualización de las energías aportadas en 3L

**Observación:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación Dh (energía deformante) hubiera desaparecido y la indicación Q<sub>1</sub>h hubiera sido sustituida por Nh. Esta energía no activa no tiene efecto inductivo o capacitivo.

## 10.2. FILTROS L1, L2 Y L3

### 10.2.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS POTENCIAS Y MAGNITUDES ASOCIADAS

El submenú W... visualiza las potencias y las magnitudes asociadas.

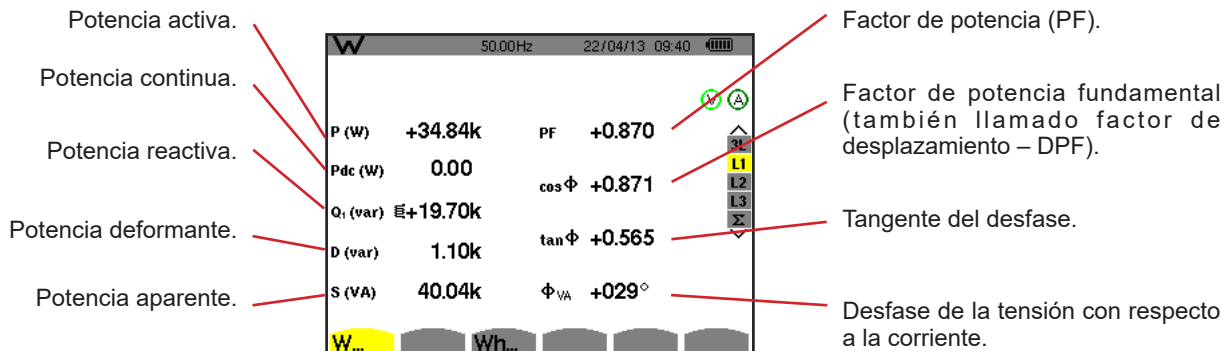


Figura 113: la pantalla de visualización de las potencias y magnitudes asociadas en L1

**Observaciones:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación D (potencia deformante) hubiera desaparecido y la indicación  $Q_1$  hubiera sido sustituida por N. Esta potencia no activa no está firmada y no tiene efecto inductivo o capacitivo.

Las informaciones visualizadas para los filtros L2 y L3 son idénticas a las descritas más arriba, pero son relativas a las fases 2 y 3.

$\Phi_{UA}$  se visualiza para el montaje bifásico de 2 hilos.

### 10.2.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS CONTADORES DE ENERGÍA

El submenú **Wh...** visualiza los contadores de energía.

Contadores de energía consumida por la carga.

Contadores de energía aportada por la carga.

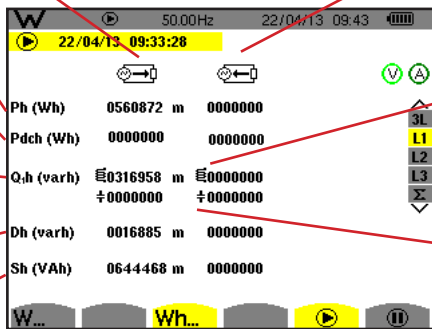
Energía activa.

Energía continua (únicamente en caso de conexión de un sensor de corriente continua).

Energía reactiva.

Energía deformante.

Energía aparente.



Efecto reactivo inductivo  $\overset{\ominus}{\oplus}$ .

Efecto reactivo capacitivo  $\overset{\oplus}{\ominus}$ .

Figura 114: la pantalla de visualización de las energías consumidas y aportadas en L1

**Observaciones:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación Dh (energía deformante) hubiera desaparecido y la indicación  $Q_1$  hubiera sido sustituida por Nh. Esta energía no activa no tiene efecto inductivo o capacitivo.

Las informaciones visualizadas para los filtros L2 y L3 son idénticas a las descritas más arriba, pero son relativas a las fases 2 y 3.

## 10.3. FILTRO $\Sigma$

### 10.3.1. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS POTENCIAS Y MAGNITUDES ASOCIADAS TOTALES

El submenú **W...** visualiza las potencias y las magnitudes asociadas.

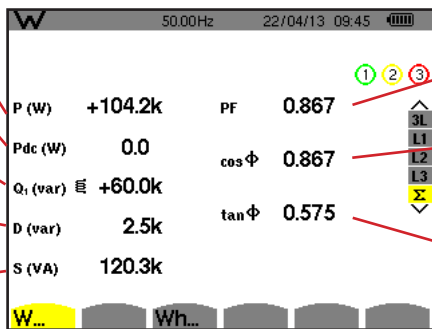
Potencia activa total.

Potencia continua total.

Potencia reactiva total.

Potencia deformante total.

Potencia aparente total.



Factor de potencia total.

Factor de potencia fundamental total (también llamado factor de desplazamiento – DPF).

Tangente total.

Figura 115: la pantalla de visualización de las potencias y magnitudes totales asociadas en  $\Sigma$

**Observación:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación D (potencia deformante) hubiera desaparecido y la indicación  $Q_1$  hubiera sido sustituida por N. Esta potencia no activa no está firmada y no tiene efecto inductivo o capacitivo.

### 10.3.2. LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS CONTADORES DE ENERGÍA TOTALES

El submenú **Wh...** visualiza los contadores de energía.

Contadores de energía consumida por la carga.

Contadores de energía aportada por la carga.

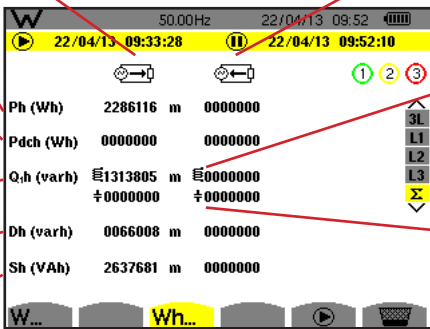
Energía activa total.

Energía continua total (únicamente en caso de conexión de un sensor de corriente continua).

Energía reactiva total.

Energía deformante total.

Energía aparente total.



Efecto reactivo inductivo total  $\text{L}$ .

Efecto reactivo capacitivo total  $\text{C}$ .

Figura 116: la pantalla de visualización de las energías consumidas y aportadas totales en  $\Sigma$


**Observaciones:** Esta pantalla corresponde a la selección “magnitudes no activas descompuestas” en la pestaña VAR del menú Métodos de cálculo del modo Configuración. Si la selección hubiera sido “magnitudes no activas no descompuestas” entonces la indicación Dh (energía deformante) hubiera desaparecido y la indicación Q<sub>i</sub>h hubiera sido sustituida por Nh. Esta energía no activa no tiene efecto inductivo o capacitivo.

Para el montaje trifásico de 3 hilos, sólo se pueden visualizar las magnitudes totales, el método de cálculo de las potencias utilizado es el método de los 2 vatímetros (para las conexiones 2 sensores) o 3 vatímetros con neutro virtual (para las conexiones 3 sensores) (véase Anexo § 16.1.4.3).

### 10.4. INICIO DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA

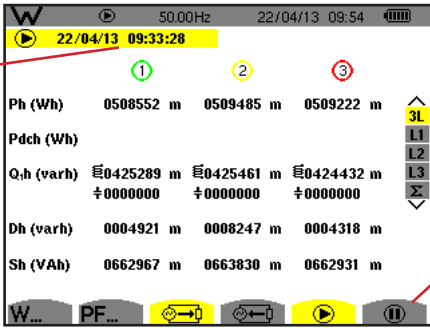Para iniciar la medición de energía, pulse la tecla  $\text{▶}$  en una ventana de visualización de las energías (  $\text{▶}$ ,  $\text{▶}$  o Wh...).

La fecha y hora de inicio de la medición de energía.



El icono  $\text{||}$  permite detener la medición de energía.

Figura 117: la pantalla de inicio de la medición de energía en Wh

El símbolo  $\text{▶}$  que parpadea indica que se está midiendo la energía.

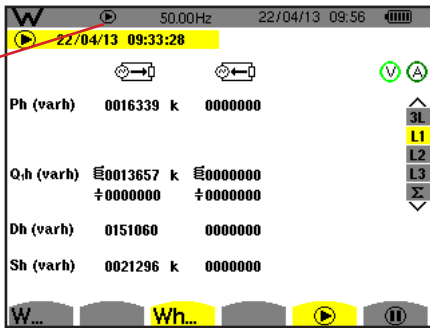



Figura 118: la pantalla de medición de energía en varh


El diagrama utilizado es el de los 4 cuadrantes (véase § 16.2).

**Observación:** El umbral de no utilidad es de 11,6 kWh para la tep no nuclear y de 3,84 kWh para la tep nuclear.




## 10.5. DETENER LA MEDICIÓN DE ENERGÍA



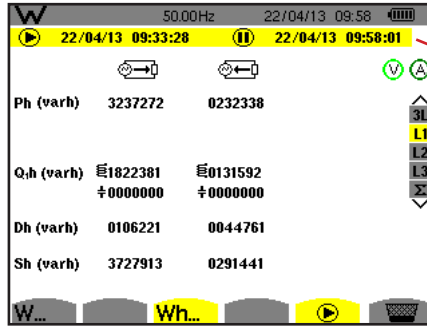

Para detener la medición de energía, pulse .






Se visualizan la fecha y la hora de la medición al lado de las del inicio.

Figura 119: la pantalla de medición de energía en varh

No se detiene la medición definitivamente. Para retomarla, pulse de nuevo la tecla .

**Observación:** Si no se está registrando, el detener la medición de energía genera la aparición del símbolo  que parpadea en la barra de estado (en vez del símbolo ). Al detener la medición de energía también se sustituye la tecla  por la tecla .

## 10.6. PUESTA A CERO DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA

Para detener la medición, pulse la tecla . Después, para reinicializar la medición de energía, pulse la tecla  y acepte luego con la tecla . Todos los valores de energía (consumida y aportada) se ponen entonces a cero.

# 11. MODO FOTOGRAFÍA DE PANTALLA



La tecla  permite fotografiar hasta 50 pantallas y visualizar las fotografías guardadas.

Las pantallas guardadas podrán transferirse luego a un PC mediante la aplicación PAT2 (*Power Analyser Transfer*).


## 11.1. FOTOGRAFÍA DE UNA PANTALLA

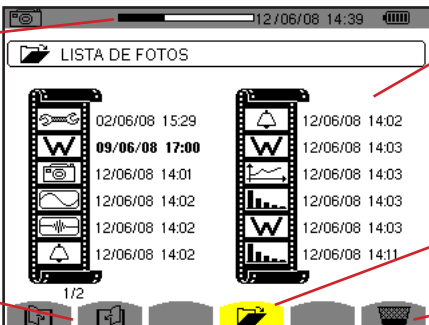
Para fotografiar cualquier pantalla, pulse la tecla  durante aproximadamente 3 segundos .

Cuando se saca una fotografía, el icono del modo activo (, , , , , , ) situado en la parte superior del display, es sustituido por el icono . Puede entonces soltar la tecla .

El instrumento sólo puede registrar 50 fotografías de pantalla. Si desea guardar una 51ª pantalla, el instrumento le indica de que tiene que borrar fotografías visualizando el icono  en vez de .

## 11.2. GESTIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE PANTALLA

Para entrar en el modo fotografías de pantalla, pulse brevemente la tecla . Se visualizará entonces en el instrumento la lista de las fotografías guardadas.



Indicador de memoria de imagen libre. La zona negra corresponde a la memoria utilizada y la zona blanca corresponde a la memoria libre.

Lista de las fotografías guardadas. Cada icono representa el tipo de pantalla guardada. Le sigue la fecha y la hora de la fotografía de pantalla.

Visualización de la lista de las fotografías de pantalla.

Iconos de navegación por las páginas pantalla.

Borrar una fotografía de pantalla.












































Fecha y hora	Icono de pantalla
02/06/08 15:29	
<b>09/06/08 17:00</b>	
12/06/08 14:01	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	
12/06/08 14:02	

Figura 120: la pantalla de visualización de la lista de las instantáneas





### 11.2.1. VISUALIZACIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA DE LA LISTA





Para visualizar una fotografía, selecciónela en la lista de las instantáneas con las teclas , ,  y . La fecha y la hora relativas a la fotografía seleccionada aparecerán en negrita.

Pulse  para visualizar la fotografía seleccionada. El icono  se visualiza alternativamente con el icono relativo al modo activo durante la toma de la instantánea (, , , , , , )


Para volver a la lista de las fotografías de pantalla, pulse .

### 11.2.2. BORRAR UNA FOTOGRAFÍA DE LA LISTA

Para borrar una fotografía, selecciónela en la lista de las instantáneas con las teclas , ,  y . La fecha y la hora relativas a la fotografía seleccionada aparecerán en negrita.

Pulse la tecla  y confirme pulsando . La fotografía desaparece entonces de la lista. Si no quiere borrar la fotografía, pulse  en vez de .

## 12. TECLA AYUDA

La tecla  le informa sobre las funciones de las teclas y los símbolos utilizados por el modo de visualización en curso.

Las informaciones se leen como se indica a continuación:

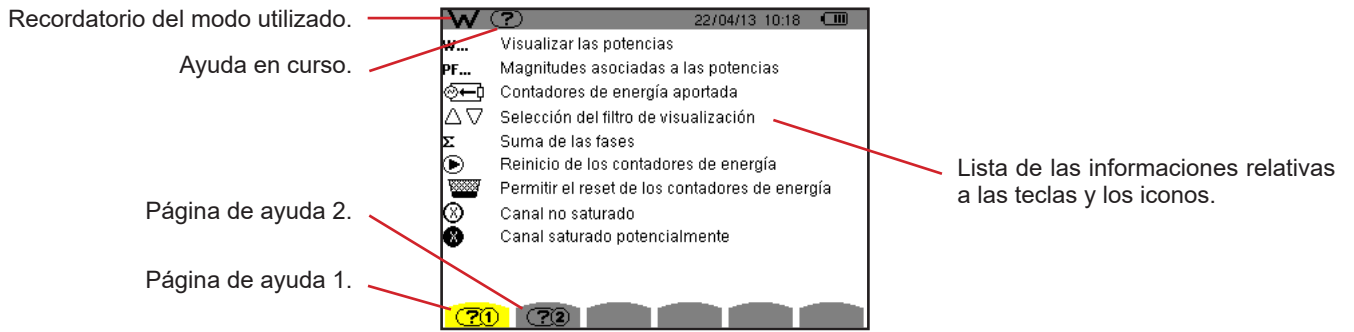


Figura 121: la pantalla de ayuda para el modo potencias y energías, página 1


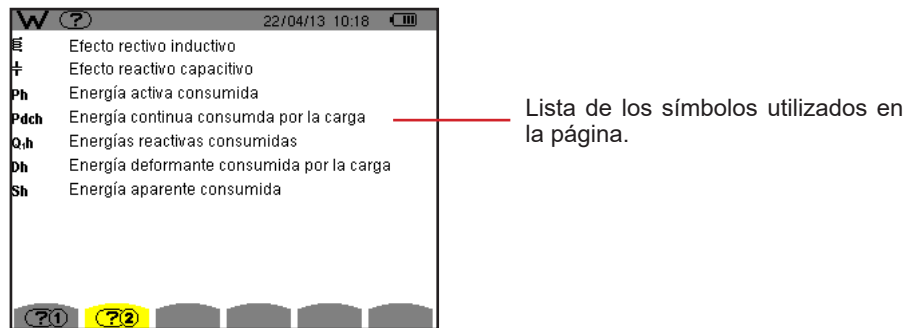


Figura 122: la pantalla de ayuda para el modo potencias y energías, página 2


## 13. SOFTWARE DE EXPORTACIÓN DE DATOS

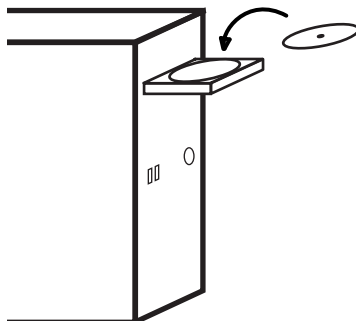
El software de exportación de datos, PAT2 (*Power Analyser Transfer 2*), suministrado con el instrumento, que permite transferir los datos registrados en el instrumento a un PC.

Para instalarlo, introduzca el CD de instalación en el lector de CD de su PC y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



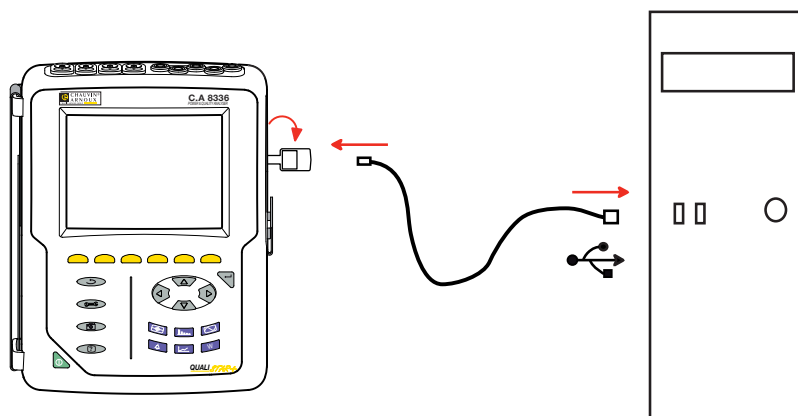A continuación, conecte el instrumento al PC mediante el cable USB suministrado y quitando la tapa que protege la toma USB del instrumento.



Ponga el instrumento en marcha pulsando la tecla  y espere que su PC lo detecte.

El software de transferencia PAT2 define automáticamente la velocidad de comunicación entre el PC y el instrumento.

**Observación:** Todas las medidas guardadas en el instrumento pueden transferirse – mediante la conexión USB – con el software PAT2 - al PC. La transferencia no borra los datos guardados, excepto si el usuario lo pide explícitamente.


Los datos almacenados en la tarjeta de memoria también se pueden leer en un PC – mediante un lector de tarjeta SD – con el software PAT2. Para quitar la tarjeta de memoria, remítase al § 17.5.

Para utilizar el software de exportación de datos, remítase a la ayuda del software o al manual de instrucciones.

# 14. CARACTERÍSTICAS GENERALES
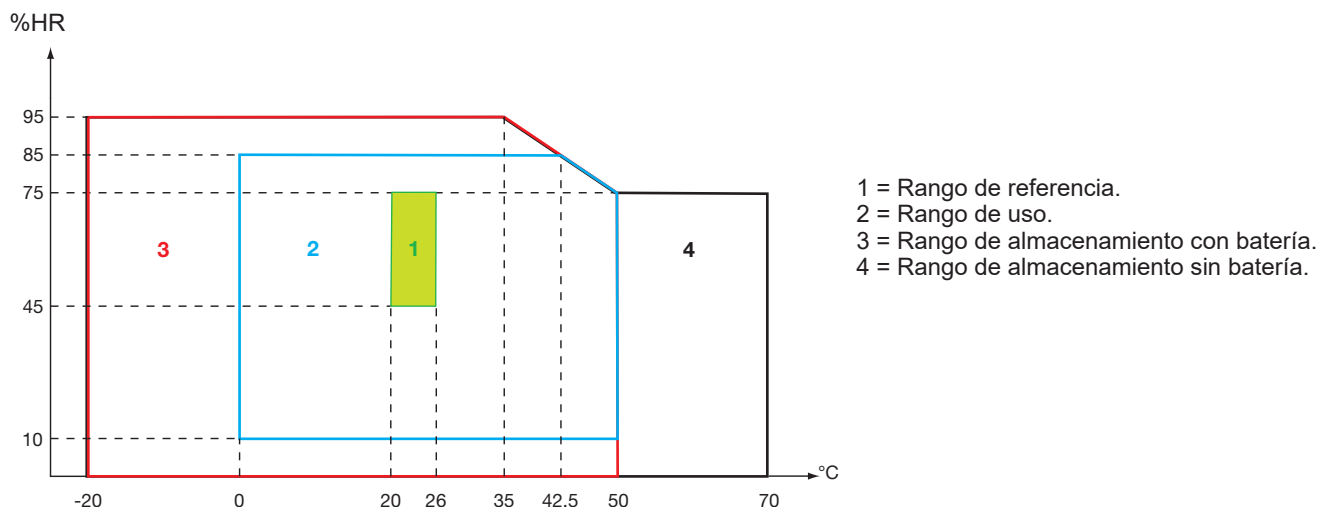
## 14.1. CONDICIONES DE ENTORNO

Las condiciones relativas a la temperatura ambiente y a la humedad son dadas por el siguiente gráfico:



**Atención:** por encima de los 40 °C, el instrumento debe utilizarse sólo con la batería **O** sólo con un adaptador de red eléctrica. El uso del instrumento con simultáneamente la batería **Y** el adaptador de red eléctrica externo específico está **prohibido**.

### Altitud:

Utilización < 2.000 m

Almacenamiento < 10.000 m

Grado de contaminación: 2.

Utilización en interiores.

## 14.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones (L x P x Al) 200 mm x 250 mm x 70 mm  
Peso 2 kg aproximadamente  
Dimensión de la pantalla 118 mm x 90 mm, diagonal 148 mm

### Índice de protección

- IP53 según EN 60529 cuando el instrumento está en su soporte sin ningún cable conectado con el protector de conector jack y de la toma USB en posición cerrada
- IP20 a nivel de los bornes de medida
- IK08 según EN 62262

Ensayo de caída 1 m según IEC 1010-1

## 14.3. CATEGORÍAS DE SOBRETENSIÓN SEGÚN LA IEC 61010-1

El instrumento es conforme según la norma IEC 61010-1.600 V categoría IV o 1.000 V categoría III.

- la utilización de los AmpFlex®, de los MiniFlex® y pinzas C193 mantienen el conjunto "instrumento + sensor de corriente" a 600 V categoría IV o 1.000 V categoría III.
- la utilización de las pinzas PAC93, J93, MN93, MN93A y E3N degrada el conjunto "instrumento + sensor de corriente" a 300 V categoría IV o 600 V categoría III.
- la utilización del adaptador 5 A degrada el conjunto "instrumento + sensor de corriente" a 150 V categoría IV o 300 V categoría III.

Doble aislamiento entre las entradas/salidas y la tierra.

Doble aislamiento entre las entradas de tensión, la alimentación y las demás entradas/salidas.

## 14.4. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)

El instrumento es conforme según la norma IEC 61326-1.

Según la norma EN 55011, el instrumento es con respecto a las emisiones electromagnéticas un instrumento del grupo 1, clase A. Los instrumentos de clase A están destinados a ser utilizados en un entorno industrial. Pueden surgir dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las interferencias por conducción y por radiación.

Según la norma IEC 61326-1, el instrumento es con respecto a la inmunidad a los campos de frecuencia radio un equipo previsto para un uso en instalaciones industriales.

Para los sensores AmpFlex® y MiniFlex®:

- Se podrá observar una influencia (absoluta) de un 2% en la medida de THD de corriente en presencia de un campo eléctrico radiado.
- Se podrá observar una influencia de un 0,5 A en la medida de corriente RMS en presencia de frecuencias radio por conducción.
- Se podrá observar una influencia de 1 A en la medida de corriente RMS en presencia de un campo magnético.

## 14.5. ALIMENTACIÓN

### 14.5.1. ALIMENTACIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Se trata de un adaptador de red eléctrica externa específica 600 VRMS categoría IV o 1.000 VRMS categoría III.

Rango de uso: de 90 a 264 VAC @ 50/60 Hz.

Potencia de entrada máxima: 65 VA.

### 14.5.2. ALIMENTACIÓN CON BATERÍA

La alimentación del instrumento consta de un pack de baterías de 9,6 V 4.000 mAh, compuesta de 8 elementos NiMH recargables.

Vida útil	300 ciclos de recarga-descarga como mínimo.
Corriente de carga	1 A.
Tiempo de carga	aproximadamente 5 horas.
T° de utilización	[0 °C; 50 °C].
T° de recarga	[10 °C; 40 °C].
T ° d e almacenamiento	almacenamiento £ 30 días: [-20 °C; 50 °C].
	almacenamiento de 30 a 90 días: [-20 °C; 40 °C].
	almacenamiento de 90 días a 1 año: [-20 °C; 30 °C].

Cuando no se utiliza el instrumento durante un largo periodo de tiempo, saque la batería del instrumento (véase § 17.3).

### 14.5.3. CONSUMO

Consumo típico del instrumento en la red eléctrica (mA)	Batería cargando	Batería cargada
Potencia activa (W)	17	6
Potencia aparente (VA)	30	14
Corriente eficaz (mA)	130	60

### 14.5.4. AUTONOMÍA

La autonomía es de aproximadamente 10 horas cuando la batería está completamente cargada y la pantalla se enciende. Si la pantalla está apagada (ahorro de la energía de la batería), la autonomía es entonces superior a 15 horas.

#### **14.5.5. PANTALLA**

La pantalla es un LCD de matriz activa (TFT) cuyas características son las siguientes:

- diagonal de 5,7"
- resolución de 320 x 240 píxeles (1/4 de VGA)
- color
- brillo mínimo de 210 cd/m<sup>2</sup> y típico de 300 cd/m<sup>2</sup>
- tiempo de respuesta entre 10 y 25 ms
- ángulo de vista de 80° en todas las direcciones
- excelente reproducción de 0 a 50°C

# 15. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

## 15.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Esta tabla indica las condiciones de referencia de las magnitudes a utilizar por defecto en las características dadas en el § 15.3.4.

Magnitud de influencia	Condiciones de referencia
Temperatura ambiente	23 ± 3 °C
Porcentaje de humedad (humedad relativa)	[45 %; 75 %]
Presión atmosférica	[860 hPa ; 1060 hPa]
Tensión simple	[50 VRMS ; 1000 VRMS] sin DC (< 0,5 %)
Tensión de entrada del circuito de corriente estándar (sensores de corriente de tipo excepto Flex®)	[30 mVRMS ; 1 VRMS] sin DC (< 0,5 %) ■ $A_{nom}^{(1)} \Leftrightarrow 1 \text{ VRMS}$ ■ $3 \times A_{nom}^{(1)} \div 100 \Leftrightarrow 30 \text{ mVRMS}$
Tensión de entrada del circuito corriente Rogowski no amplificado (sensores de corriente de tipo Flex®)	[11,73 mVRMS ; 391 mVRMS] sin DC (< 0,5 %) ■ 10 kARMS $\Leftrightarrow$ 391 mVRMS a 50 Hz ■ 300 ARMS $\Leftrightarrow$ 11,73 mVRMS a 50 Hz
Tensión de entrada del circuito corriente Rogowski amplificado (sensores de corriente de tipo Flex®)	[117,3 $\mu$ VRMS ; 3,91 mVRMS] sin DC (< 0,5 %) ■ 100 ARMS $\Leftrightarrow$ 3,91 mVRMS a 50 Hz ■ 3 ARMS $\Leftrightarrow$ 117,3 $\mu$ VRMS a 50 Hz
Frecuencia de la red eléctrica	50 Hz ± 0,1 Hz y 60 Hz ± 0,1 Hz
Desfase	0° (potencia y energía activas) 90° (potencia y energía reactivas)
Armónicos	< 0,1 %
Desequilibrio en tensión	< 10 %
Relación de tensión	1 (unitaria)
Relación de corriente	1 (unitaria)
Tensiones	medidas (no calculadas)
Sensores de corriente	reales (no simulados)
Alimentación	Batería sólo
Campo eléctrico	< 1 V.m <sup>-1</sup> por [80 MHz ; 1 GHz] $\leq$ 0,3 V.m <sup>-1</sup> por [1 GHz ; 2 GHz] $\leq$ 0,1 V.m <sup>-1</sup> por [2 GHz ; 2,7 GHz]
Campo magnético	< 40 A.m <sup>-1</sup> DC ((campo magnético terrestre)

(1) Los valores de  $A_{nom}$  se dan en la tabla más abajo.

## 15.2. CORRIENTE NOMINAL EN FUNCIÓN DEL SENSOR

Sensor de corriente (excepto Flex®)	Corriente nominal RMS ( $A_{nom}$ ) [A]	Borne inferior del rango de referencia ( $3 \times A_{nom} \div 100$ ) [A]
Pinza J93	3500	105
Pinza C193	1000	30
Pinza PAC93	1000	30
Pinza MN93	200	6
Pinza MN93A (100 A)	100	3
Pinza E3N (10 mV/A)	100	3
Pinza E3N (100 mV/A)	10	0,3
Pinza MN93A (5 A)	5	0,15
Adaptador 5 A	5	0,15
Adaptador Essailec®	5	0,15



## 15.3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

### 15.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTRADA DE TENSIÓN

Rango de uso:	0 VRMS a 1.000 VRMS AC+DC fase-neutro y neutro-tierra 0 VRMS a 2.000 VRMS AC+DC fase-fase (con la condición de respetar en categoría III los 1.000 VRMS con respecto a la tierra).
Impedancia de entrada:	1195 k $\Omega$ (entre fase y neutro y entre neutro y tierra)
Sobrecarga admisible:	1.200 VRMS en permanencia 2.000 VRMS durante un segundo.

### 15.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTRADA DE TENSIÓN

Rango de funcionamiento:	[0 V ; 1 V]
Impedancia de entrada:	1 M $\Omega$ .
Sobrecarga admisible:	1,7 VRMS en permanencia.

Los sensores de corriente de tipo Flex® (AmpFlex® MiniFlex®) ocasionan la conmutación de la entrada de corriente en un montaje integrador (cadena Rogowski amplificada o no amplificada) capaz de interpretar las señales suministradas por los sensores del mismo nombre. La impedancia de entrada en este caso disminuye a 12,4 k $\Omega$ .

### 15.3.3. ANCHO DE BANDA

Canales de medida: 256 puntos por período, es decir:

- Para 50 Hz: 6,4 kHz ( $256 \times 50 \div 2$ ).
- Para 60 Hz: 7,68 kHz ( $256 \times 60 \div 2$ ).

El ancho de banda analógico a -3 dB: 76 kHz.

### 15.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO SOLO (SIN SENSOR DE CORRIENTE)

#### Magnitudes relativas a las corrientes y tensiones

Medida		Rango de medida, relación excluida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco
		Mínimo	Máximo		
Frecuencia		40 Hz	70 Hz	10 mHz	±10 mHz
Tensión RMS <sup>(5)</sup>	simple	2 V	1.000 V <sup>(1)</sup>	100 mV V < 1.000 V	±(0,5 % + 200 mV)
				1 V V ≥ 1.000 V	±(0,5 % + 1 V)
	compuesta	2 V	2.000 V <sup>(2)</sup>	100 mV U < 1.000 V	±(0,5 % + 200 mV)
				1 V U ≥ 1.000 V	±(0,5 % + 1 V)
Tensión continua (DC) <sup>(6)</sup>	simple	2 V	1.200 V <sup>(3)</sup>	100 mV V < 1.000 V	±(1 % + 500 mV)
				1 V V ≥ 1.000 V	±(1 % + 1 V)
	compuesta	2 V	2.400 V <sup>(3)</sup>	100 mV U < 1.000 V	±(1 % + 500 mV)
				1 V U ≥ 1.000 V	±(1 % + 1 V)
Tensión RMS <sub>½</sub>	simple	2 V	1.000 V <sup>(1)</sup>	100 mV V < 1.000 V	±(0,8 % + 1 V)
				1 V V ≥ 1.000 V	
	compuesta	2 V	2.000 V <sup>(2)</sup>	100 mV U < 1.000 V	±(0,8 % + 1 V)
				1 V U ≥ 1.000 V	
Tensión cresta (peak)	simple	2 V	1.414 V <sup>(4)</sup>	100 mV V < 1.000 V	±(3 % + 2 V)
				1 V V ≥ 1.000 V	
	compuesta	2 V	2.828 V <sup>(4)</sup>	100 mV U < 1.000 V	±(3 % + 2 V)
				1 V U ≥ 1.000 V	
Severidad del flicker de corta duración (PST)		0	12	0,01	Véase tabla correspondiente
Severidad del flicker de larga duración (PLT)		0	12	0,01	Incertidumbre del PST
Factor de cresta (CF) (tensión y corriente)		1	9,99	0,01	±(1 % + 5 ct) CF < 4
					±(5 % + 2 ct) CF ≥ 4

(1) En 1000 VRMS categoría III, a condición de que las tensiones entre cada uno de los terminales y la tierra no excedan 1.000 VRMS.

(2) En bifásica (fases en oposición) – misma observación que para(1).

(3) Limitación de las entradas de tensión

(4)  $1000 \times \sqrt{2} \approx 1414$ ;  $2000 \times \sqrt{2} \approx 2828$ ;

(5) Valor RMS total y valor RMS de la fundamental

(6) Componente armónica DC (n=0)

Medida		Rango de medida, relación excluida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco
		Mínimo	Máximo		
Corriente RMS <sup>(2)</sup>	Pinza J93	3 A	3.500 A	1 A	±(0,5 % + 1 A)
	Pinza C193 Pinza PAC93	1 A	1.000 A	100 mA A < 1.000 A	±(0,5 % + 200 mA)
				1 A A ≥ 1.000 A	±(0,5 % + 1 A)
	Pinza MN93	200 mA	200 A	100 mA	±(0,5 % + 200 mA)
	Pinza E3N (10 mV/A) Pinza MN93A (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	±(0,5 % + 20 mA)
				100 mA A ≥ 100 A	±(0,5 % + 100 mA)
	Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	10 A	1 mA A < 10 A	±(0,5 % + 2 mA)
				10 mA A ≥ 10 A	±(0,5 % + 10 mA)
	Pinza MN93A (5 A) Adaptador 5 A Adaptador Essailec®	5 mA	5 A	1 mA	±(0,5 % + 2 mA)
	AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (10 kA)	10 A	10 kA	1 A A < 10 kA	±(0,5 % + 3 A)
10 A A ≥ 10 kA					
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (6500 A)	10 A	6.500 A	100 mA A < 1.000 A	±(0,5 % + 3 A)	
			1 A A ≥ 1.000 A		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	±(3 % + 30 mA)	
			100 mA A ≥ 100 A		
Corriente continua (DC) <sup>(3)</sup>	Pinza J93	3 A	5.000 A	1A	±(1 % + 1 A)
	Pinza PAC193	1 A	1300 A <sup>(1)</sup>	100 mA A < 1.000 A	±(1 % + 1 A)
				1 A A ≥ 1.000 A	
	Pinza E3N (10 mV/A)	100 mA	100 A <sup>(1)</sup>	10 mA A < 100 A	±(1 % + 100 mA)
				100 mA A ≥ 100 A	
Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	10 A <sup>(1)</sup>	1 mA A < 10 A	±(1 % + 10 mA)	
			10 mA A ≥ 10 A		

(1) Limitación de las pinzas PAC93 y E3N

(2) Valor RMS total y valor RMS de la fundamental

(3) Componente armónica DC (n=0)

Medida		Rango de medida, relación excluida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco
		Mínimo	Máximo		
Corriente RMS½	Pinza J93	1 A	3.500 A	1 A	± (1 % + 1 A)
	Pinza C193 Pinza PAC93	1 A	1.000 A	100 mA A < 1.000 A	±(1 % + 1 A)
				1 A A ≥ 1.000 A	
	Pinza MN93	200 mA	200 A	100 mA	±(1 % + 1 A)
	Pinza E3N (10 mV/A) Pinza MN93A (100 A)	0,1A	100 A	10 mA A < 100 A	±(1 % + 100 mA)
				100 mA A ≥ 100 A	
	Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	10 A	1 mA A < 10 A	±(1 % + 10 mA)
				10 mA A ≥ 10 A	
	Pinza MN93A (5 A) Adaptador 5 A Adaptador Essalec®	5 mA	5 A	1 mA	±(1 % + 10 mA)
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (10 kA)	10 A	10 kA	1 A A < 10 kA	±(2,5 % + 5 A)	
			10 A A ≥ 10 kA		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (6500 A)	10 A	6.500 A	100 mA A < 1.000 A	±(2,5 % + 5 A)	
			1 A A ≥ 1.000 A		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	±(2,5 % + 200 mA)	
			100 mA A ≥ 100 A		
Corriente cresta (PK)	Pinza J93	1 A	4.950 A <sup>(1)</sup>	1 A	±(1 % + 2 A)
	Pinza C193 Pinza PAC93	1 A	1.414 A <sup>(1)</sup>	1 A A < 1.000 A	±(1 % + 2 A)
				1 A A ≥ 1.000 A	
	Pinza MN93	200 mA	282,8 A <sup>(1)</sup>	100 mA	±(1 % + 2 A)
	Pinza E3N (10 mV/A) Pinza MN93A (100 A)	100 mA	141,4 A <sup>(1)</sup>	10 mA A < 100 A	±(1 % + 200 mA)
				100 mA A ≥ 100 A	
	Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	14,14 A <sup>(1)</sup>	1 mA A < 10 A	±(1 % + 20 mA)
				10 mA A ≥ 10 A	
	Pinza MN93A (5 A) Adaptador 5 A Adaptador Essalec®	0.005 A	7,071 A <sup>(1)</sup>	1 mA	±(1 % + 20 mA)
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (10 kA)	10 A	14,14 kA <sup>(1)</sup>	1 A A < 10 kA	±(3 % + 5 A)	
			10 A A ≥ 10 kA		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (6500 A)	10 A	9.192 kA <sup>(1)</sup>	100 mA A < 1.000 A	±(3 % + 5 A)	
			1 A A ≥ 1.000 A		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (100 A)	100 mA	141,4 A <sup>(1)</sup>	10 mA A < 100 A	±(3 % + 600 mA)	
			100 mA A ≥ 100 A		

(1)  $3.500 \times \sqrt{2} \approx 4.950$ ;  $1000 \times \sqrt{2} \approx 1.414$ ;  $200 \times \sqrt{2} \approx 282,8$ ;  $100 \times \sqrt{2} \approx 141,4$ ;  $10 \times \sqrt{2} \approx 14,14$ ;  $10.000 \times \sqrt{2} \approx 14.140$ ;  $6.500 \times \sqrt{2} \approx 9.192$ ;

## Magnitudes relativas a las potencias y energías

Medida		Rango de medida, relación excluida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco
		Mínimo	Máximo		
Potencia activa (P) <sup>(1)</sup>	Flex <sup>®</sup> excluido	10 mW <sup>(3)</sup>	10 MW <sup>(4)</sup>	4 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) cos Φ ≥ 0,8
	AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>				±(1,5 % + 10 pt) 0,2 ≤ cos Φ < 0,8
Potencia reactiva (Q <sub>1</sub> ) <sup>(2)</sup> y no activa (N)	Flex <sup>®</sup> excluido	10 mvar <sup>(3)</sup>	10 Mvar <sup>(4)</sup>	4 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) sin Φ ≥ 0,5
	AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>				±(1,5 %) sin Φ ≥ 0,5
Potencia deformante (D) <sup>(7)</sup>	Flex <sup>®</sup> excluido	10 mvar <sup>(3)</sup>	10 Mvar <sup>(4)</sup>	4 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) sin Φ ≥ 0,5
					AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>
Potencia aparente (S)		10 mVA <sup>(3)</sup>	10 MVA <sup>(4)</sup>	4 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) si ∇ n ≥ 1, τ <sub>n</sub> ≤ (100 + n) [%]
Potencia continua (Pdc)		20 mVA <sup>(8)</sup>	6 MVA <sup>(9)</sup>	4 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	o
Factor de potencia (PF)		-1	1	0,001	±(2 % + (n <sub>max</sub> × 0,5 %) + 100 ct) THD <sub>A</sub> ≤ 20 %f
Energía activa (Ph) <sup>(1)</sup>	Flex <sup>®</sup> excluido	1 mWh	9.999.999 MWh <sup>(6)</sup>	7 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(2 % + (n <sub>max</sub> × 0,7 %) + 10 ct) THD <sub>A</sub> > 20 %f
	AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>				±(1 %) cos Φ ≥ 0,8
Energía reactiva (Q <sub>1</sub> h) <sup>(2)</sup> y no activa (N) <sup>(2)</sup>	Flex <sup>®</sup> excluido	1 mvarh	9.999.999 Mvarh <sup>(6)</sup>	7 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) cos Φ ≥ 0,8
	AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>				±(1,5 %) 0,2 ≤ sin Φ < 0,5
Energía deformante (Dh)	Flex <sup>®</sup> excluido	1 mvarh	9.999.999 Mvarh <sup>(6)</sup>	7 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1 %) sin Φ ≥ 0,5
					AmpFlex <sup>®</sup> MiniFlex <sup>®</sup>
Energía aparente (Sh)		1 mVAh	9.999.999 MVAh <sup>(6)</sup>	7 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(1,5 %) sin Φ ≥ 0,5
Energía continua (Pdch)		1 mWh	9.999.999 MWh <sup>(10)</sup>	7 dígitos como máximo <sup>(5)</sup>	±(2,5 %) 0,2 ≤ sin Φ < 0,5
					±(5,5 %) THD <sub>A</sub> ≤ 20 %f
					±(1,5 %) THD <sub>A</sub> > 20 %f

(1) Las incertidumbres dadas en las medidas de potencia y de energía activas son máximas para |cos Φ| = 1 y son típicas para los demás desfases.

(2) Las incertidumbres dadas en las medidas de potencia y de energía reactivas son máximas para |sin Φ| = 1 y son típicas para los demás desfases.

(3) Con pinza MN93A (5 A) o adaptador 5 A o adaptador Essallec<sup>®</sup>.

(4) Con AmpFlex<sup>®</sup> o MiniFlex<sup>®</sup> y para una conexión monofásica 2 hilos (tensión simple).

(5) La resolución depende del sensor de corriente utilizado y del valor a visualizar.

(6) La energía corresponde a más de 114 años de la potencia asociada máxima (relaciones unitarias).

(7) n<sub>max</sub> es el orden máximo por el cual el porcentaje armónico no es nulo.

(8) Con pinza E3N (100 mV/A)

(9) Con pinza J93 y para una conexión monofásica 2 hilos (tensión simple).

(10) La energía corresponde a más de 190 años de la potencia Pdc máxima (relaciones unitarias).

### Magnitudes asociadas a las potencias

Medida	Rango de medida		Resolución de visualización	Error máximo intrínseco
	Mínimo	Máximo		
Desfases fundamentales	-179°	180°	1°	±2°
cos Φ (DPF)	-1	1	0,001	±1° en Φ ±5 pt en cos Φ
tan Φ	-32,77 <sup>(1)</sup>	32,77 <sup>(1)</sup>	0,001 tan Φ < 10	±1° en Φ
			0,01 tan Φ ≥ 10	
Desequilibrio en tensión (UNB)	0 %	100 %	0,1 %	±3 ct UNB ≤ 10%
				±10 ct UNB > 10%
Desequilibrio en corriente (UNB)	0 %	100 %	0,1 %	±10 ct

(1)  $|\tan \Phi| = 32,767$  corresponde a  $\Phi = \pm 88,25^\circ + k \times 180^\circ$  (con k entero natural)

**Magnitudes relativas a la descomposición espectral de las señales**

Medida	Rango de medida		Resolución de visualización	Error máximo intrínseco
	Mínimo	Máximo		
Tasa armónico de tensión ( $\tau_n$ )	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	
Tasa armónico de corriente ( $\tau_n$ ) (Flex® excluido)	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ ct})$ $n \leq 25$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ ct})$ $n > 25$
Tasa armónico de corriente ( $\tau_n$ ) (AmpFlex® & MiniFlex®)	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,3 \%) + 5 \text{ ct})$ $n \leq 25$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ ct})$ $n > 25$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la fundamental) de tensión	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la fundamental) de corriente (Flex® excluido)	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 + n) [\%]$
				o
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,2 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,5 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la fundamental) de corriente (AmpFlex® y MiniFlex®)	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				o
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,3 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,6 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la señal sin DC) de tensión	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la señal sin DC) de corriente (Flex® excluido)	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 + n) [\%]$
				o
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,2 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,5 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Distorsión armónica total (THD) (con respecto a la señal sin DC) de corriente (AmpFlex® y MiniFlex®)	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ ct})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				o
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,3 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,6 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Factor de pérdida armónica (FHL)	1	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\text{max}} \times 0,4 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\text{max}} \times 0,7 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Factor K (FK)	1	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\text{max}} \times 0,4 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\text{max}} \times 0,7 \%) + 5 \text{ ct})$ $n_{\text{max}} > 25$
Desfases armónicos (rango $\geq 2$ )	-179°	180°	1°	$\pm(1,5^\circ + 1^\circ \times (n + 12,5))$

**Observación:**  $n_{\text{max}}$  es el orden máximo por el cual el porcentaje armónico no es nulo.

Medida		Rango de medida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco
		Mínimo	Máximo		
Tensión armónica RMS (orden $n \geq 2$ )	simple	2 V	1.000 V <sup>(1)</sup>	100 mV V < 1.000 V	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
				1 V V $\geq 1000 \text{ V}$	
	compuesta	2 V	2.000 V <sup>(2)</sup>	100 mV U < 1.000 V	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
				1 V U $\geq 1000 \text{ V}$	
Tensión de fase RMS deformante	simple (Vd)	2 V	1.000 V <sup>(1)</sup>	100 mV V < 1.000 V	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
				1 V V $\geq 1000 \text{ V}$	
	compuesta (Ud)	2 V	2.000 V <sup>(2)</sup>	100 mV U < 1.000 V	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
				1 V U $\geq 1000 \text{ V}$	
Corriente armónica RMS (orden $n \geq 2$ )	Pinza J93	1 A	3.500 A	1 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$ $n \leq 25$
	Pinza C193 Pinza PAC93	1 A	1.000 A	100 mA A < 1.000 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$ $n \leq 25$
				1 A A $\geq 1.000 \text{ A}$	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$ $n > 25$
	Pinza MN93	200 mA	200 A	100 mA	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$ $n \leq 25$
					$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$ $n > 25$
	Pinza E3N (10 mV/A) Pinza MN93A (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 100 \text{ mA})$ $n \leq 25$
				100 mA A $\geq 100 \text{ A}$	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 100 \text{ mA})$ $n > 25$
	Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	10 A	1 mA A < 10 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ mA})$ $n \leq 25$
					10 mA A $\geq 10 \text{ A}$
	Pinza MN93A (5 A) Adaptador 5 A Adaptador Essalec®	5 mA	5 A	1 mA	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ mA})$ $n \leq 25$
					$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 10 \text{ mA})$ $n > 25$
	AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (10 kA)	10 A	10 kA	1 A A < 10 kA	$\pm(2 \% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(3)} \times 0,1\%))$ $n \leq 25$
				10 A A $\geq 10 \text{ kA}$	$\pm(2 \% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(3)} \times 0,1\%))$ $n > 25$
	AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (6500 A)	10 A	6.500 A	100 mA A < 1.000 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(3)} \times 0,1\%))$ $n \leq 25$
1 A A $\geq 1.000 \text{ A}$				$\pm(2 \% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(3)} \times 0,1\%))$ $n > 25$	
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 30 \text{ pt})$ $n \leq 25$	
			100 mA A $\geq 100 \text{ A}$	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 30 \text{ pt})$ $n > 25$	

(1) En 1000 VRMS categoría III, a condición de que las tensiones entre cada uno de los terminales y la tierra no excedan 1.000 VRMS.

(2) En bifásica (fases en oposición) – misma observación que para(1).

(3) Valor RMS de la fundamental.



Medida	Rango de medida (con relación unitaria)		Resolución de visualización (con relación unitaria)	Error máximo intrínseco	
	Mínimo	Máximo			
Corriente RMS deformante (Ad) <sup>(1)</sup>	Pinza J93	1 A	3.500 A	1 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Pinza C193 Pinza PAC93	1 A	1.000 A	100 mA A < 1.000 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
				1 A A ≥ 1.000 A	
	Pinza MN93	200 mA	200 A	100 mA	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Pinza E3N (10 mV/A) Pinza MN93A (100 A)	0,1A	100 A	10 mA A < 100 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 100 \text{ mA})$
				100 mA A ≥ 100 A	
	Pinza E3N (100 mV/A)	10 mA	10 A	1 mA A < 10 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
				10 mA A ≥ 10 A	
	Pinza MN93A (5 A) Adaptador 5 A Adaptador Essailec®	5 mA	5 A	1 mA	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (10 kA)	10 A	10 kA	1 A A < 10 kA	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$	
			10 A A ≥ 10 kA		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (6500 A)	10 A	6.500 A	100 mA A < 1.000 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$	
			1 A A ≥ 1.000 A		
AmpFlex® A193 MiniFlex® MA193 (100 A)	100 mA	100 A	10 mA A < 100 A	$\pm(n_{\max} \times 0,5\%) + 30 \text{ pt})$	
			100 mA A ≥ 100 A		

(1)  $n_{\max}$  es el orden máximo por el cual el porcentaje armónico no es nulo.

#### Severidad del flicker de corta duración

Variaciones rectangulares por minuto (relación cíclica de un 50%)	Error máximo intrínseco de la medida de severidad del flicker de corta duración (PST)			
	Lámpara de 120 V red a 60 Hz		Lámpara de 230 V red a 50 Hz	
1	PST ∈ [0,5 ; 4]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 4]	± 5%
2	PST ∈ [0,5 ; 5]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 5]	± 5%
7	PST ∈ [0,5 ; 7]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 8]	± 5%
39	PST ∈ [0,5 ; 12]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 10]	± 5%
110	PST ∈ [0,5 ; 12]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 10]	± 5%
1620	PST ∈ [0,25 ; 12]	± 15%	PST ∈ [0,25 ; 10]	± 15%

#### Rango de las relaciones de corriente y tensión

Relación	Mínimo	Máximo
Tensión	$\frac{100}{1000 \times \sqrt{3}}$	$9\ 999\ 900 \times \sqrt{3}$ 0,1
Corriente <sup>(1)</sup>	1	60 000 / 1

(1) Únicamente para la pinza MN93A (5 A), el adaptador 5 A y el adaptador Essailec®.

Rangos de medida después de aplicar las relaciones

Medida		Rango de medida	
		Mínimo con relación(es) mínima(s)	Máximo con relación(es) máximao(s)
Tensión RMS y RMS½	simple	120 mV	170 GV
	compuesta	120 mV	340 GV
Tensión Continua (DC)	simple	120 mV	200 GV
	compuesta	120 mV	400 GV
Tensión cresta (PK)	simple	160 mV	240 GV
	compuesta	320 mV	480 GV
Corriente RMS y RMS½		5 mA	300 kA
Corriente continua (DC)		10 mA	5 kA
Corriente cresta (PK)		7 mA	420 kA
Potencia activa (P)		600 µW	51 PW <sup>(3)</sup>
Potencia activa (Pdc)		1,2 mW	1 PW <sup>(3)</sup>
Potencia reactiva (Q <sub>1</sub> ) no activa (N) y deformante (D)		600 µvar	51 Pvar <sup>(3)</sup>
Potencia aparente (S)		600 µVA	51 PVA <sup>(3)</sup>
Energía activa (Ph)		1 mWh	9 999 999 EWh <sup>(1)</sup>
Energía continua (Pdch)		1 mWh	9 999 999 EWh <sup>(2)</sup>
Energía reactiva (Q <sub>1</sub> ,h) no activa (Nh) y deformante (Dh)		1 mvarh	9 999 999 Evarh <sup>(1)</sup>
Energía aparente (Sh)		1 mVAh	9 999 999 EVAh <sup>(1)</sup>

(1) La energía corresponde a más de 22.000 años de la potencia asociada máxima (relaciones máximas).

(2) La energía Pdch corresponde a más de 1 millón de años de la potencia Pdc máxima (relaciones máximas).

(3) Valor máximo calculado para una conexión monofásica 2 hilos (tensión simple).

### 15.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES DE CORRIENTE (DESPUÉS DE LINEALIZACIÓN)

Los errores de los sensores se compensan por una corrección típica en el interior del instrumento. Esta corrección típica se hace en fase y en amplitud en función del tipo de sensor conectado (automáticamente detectado) y de la ganancia de la cadena de adquisición de corriente solicitada.

El error de medida en corriente RMS y el error de fase corresponden a errores adicionales (por lo tanto, es necesario añadirlos a los del instrumento) dados como influencias en los cálculos realizados por el analizador (potencias, energías, factores de potencia, tangentes, etc.).

Tipo de sensor	Corriente RMS (ARMS)	Error máximo en ARMS	Error máximo en $\Phi$
AmpFlex® A193 6500 A / 10 kA	[10 A ; 100 A[	±3 %	±1°
	[100 A ; 10 kA]	±2 %	±0,5°
MiniFlex® MA193 6500 A / 10 kA	[10 A ; 100 A[	±3 %	±1°
	[100 A ; 10 kA]	±2 %	±0,5°
AmpFlex® A193 100 A	[100 mA ; 100 A]	±3 %	±1°
MiniFlex® MA193 100 A	[100 mA ; 100 A]	±3 %	±1°
Pinza J93 3500 A	[3 A ; 50 A[	-	-
	[50 A ; 100 A[	±(2 % + 2,5 A)	±4°
	[100 A ; 500 A[	±(1,5 % + 2,5 A)	±2°
	[500 A ; 2000 A[	±1 %	±1°
	[2000 A ; 3500 A]	±1 %	±1,5°
	]3500 A ; 5000 A] DC	±1 %	-
Pinza C193 1000 A	[1 A ; 10 A[	±0,8 %	±1°
	[10 A ; 100 A[	±0,3 %	±0,5°
	[100 A ; 1000 A]	±0,2 %	±0,3°
Pinza PAC93 1000 A	[1 A ; 10 A[	±(1,5 % + 1 A)	-
	[10 A ; 100 A[	±(1,5 % + 1 A)	±2°
	[100 A ; 200 A[	±3 %	±1,5°
	[200 A ; 800 A[	±3 %	±1,5°
	[800 A ; 1000 A[	±5 %	±1,5°
	]1000 A ; 1300 A] DC	±5 %	-
Pinza MN93 200 A	[200 mA ; 500 mA[	-	-
	[500 mA ; 10 A[	±(3 % + 1 A)	-
	[10 A ; 40 A[	±(2,5 % + 1 A)	±3°
	[40 A ; 100 A[	±(2,5 % + 1 A)	±3°
	[100 A ; 200 A]	±(1 % + 1 A)	±2°
Pinza MN93A 100 A	[100 mA ; 1 A[	±(0,7 % + 2 mA)	±1,5°
	[1 A ; 100 A]	±0,7 %	±0,7°
Pinza E3N (10 mV/A) 100A	[100 mA ; 40 A[	±(2 % + 50 mA)	±0,5°
	[40 A ; 100 A]	±7,5 %	±0,5°
Pinza E3N (100 mV/A) 10A	[10 mA ; 10 A]	±(1,5 % + 50 mA)	±1°
Pinza MN93A 5 A	[5 mA ; 50 mA[	±(1 % + 100 µA)	±1,7°
	[50 mA ; 500 mA[	±1 %	±1°
	[500 mA ; 5 A]	±0,7 %	±1°
Adaptador 5 A Adaptador Essailec®	[5 mA ; 50 mA[	±(1 % + 1,5 mA)	±1°
	[50 mA ; 1 A[	±(0,5 % + 1 mA)	±0°
	[1 A ; 5 A]	±0,5 %	±0°

**Nota:** No se toma en cuenta en esta tabla la posible distorsión de la señal medida (THD) debido a las limitaciones físicas del sensor de corriente (saturación del circuito magnético o de la célula de efecto Hall). Clase B según la norma IEC 61000-4-30.

## 15.4. CLASE B SEGÚN LA NORMA IEC 61000-4-30

### 15.4.1. CONFORMIDAD DEL INSTRUMENTO

El instrumento y su software de explotación Power Analyzer Transfer 2 cumplen con la clase B de la norma IEC 61000-4-30 para los siguientes parámetros:

- La frecuencia industrial,
- La amplitud de la tensión de alimentación,
- El parpadeo («flicker»),
- Los huecos de la tensión de alimentación,
- Las sobretensiones transitorias de frecuencia industrial,
- Los cortes de la tensión de alimentación,
- Las tensiones transitorias,
- El desequilibrio de tensión de alimentación,
- Los armónicos de tensión.

**Observación:** Para garantizar esta conformidad, es imprescindible que los registros de tendencia (modo Trend) se realicen con:

- Un período de registro de un segundo,
- Las magnitudes  $V_{rms}$  y  $U_{rms}$  seleccionadas,
- Las magnitudes  $V-h01$  y  $U-h01$  seleccionadas.

### 15.4.2. INCERTIDUMBRES Y RANGOS DE MEDIDA

Parámetro		Rango	Incertidumbre	$U_{din}$
Frecuencia industrial		[42,5 Hz ; 69 Hz]	±10 mHz	[50 V ; 1000 V]
Amplitud de la tensión de alimentación		[50 V ; 1000 V]	±1 % de $U_{din}$	[50 V ; 1000 V]
Parpadeo		[0,25 ; 12]	Véanse las tablas correspondientes	$V \in \{120 V ; 230 V\}$ $U \in \{207 V ; 400 V\}$
Hueco de la tensión de alimentación	Tensión residual	[5 % de $U_{din}$ ; $U_{din}$ ]	±2 % de $U_{din}$	[50 V ; 1000 V]
	Duración	[10 ms ; 65.535 días]	80 ppm ±10 ms (máximo) 30 ppm ±10 ms (típico)	
Sobretensiones temporales de frecuencia industrial	Amplitud máxima	[ $U_{din}$ ; 150 % de $U_{din}$ ]	±2 % de $U_{din}$	[50 V ; 1000 V]
	Duración	[10 ms ; 65.535 días]	80 ppm ±10 ms (máximo) 30 ppm ±10 ms (típico)	
Cortes de la tensión de alimentación	Duración	[10 ms ; 65.535 días]	80 ppm ±10 ms (máximo) 30 ppm ±10 ms (típico)	[50 V ; 1000 V]
Desequilibrio de tensión de alimentación		[0 % ; 10 %]	±0,3 % sea ±3 ct	[50 V ; 1000 V]
Armónicos de tensión	Porcentaje	[0 % ; 1500 %]	±(2,5 % + 5 ct)	[50 V ; 1000 V]
	Tensión	[2 V ; 1000 V]	±(2,5 % + 1 V)	

### 15.4.3. INCERTIDUMBRE DEL RELOJ TIEMPO REAL

La incertidumbre del reloj tiempo real es como máximo de 80 ppm (instrumento de 3 años de edad utilizado a una temperatura ambiente de 50 °C). Para un instrumento nuevo utilizado a 25 °C, esta incertidumbre ya sólo es de 30 ppm.

# 16. ANEXOS

Este párrafo presenta las fórmulas matemáticas utilizadas para calcular los diferentes parámetros.

## 16.1. FÓRMULAS MATEMÁTICAS

### 16.1.1. FRECUENCIA DE LA RED Y MUESTREO

El muestreo depende de la frecuencia de la red para obtener 256 muestras por período de 40 Hz a 70 Hz. Esta dependencia es indispensable para numerosos cálculos como los de potencia reactiva, de potencia deformante, de factor de potencia fundamental, de desequilibrio, así como de las tasas y ángulos armónicos.

La medida de frecuencia instantánea está determinada analizando 8 pasos por cero positivos y consecutivos en la señal considerada después del filtrado digital paso bajo y eliminación digital de la componente continua (es decir 7 períodos filtrados). La medida temporal precisa del punto de paso por cero se realiza por interpolación lineal entre dos muestras.

El instrumento es capaz de calcular una frecuencia instantánea simultáneamente en cada una de las 3 fases en tensión (de fase para los sistemas de distribución con neutro y de línea para los sistemas de distribución sin neutro) o en corriente. Elige entonces una entre dos o tres como frecuencia instantánea oficial.

La frecuencia de la red en un segundo es la media armónica de las frecuencias instantáneas.

La adquisición de señales se efectúa con un transformador 16 bits y (en el caso de la adquisición de las corrientes) de las conmutaciones dinámicas de ganancia.

### 16.1.2. MODO FORMA DE ONDA

#### 16.1.2.1. Valores eficaces semiperíodo (neutro excluido)

Tensión simple eficaz semiperíodo de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$V_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} V[i][n]^2}$$

Tensión de línea eficaz semiperíodo de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$U_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} U[i][n]^2}$$

Corriente eficaz semiperíodo de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$A_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} A[i][n]^2}$$

**Observaciones:** estos valores se calculan para cada semiperíodo para no perder ningún defecto.

El valor NechDemPer es la cantidad de muestras dentro del semiperíodo.

#### 16.1.2.2. Valores eficaces semiperíodo mínimos y máximos (neutro excluido)

Tensiones simples eficaces máxima y mínima de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .


$$V_{máx}[i] = \max(V_{sem}[i]), \quad V_{mín}[i] = \min(V_{sem}[i]),$$

Tensiones de línea eficaces máxima y mínima de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$U_{máx}[i] = \max(U_{sem}[i]), \quad U_{mín}[i] = \min(U_{sem}[i])$$

Corrientes eficaces máxima y mínima de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$A_{máx}[i] = \max(A_{sem}[i]), \quad A_{mín}[i] = \min(A_{sem}[i])$$

**Observación:** La duración de la evaluación se deja libre (reinicialización por el usuario al pulsar la tecla  $\leftarrow$  en el modo  MAX-MIN).

### 16.1.2.3. Magnitudes continuas (neutro incluido salvo para Udc – reevaluación cada segundo)

Tensión simple continua de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \in$  tensión neutro-tierra)

$$V_{dc}[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n]$$

Tensión compuesta continua de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

$$U_{dc}[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[i][n]$$

Corriente continua de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \in$  corriente de neutro)

$$A_{dc}[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} A[i][n]$$


**Observación:** el valor NechSec es el número de muestras en un segundo.

### 16.1.2.4. Severidad del flicker de corta duración 10 min. (neutro excluido)

Método inspirado por la norma IEC 61000-4-15.

Los valores de entrada son las tensiones eficaces semiperíodo (de fase para los sistemas de distribución con neutro, de línea para los sistemas de distribución sin neutro). Los bloques 3 y 4 se realizan de forma digital. El clasificador del bloque 5 consta de 128 niveles.

El valor PST[i] se actualiza cada 10 minutos (fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ ).

**Observación:** El cálculo del PST puede reiniciarse pulsando la tecla ENTER en el modo  Resumen. Cabe destacar que el inicio de los intervalos de 10 minutos no está necesariamente alineado a un múltiplo de 10 minutos del tiempo universal coordinado (UTC).


### 16.1.2.5. Severidad del flicker de larga duración 2 horas (neutro excluido)

Método inspirado por la norma IEC 61000-4-15.

$$PLT[i] = \sqrt[3]{\frac{\sum_{n=0}^{11} PST[i][n]^3}{12}}$$

Los valores PST[i][n] son consecutivos y se actualizan cada 10 minutos. El valor PLT[i] (fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ ) calculado en una ventana de 2 horas se puede actualizar de la siguiente forma:

- cada 10 minutos (Flicker de larga duración deslizante – Configuración > Métodos de cálculo > PLT)
- cada 2 horas (Flicker de larga duración no deslizante – Configuración > Métodos de cálculo > PLT)

**Observación:** El cálculo del PLT puede reiniciarse pulsando la tecla ENTER en el modo  Resumen. Cabe destacar que el inicio de los intervalos de 2 horas no está necesariamente alineado a un múltiplo de 10 minutos (PLT deslizante) o de 2 horas (PLT no deslizante) del tiempo universal coordinado (UTC).

### 16.1.2.6. Valores de pico (neutro incluido salvo para Upp y Upm – reevaluación cada segundo)

Valores de pico positivo y negativo de la tensión simple de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).



$$V_{pp}[i] = \max(V[i][n]), \quad V_{pm}[i] = \min(V[i][n]) \quad n \in [0; N]$$

Valores de pico positivo y negativo de la tensión de línea de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$U_{pp}[i] = \max(U[i][n]), \quad U_{pm}[i] = \min(U[i][n]) \quad n \in [0; N]$$

Valores de pico positivo y negativo de la corriente de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).

$$A_{pp}[i] = \max(A[i][n]), \quad A_{pm}[i] = \min(A[i][n]) \quad n \in [0; N]$$

**Observación:** La duración de la evaluación se deja libre (reinicialización por el usuario al pulsar la tecla  en el modo  MAX-MIN).

**16.1.2.7. Factores de pico (neutro incluido salvo para Ucf – en un segundo)**

Factor de pico de la tensión simple de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).

$$V_{cf}[i] = \frac{\max(|V_{pp}[i]|, |V_{pm}[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n]^2}}$$

Factor de pico de la tensión de línea de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$U_{cf}[i] = \frac{\max(|U_{pp}[i]|, |U_{pm}[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[i][n]^2}}$$

Factor de pico de la corriente de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).

$$A_{cf}[i] = \frac{\max(|A_{pp}[i]|, |A_{pm}[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} A[i][n]^2}}$$

**Observación:** El valor NechSec es la cantidad de muestras en un segundo. La duración de la evaluación de los valores de pico es aquí de un segundo.

**16.1.2.8. Valores eficaces (neutro incluido salvo para Urms – en un segundo)**

Tensión simple eficaz de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).

$$V_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n]^2}$$

Tensión de línea eficaz de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$U_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[i][n]^2}$$

Corriente eficaz de la fase (i+1) con  $i \in [0; 3]$  ( $i = 3 \Leftrightarrow$  neutro).

$$A_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} A[i][n]^2}$$

**Observación:** El valor NechSec es la cantidad de muestras en un segundo.

**16.1.2.9. Porcentaje de desequilibrio inverso (conexión trifásica – en un segundo)**

Se calculan a partir de los valores vectoriales filtrados eficaces (en un segundo) VFrms[i] y AFrms[i] para los sistemas de distribución con neutro y UFrms[i] y AFrms[i] para los sistemas de distribución sin neutro. (Idealmente los vectores fundamentales de las señales). Las fórmulas utilizadas dependen de las componentes simétricas de Fortescue procedentes de la transformada inversa del mismo nombre.

**Observación:** Estas operaciones son operaciones vectoriales en notación compleja con:  $a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$

Tensión simple simétrica fundamental directa (vector) en un sistema de distribución con neutro

$$V_{rms+} = \frac{1}{3} (VFrms[0] + a \cdot VFrms[1] + a^2 \cdot VFrms[2])$$

Tensión simple simétrica fundamental directa (vector) en un sistema de distribución con neutro

$$V_{rms-} = \frac{1}{3} (VFrms[0] + a^2 \cdot VFrms[1] + a \cdot VFrms[2])$$

Porcentaje de desequilibrio inverso de las tensiones simples en un sistema de distribución con neutro

$$V_{unb} = \frac{|V_{rms-}|}{|V_{rms+}|}$$

**Observación:** Se guardan con el porcentaje de desequilibrio inverso en un registro de tendencia las siguientes magnitudes:  $V_{ns} = |V_{rms-}|$  y  $V_{ps} = |V_{rms+}|$  (respectivamente las normas de las componentes simétricas fundamentales inversa y directa)..

Tensión compuesta simétrica fundamental directa (vector) en un sistema de distribución sin neutro

$$U_{rms+} = \frac{1}{3}(UF_{rms}[0] + a \cdot UF_{rms}[1] + a^2 \cdot UF_{rms}[2])$$

Tensión compuesta simétrica fundamental inversa (vector) en un sistema de distribución sin neutro

$$U_{rms-} = \frac{1}{3}(UF_{rms}[0] + a^2 \cdot UF_{rms}[1] + a \cdot UF_{rms}[2])$$

Porcentaje de desequilibrio inverso de las tensiones compuestas en un sistema de distribución sin neutro

$$U_{unb} = \frac{|U_{rms-}|}{|U_{rms+}|}$$

**Observación:** Se guardan con el porcentaje de desequilibrio inverso en un registro de tendencia las siguientes magnitudes:  $U_{ns} = |U_{rms-}|$  y  $U_{ps} = |U_{rms+}|$  (respectivamente las normas de las componentes simétricas fundamentales inversa y directa).

Corriente simétrica fundamental directa (vector)

$$A_{rms+} = \frac{1}{3}(AF_{rms}[0] + a \cdot AF_{rms}[1] + a^2 \cdot AF_{rms}[2])$$

Corriente simétrica fundamental inversa (vector)

$$A_{rms-} = \frac{1}{3}(AF_{rms}[0] + a^2 \cdot AF_{rms}[1] + a \cdot AF_{rms}[2])$$

Porcentaje de desequilibrio inverso de las corrientes

$$A_{unb} = \frac{|A_{rms-}|}{|A_{rms+}|}$$

**Observación:** Se guardan con el porcentaje de desequilibrio inverso en un registro de tendencia las siguientes magnitudes:  $A_{ns} = |A_{rms-}|$  y  $A_{ps} = |A_{rms+}|$  (respectivamente las normas de las componentes simétricas fundamentales inversa y directa).

#### 16.1.2.10. Valores eficaces fundamentales (neutro excluido – en un segundo)

Se calculan a partir de los valores vectoriales (instantáneos) filtrados. Un filtro digital compuesto de 6 filtros Butterworth paso bajo de orden 2 con respuesta impulsional infinita y de un filtro Butterworth paso alto de orden 2 con respuesta impulsional infinita permite extraer las componentes fundamentales.

#### 16.1.2.11. Valores angulares fundamentales (neutro excluido – en un segundo)

Se calculan a partir de los valores vectoriales (instantáneos) filtrados. Un filtro digital compuesto de 6 filtros Butterworth paso bajo de orden 2 con respuesta impulsional infinita y de un filtro Butterworth paso alto de orden 2 con respuesta impulsional infinita permite extraer las componentes fundamentales. Los valores angulares calculados son los entre:

- 2 tensiones de fase
- 2 corrientes de línea
- 2 tensiones de línea
- Una tensión de fase y una corriente de línea (sistemas de distribución con neutro)
- Una tensión de línea y una corriente de línea (sistemas de distribución bifásicos de 2 hilos)



### 16.1.3. MODO ARMÓNICO

#### 16.1.3.1. FFT (neutro incluido salvo para Uharm y Uaharm – en 4 períodos consecutivos cada segundo)

Son hechos por FFT (16 bits) 1,024 puntos en cuatro períodos con una ventana rectangular (véase IEC 61000-4-7). A partir de las partes reales  $b_k$  e imaginarias  $a_k$ , se calculan las distorsiones armónicas para cada orden ( $j$ ) y para cada fase ( $i$ )  $V_{harm}[i][j]$ ,  $U_{harm}[i][j]$  y  $A_{harm}[i][j]$  con respecto a la fundamental y a los ángulos  $V_{ph}[i][j]$ ,  $U_{ph}[i][j]$  y  $A_{ph}[i][j]$  con respecto a la fundamental. Para la tensión neutro-tierra y la corriente de neutro, se calculan las distorsiones armónicas para cada orden ( $j$ )  $V_{harm}[3][j]$  y  $A_{harm}[3][j]$  con respecto al valor RMS total (AC+DC) de la señal completa (los ángulos armónicos no se calculan).

**Observación:** Los cálculos se efectúan de forma secuencial:  $\{V1; A1\}$  luego  $\{V2; A2\}$  luego  $\{V3; A3\}$  luego  $\{UN; AN\}$  luego  $\{U1; U2\}$  y por fin  $\{U3\}$ . En el caso de una fuente de distribución bifásica de 2 hilos, la pareja  $\{V1; A1\}$  es sustituida por la pareja  $\{U1; A1\}$ .

$$\text{El nivel en \% con respecto a la fundamental [\% f]} \Leftrightarrow \tau_k = \frac{c_k}{c_4} \cdot 100$$

$$\text{El nivel en \% con respecto al valor RMS total [\% r]} \Leftrightarrow \tau_k = \frac{c_k}{\sqrt{\sum_{m=0}^{50} C_{4m}^2}} \cdot 100$$

$$\text{El ángulo con respecto a la fundamental en grad [°]} \Leftrightarrow \varphi_k = \arctan\left(\frac{a_k}{b_k}\right) - \varphi_4$$

$$\text{con } \begin{cases} c_k = |b_k + j a_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ b_k = \frac{1}{512} \sum_{s=0}^{1024} F_s \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{512} s + \varphi_k\right) \\ a_k = \frac{1}{512} \sum_{s=0}^{1024} F_s \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{512} s + \varphi_k\right) \\ c_0 = \frac{1}{1024} \sum_{s=0}^{1024} F_s \end{cases}$$

$c_k$  es la amplitud de la componente de orden  $m = \frac{k}{4}$  con una frecuencia  $f_k = \frac{k}{4} f_4$ .

$F_s$  es la señal muestreada de frecuencia fundamental  $f_4$ .

$c_0$  es la componente continua.

$k$  es el índice de la línea espectral (el orden de la componente armónica es  $m = \frac{k}{4}$ ).

**Observación:** Multiplicando las distorsiones armónicas de tensión de fase con las distorsiones armónicas de corriente, se calculan las distorsiones armónicas de potencia. Diferenciando los ángulos armónicos de tensión de fase con los ángulos armónicos de corriente, se calculan los ángulos armónicos de potencia ( $V_{Aharm}[i][j]$  y  $V_{Aph}[i][j]$ ). En el caso de una fuente de distribución bifásica de 2 hilos, la tensión de fase  $V1$  es sustituida por la tensión de línea  $U1$  y se obtienen las distorsiones armónicas de potencia  $U_{Aharm}[0][j]$  y los ángulos armónicos de potencia  $U_{Aph}[0][j]$ .

#### 16.1.3.2. Distorsiones armónicas

Se calculan dos valores globales que dan la cantidad relativa de armónicos de la siguiente forma:

- el THD con respecto a la componente fundamental (también llamado THD-F),
- el THD con respecto al valor RMS-AC total (también llamado THD-R).

Distorsiones armónicas totales de la fase ( $i+1$ ) con  $i \in [0; 2]$  (THD-F)

$$V_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} V_{harm}[i][n]^2}}{V_{harm}[i][1]}, \quad U_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} U_{harm}[i][n]^2}}{U_{harm}[i][1]}, \quad A_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} A_{harm}[i][n]^2}}{A_{harm}[i][1]}$$

Distorsiones armónicas totales del canal (i+1) con  $i \in [0; 3]$  (THD-R).

$$V_{thdr}[i] = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{50} V_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{50} V_{harm}[i][n]^2}}, U_{thdr}[i] = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{50} U_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{50} U_{harm}[i][n]^2}}, A_{thdr}[i] = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{50} A_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{50} A_{harm}[i][n]^2}}$$

El THD con respecto al valor RMS-AC (THD-R) también es llamado factor de distorsión (DF).

### 16.1.3.3. Factores de pérdidas armónicas (neutro excluido – en 4 períodos consecutivos cada segundo)

Factor de pérdidas armónicas de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

$$FHL[i] = \frac{\sum_{n=1}^{n=50} n^2 \cdot A_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{n=50} A_{harm}[i][n]^2}$$

### 16.1.3.4. Factor k (neutro excluido – en 4 períodos consecutivos cada segundo)

Factor K de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ ,  $e \in [0,05; 0,1]$  y  $q \in [1,5; 1,7]$

$$FK[i] = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \cdot \frac{\sum_{n=2}^{n=50} n^q \cdot A_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{n=50} A_{harm}[i][n]^2}}$$

### 16.1.3.5. Tasa de secuencia armónica (en 3 x (4 períodos consecutivos) cada segundo)

Tasa de secuencia armónica negativa

$$A_{harm\_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+2]}{A_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos con neutro

$$V_{harm\_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+2]}{V_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos sin neutro

$$U_{harm\_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+2]}{U_{harm}[i][1]}$$

Tasa de secuencia armónica nula

$$A_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+3]}{A_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos con neutro

$$V_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+3]}{V_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos sin neutro

$$U_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+3]}{U_{harm}[i][1]}$$

**Tasa de secuencia armónica positiva**

$$A_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+4]}{A_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos con neutro

$$V_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+4]}{V_{harm}[i][1]}$$

Sistemas trifásicos sin neutro

$$U_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+4]}{U_{harm}[i][1]}$$

#### 16.1.4. POTENCIA

Potencias (neutro excluido – en un segundo)

##### 16.1.4.1. Sistema de distribución con neutro

Potencia activa de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$P[i] = W[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n] \cdot A[i][n]$$

Potencia continua de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$Pdc[i] = Wdc[i] = Vdc[i] \cdot Adc[i]$$

Potencia aparente de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$S[i] = VA[i] = Vrms[i] \cdot Arms[i]$$

Potencia reactiva de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$  (Magnitudes no activas descompuestas).

$$Q_1[i] = VARF[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[i][n]$$

Potencia deformante de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$  (Magnitudes no activas descompuestas).

$$D[i] = V\bar{A}D[i] = \sqrt{S[i]^2 - P[i]^2 - Q_1[i]^2}$$

Potencia no activa de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$  (Magnitudes no activas descompuestas).

$$N[i] = V\bar{A}R[i] = \sqrt{S[i]^2 - P[i]^2}$$

Potencia activa total  
 $P[3] = W[3] = P[0] + P[1] + P[2]$

Potencia continua total  
 $Pdc[3] = Wdc[3] = Pdc[0] + Pdc[1] + Pdc[2]$

Potencia aparente total  
 $S[3] = VA[3] = S[0] + S[1] + S[2]$

Potencia reactiva o total (Magnitudes no activas descompuestas).  
 $Q_1[3] = VARF[3] = Q_1[0] + Q_1[1] + Q_1[2]$

Potencia deformante total (Magnitudes no activas descompuestas).  
 $D[3] = VAD[3] = \sqrt{S[3]^2 - P[3]^2 - Q_1[3]^2}$

Potencia no activa total (Magnitudes no activas no descompuestas).  
 $N[3] = VAR[3] = \sqrt{S[3]^2 - P[3]^2}$

#### 16.1.4.2. Sistema trifásico con neutro virtual

Los sistemas de distribución trifásicos sin neutro son considerados en su totalidad (ningún cálculo de potencias por fase). Se visualizarán en el instrumento únicamente las magnitudes totales.

El método de los 3 vatímetros con neutro virtual se aplica para el cálculo de la potencia activa total, de la potencia reactiva total y de la potencia continua total.

Potencia activa total.

$$P[3]=W[3]=\sum_{i=0}^2\left(\frac{1}{NechSec}\sum_{n=0}^{NechSec-1}V[i][n].A[i][n]\right)$$

Potencia continua total.

$$Pdc[3]=Wdc[3]=\sum_{i=0}^2(Vdc[i].Adc[i])$$

Potencia aparente total.

$$S[3]=VA[3]=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{(Urms^2[0]+Urms^2[1]+Urms^2[2])}\sqrt{(Arms^2[0]+Arms^2[1]+Arms^2[2])}$$

**Observación:** Se trata de la potencia aparente total eficaz tal y como se define en la norma IEEE 1459-2010 para los sistemas de distribución sin neutro.

Potencia reactiva total (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > var)

$$Q_1[3]=VARF[3]=\sum_{i=0}^2\left(\frac{1}{NechSec}\sum_{n=0}^{NechSec-1}VF[i]\left[n-\frac{NechPer}{4}\right].AF[i][n]\right)$$

Potencia distorsionante total (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > var)

$$D[3]=VAD[3]=\sqrt{S[3]^2 - P[3]^2 - Q_1[3]^2}$$

Potencia no activa total (Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > var)

$$N[3]=VAR[3]=\sqrt{S[3]^2 - P[3]^2}$$

### 16.1.4.3. Sistema trifásico sin neutro

Los sistemas de distribución trifásicos sin neutro son considerados en su totalidad (ningún cálculo de potencias por fase). Se visualizarán en el instrumento únicamente las magnitudes totales.

El método de los 2 vatímetros (método Aron o método de los 2 elementos) se aplica para el cálculo de la potencia activa total, de la potencia reactiva total y de la potencia continua total.

#### a) Referencia en L1

Potencia activa, Vatímetro 1

$$P[0] = W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[2][n] \cdot A[2][n]$$

Potencia activa, Vatímetro 2

$$P[1] = W[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[0][n] \cdot A[1][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 1

$$Q_1[0] = VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[2][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[2][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 2

$$Q_1[1] = VARF[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -UF[0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[1][n]$$

Potencia continua, Vatímetro 1

$$Pdc[0] = Wdc[0] = Udc[2] \cdot Adc[2]$$

Potencia continua, Vatímetro 2

$$Pdc[1] = Wdc[1] = Udc[0] \cdot Adc[1]$$

#### b) Referencia en L2

Potencia activa, Vatímetro 1

$$P[0] = W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[0][n] \cdot A[0][n]$$

Potencia activa, Vatímetro 2

$$P[1] = W[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[1][n] \cdot A[2][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 1

$$Q_1[0] = VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[0][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 2

$$Q_1[1] = VARF[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -UF[1][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[2][n]$$

Potencia continua, Vatímetro 1

$$Pdc[0] = Wdc[0] = Udc[0] \cdot Adc[0]$$

Potencia continua, Vatímetro 2

$$Pdc[1] = Wdc[1] = Udc[1] \cdot Adc[2]$$

### c) Referencia en L3

Potencia activa, Vatímetro 1

$$P[0] = W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[2][n] \cdot A[0][n]$$

Potencia activa, Vatímetro 2

$$P[1] = W[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[1][n] \cdot A[1][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 1

$$Q_1[0] = VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -UF[2][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[0][n]$$

Potencia reactiva, Vatímetro 2

$$Q_1[1] = VARF[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[1][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[1][n]$$

Potencia continua, Vatímetro 1

$$Pdc[0] = Wdc[0] = -Udc[2] \cdot Adc[0]$$

Potencia continua, Vatímetro 2

$$Pdc[1] = Wdc[1] = Udc[1] \cdot Adc[1]$$

### d) Cálculo de las magnitudes totales

Potencia activa total

$$P[3] = W[3] = P[0] + P[1]$$

Potencia continua total

$$Pdc[3] = Wdc[3] = Pdc[0] + Pdc[1]$$

Potencia aparente total

$$S[3] = VA[3] = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{U_{rms}^2[0] + U_{rms}^2[1] + U_{rms}^2[2]} \sqrt{A_{rms}^2[0] + A_{rms}^2[1] + A_{rms}^2[2]}$$

**Observación:** Se trata de la potencia aparente total eficaz tal y como se define en la norma IEEE 1459-2010 para los sistemas de distribución sin neutro.

Potencia reactiva total (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR).

$$Q_1[3] = VARF[3] = Q_1[0] + Q_1[1]$$

Potencia deformante total (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR).

$$D[3] = VAD[3] = \sqrt{S[3]^2 - P[3]^2 - Q_1[3]^2}$$

Potencia no activa total (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR).

$$N[3] = VAR[3] = \sqrt{S[3]^2 - P[3]^2}$$

#### 16.1.4.4. Sistema bifásico sin neutro

El sistema de distribución bifásico sin neutro (o bifásico de 2 hilos) es considerado como un sistema de distribución monofásico que tiene su referencia de tensión en L2 y no en N (neutro).

Potencia activa

$$P[0] = W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[0][n] \cdot A[0][n]$$

Potencia continua

$$Pdc[0] = Wdc[0] = Udc[0] \cdot Adc[0]$$

Potencia aparente

$$S[0] = VA[0] = Urms[0] \cdot Arms[0]$$

Potencia reactiva (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1[0] = VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF [0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF [0][n]$$

Potencia deformante (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$D[0] = AD [0] = \sqrt{S[0]^2 - P[0]^2 - Q_1[0]^2}$$

Potencia no activa (Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$N[0] = AR [0] = \sqrt{S[0]^2 - P[0]^2}$$

### 16.1.5. TASA DE POTENCIA (NEUTRO EXCLUIDO – EN UN SEGUNDO)

#### a) Sistema de distribución con neutro

Factor de potencia de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$PF [i] = \frac{P[i]}{S[i]}$$

Factor de potencia fundamental de la fase (i+1) o coseno del ángulo de la fundamental de la tensión simple de la fase (i+1) con respecto a la fundamental de la corriente de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$DPF[i] = \cos(\phi[i]) = \frac{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n] \cdot AF[i][n]}{\sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n]^2} \cdot \sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} AF[i][n]^2}}$$

**Observación:** El factor de potencia fundamental también es llamado factor de desplazamiento.

Tangente de la fase (i+1) o tangente del ángulo de la fundamental de la tensión simple de la fase (i+1) con respecto a la fundamental de la corriente de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

$$\tan[i] = \tan(\phi[i]) = \frac{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[i][n]}{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n] \cdot AF[i][n]}$$

Factor de potencia total

$$PF [3] = \frac{P[3]}{S[3]}$$

Factor de potencia fundamental total

$$DPF[3] = \frac{P_1[3]}{\sqrt{P_1[3]^2 + Q_1[3]^2}}$$

Con:

$$P_1[3] = \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[0][n] \cdot AF[0][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[1][n] \cdot AF[1][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[2][n] \cdot AF[2][n]$$

$$Q_1[3] = \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[0][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[1][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[1][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[2][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[2][n]$$

**Observación:** El factor de potencia fundamental también es llamado factor de desplazamiento.

Tangente total

$$\tan[3] = \frac{Q_1[3]}{P_1[3]}$$

### b) Sistema de distribución con neutro virtual

Factor de potencia total.

$$PF[3] = \frac{P[3]}{S[3]}$$

Factor de potencia fundamental total.

$$DPF[3] = \frac{P_1[3]}{\sqrt{(P_1[3]^2 + Q_1[3]^2)}}$$

Con:

$$P_1[3] = \sum_{i=0}^2 \left( \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n] \cdot AF[i][n] \right)$$

$$Q_1[3] = \sum_{i=0}^2 \left( \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i] \left[ n - \frac{NechPer}{4} \right] \cdot AF[i][n] \right)$$

**Observación:** El factor de potencia fundamental también es llamado factor de desplazamiento.

Tangente total

$$\tan[3] = \frac{Q_1[3]}{QP_1[3]}$$

### c) Sistema trifásico sin neutro

Factor de potencia total

$$PF[3] = \frac{P[3]}{S[3]}$$

Factor de potencia fundamental total

$$DPF[3] = \frac{P_1[3]}{\sqrt{P_1[3]^2 + Q_1[3]^2}}$$

Con:

Si referencia en L1

$$P_1[3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[2][n] \cdot A[2][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[0][n] \cdot A[1][n]$$

Si referencia en L2

$$P_1[3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[0][n] \cdot A[0][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[1][n] \cdot A[2][n]$$



Si referencia en L3

$$P_1[3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[2][n] \cdot A[0][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[1][n] \cdot A[1][n]$$

**Observación:** El factor de potencia fundamental también es llamado factor de desplazamiento.

Tangente total

$$\text{Tan}[3] = \frac{Q_1[3]}{P_1[3]}$$

#### d) Sistema bifásico sin neutro

El sistema de distribución bifásico sin neutro (o bifásico de 2 hilos) es considerado como un sistema de distribución monofásico que tiene su referencia de tensión en L2 y no en N (neutro).

Factor de potencia

$$\text{PF}[0] = \frac{P[0]}{S[0]}$$

Factor de potencia fundamental

$$\text{DPF}[0] = \frac{P_1[0]}{\sqrt{P_1[0]^2 + Q_1[0]^2}}$$

Con:

$$P_1[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[0][n] \cdot AF[0][n]$$

**Observación:** El factor de potencia fundamental también es llamado factor de desplazamiento.

Tangente

$$\text{Tan}[0] = \frac{Q_1[0]}{P_1[0]}$$

## 16.1.6. ENERGÍAS

Energías (neutro excluido – en Tint con revaluación cada segundo)

### 16.1.6.1. Sistema de distribución con neutro

**Observación:** El valor Tint es el período de integración de las potencias para el cálculo de las energías; el usuario controla el inicio y la duración de este período.

Energía continua consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

$$Pdch[0][i] = Wdch[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Pdc[i][n]}{3600} \quad \text{con } Pdc[i][n] \geq 0$$

Energía continua consumida total

$$Pdch[0][3] = Wdch[0][3] = Pdch[0][0] + Pdch[0][1] + Pdch[0][2]$$

#### a) Energías consumidas que no sean continuas ( $P[i][n] \geq 0$ )

Energía activa consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$Ph[0][i] = Wh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{P[i][n]}{3600}$$

Energía aparente consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$Sh[0][i] = VAh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{S[i][n]}{3600}$$

Energía reactiva inductiva consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_{1hL}[0][i] = VARhL[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_{1i}[n] \geq 0$$

Energía reactiva capacitiva consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_{1hC}[0][i] = VARhC[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_{1i}[n] < 0$$

Energía deformante consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Dh[0][i] = VADh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{D[i][n]}{3600}$$

Energía no activa consumida de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$\tilde{N}h[0][i] = VARh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{N[i][n]}{3600}$$

Energía activa consumida total

$$Ph[0][3] = Wh[0][3] = Ph[0][0] + Ph[0][1] + Ph[0][2]$$

Energía aparente consumida total

$$Sh[0][3] = VAh[0][3] = Sh[0][0] + Sh[0][1] + Sh[0][2]$$

Energía reactiva inductiva consumida total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_{1hL}[0][3] = VARhL[0][3] = Q_{1hL}[0][0] + Q_{1hL}[0][1] + Q_{1hL}[0][2]$$

Energía reactiva capacitiva consumida total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1C[0][3] = VARhC[0][3] = Q_1C[0][0] + Q_1C[0][1] + Q_1C[0][2]$$

Energía deformante consumida total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Dh[0][3] = VADh[0][3] = Dh[0][0] + Dh[0][1] + Dh[0][2]$$

Energía no activa consumida total

(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Nh[0][3] = VARh[0][3] = Nh[0][0] + Nh[0][1] + Nh[0][2]$$

**b) Energía continua aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$**

$$Pdch[1][i] = Wdch[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-Pdc[i][n]}{3600} \quad \text{con } Pdc[i][n] < 0$$

**c) Energía continua aportada total**

$$Pdch[1][3] = Wdch[1][3] = Pdch[1][0] + Pdch[1][1] + Pdch[1][2]$$

**d) Energías aportadas que no sean continuas ( $P[i][n] < 0$ )**

Energía activa aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$Ph[1][i] = Wh[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-P[i][n]}{3600}$$

Energía aparente aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

$$Sh[1][i] = VAh[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{S[i][n]}{3600}$$

Energía reactiva inductiva aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hL[1][i] = VARhL[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] < 0$$

Energía reactiva capacitiva aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$ .

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hC[1][i] = VARhC[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] \geq 0$$

Energía deformante aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Dh[1][i] = VADh[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{D[i][n]}{3600}$$

Energía no activa aportada de la fase (i+1) con  $i \in [0; 2]$

(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Nh[1][i] = VARh[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{N[i][n]}{3600}$$

Energía activa aportada total

$$Ph[1][3] = Wh[1][3] = Ph[1][0] + Ph[1][1] + Ph[1][2]$$

Energía aparente aportada total

$$Sh[1][3] = VAh[1][3] = Sh[1][0] + Sh[1][1] + Sh[1][2]$$

Energía reactiva inductiva aportada total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hL[1][3] = VARhL[1][3] = Q_1hL[1][0] + Q_1hL[1][1] + Q_1hL[1][2]$$

Energía reactiva capacitiva aportada total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hC[1][3] = VARhC[1][3] = Q_1hC[1][0] + Q_1hC[1][1] + Q_1hC[1][2]$$

Energía deformante aportada total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Dh[1][3] = VADh[1][3] = Dh[1][0] + Dh[1][1] + Dh[1][2]$$

Energía no activa aportada total  
(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Nh[1][3] = VARh[1][3] = Nh[1][0] + Nh[1][1] + Nh[1][2]$$

### 16.1.6.2. Sistema de distribución con neutro virtual o sin neutro

Se trata aquí de energías totales con:

- Sistemas trifásicos sin neutro o con neutro virtual:  $i = 3$
- Sistema bifásico sin neutro:  $i = 3$  o  $i = 0$  (es lo mismo – véase observación a continuación)

**Observación:** El sistema de distribución bifásico sin neutro (o bifásico de 2 hilos) es considerado como un sistema de distribución monofásico que tiene su referencia de tensión en L2 y no en N (neutro).

Energía continua consumida total

$$Pdch[0][i] = Wdch[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Pdc[i][n]}{3600} \quad \text{con } Pdc[i][n] \geq 0$$

#### a) Energías consumidas totales que no sean continuas ( $P[i][n] \geq 0$ )

Energía activa consumida total

$$Ph[0][i] = Wh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{P[i][n]}{3600}$$

Energía aparente consumida total

$$Sh[0][i] = VAh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{S[i][n]}{3600}$$

Energía reactiva inductiva consumida total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hL[0][i] = VARhL[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] \geq 0$$

Energía reactiva capacitiva consumida total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_1hC[0][i] = VARhC[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] < 0$$

Energía deformante consumida total  
(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Dh[0][i] = VADh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{D[i][n]}{3600}$$

Energía no activa consumida total  
(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$N_h[0][i] = VAR_h[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{N[i][n]}{3600}$$

**b) Energía continua aportada total**

$$P_{dch}[1][i] = W_{dch}[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-P_{dc}[i][n]}{3600} \quad \text{con } P_{dc}[i][n] < 0$$

**c) Energías aportadas totales que no sean continuas ( $P[i][n] < 0$ )**

Energía activa aportada total

$$P_h[1][i] = W_h[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-P[i][n]}{3600}$$

Energía aparente aportada total

$$S_h[1][i] = VA_h[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{S[i][n]}{3600}$$

Energía reactiva inductiva aportada total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_{1hL}[1][i] = VAR_{hL}[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] < 0$$

Energía reactiva capacitiva aportada total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$Q_{1hC}[1][i] = VAR_{hC}[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Q_1[i][n]}{3600} \quad \text{con } Q_1[i][n] \geq 0$$

Energía deformante aportada total

(Magnitudes no activas descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$D_h[1][i] = VAD_h[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{D[i][n]}{3600}$$

Energía no activa aportada total

(Magnitudes no activas no descompuestas – Configuración > Métodos de cálculo > VAR)

$$N_h[1][i] = VAR_h[1][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{N[i][n]}{3600}$$

## 16.2. FUENTES DE DISTRIBUCIÓN SOPORTADAS POR EL INSTRUMENTO

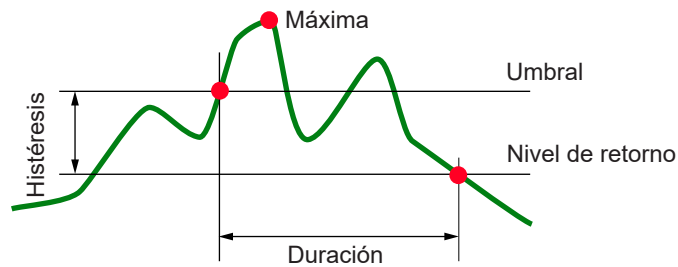
Véanse las conexiones § 4.6.

### 16.3. HISTÉRESIS

La histéresis es un principio de filtrado frecuentemente utilizado después de una etapa de detección de umbral, en modo Alarma (véase § 4.10) y en modo Corriente de inserción (véase § 5.2). Un ajuste correcto del valor de histéresis evita un cambio de estado repetido cuando la medida oscila alrededor del umbral.


#### 16.3.1. DETECCIÓN DE SOBRETENSIÓN

Por ejemplo, para una histéresis de un 2%, el nivel de retorno para una detección de sobretensión será igual a  $(100\% - 2\%)$ , es decir, el 98% de la tensión de umbral.



#### 16.3.2. DETECCIÓN DE HUECO O CORTE

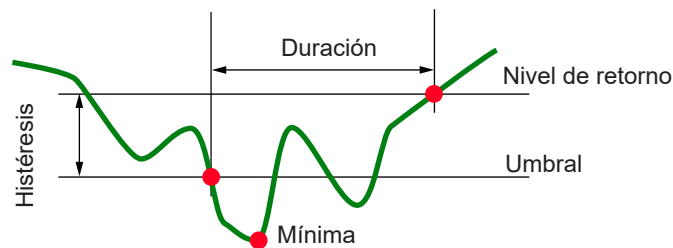Por ejemplo, para una histéresis de un 2%, el nivel de retorno para una detección de hueco será igual a  $(100\% + 2\%)$ , es decir, el 102% de la tensión de umbral.



## 16.4. VALORES DE ESCALA MÍNIMOS DE LA FORMA DE ONDA Y VALORES RMS MÍNIMOS

	Valor de escala mínimo (modo forma de onda)	Valores RMS mínimos
Tensiones simple y compuesta	8 V <sup>(1)</sup>	2 V <sup>(1)</sup>
AmpFlex® A193 (6500 A y 10 kA)	90 A	10 A
MiniFlex® MA193 (6500 A y 10 kA)	90 A	10 A
AmpFlex® A193 (100 A)	800 mA	100 mA
MiniFlex® MA193 (100 A)	800 mA	100 mA
Pinza J93	30 A	3 A
Pinza C193	8 A	1 A
Pinza PAC93	8 A	1 A
Pinza MN93	2 A	200 mA
Pinza MN93A (100 A)	800 mA	100 mA
Pinza E3N (10 mV/A)	800 mA	100 mA
Pinza E3N (100 mV/A)	80 mA	10 mA
Pinza MN93A (5 A)	40 mA <sup>(1)</sup>	5 mA <sup>(1)</sup>
Adaptador 5 A y Essailec®	40 mA <sup>(1)</sup>	5 mA <sup>(1)</sup>

(1) Valor a multiplicar por el ratio vigente (si no unitario).

## 16.5. DIAGRAMA DE LOS 4 CUADRANTES

Este diagrama se utiliza en el marco de la medida de potencias y energías **W** (véase § 9).


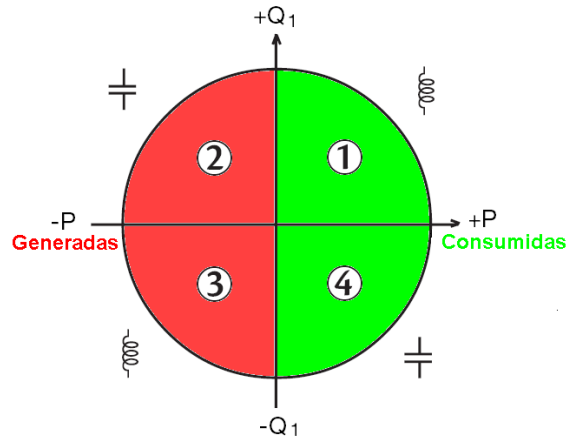


Figura 123: diagrama de los 4 cuadrantes

## 16.6. MECANISMO DE ACTIVACIÓN DE LAS CAPTURAS DE TRANSITORIOS

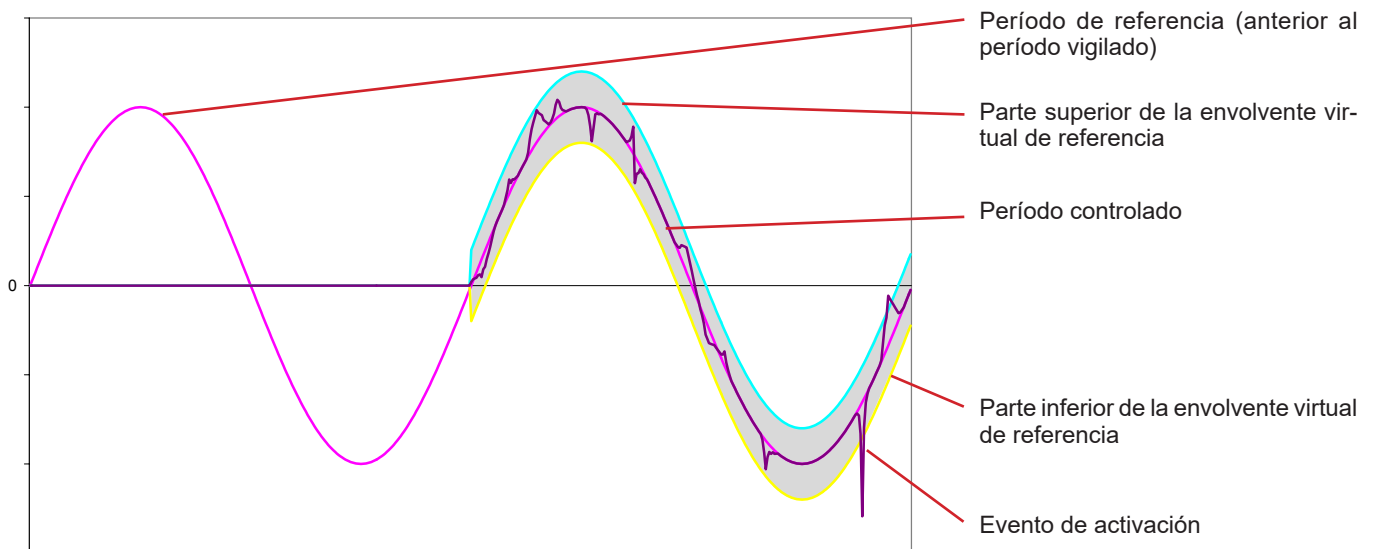El porcentaje de muestra es un valor constante equivalente a 256 muestras por período. Cuando se lanza una búsqueda de transitorio, cada muestra se compara con la muestra del período anterior. En la norma IEC 61000-4-30, este método de vigilancia se llama «método de la ventana deslizante». El período anterior corresponde al medio de la envolvente, se utiliza como referencia. En cuanto una muestra sale de la envolvente, se produce el evento de activación. El instrumento captura entonces la representación del transitorio. El período que precede el evento y los tres períodos que lo siguen se almacenan en la memoria.

La representación gráfica del mecanismo de activación de una captura de transitorio se muestra a continuación:



La mitad de la anchura de la envolvente virtual para la tensión y la corriente iguala el umbral programado en el modo Transitorio de la configuración (véase § 4.8).

## 16.7. CONDICIONES DE CAPTURAS EN MODO CORRIENTE DE INSERCIÓN

La captura está condicionada por un evento de activación y un evento de paro. Si la captura se termina con un evento de paro o si la memoria de registro del instrumento está llena, entonces la captura se detiene automáticamente.

El umbral de paro de la captura está calculado según la siguiente fórmula:

$$[\text{Umbral de paro [A]}] = [\text{Umbral de activación [A]}] \times (100 - [\text{histéresis de paro [\%]}]) \div 100$$

Las condiciones de activación y de paro de las capturas se indican a continuación:

Filtro deactivación	Condiciones de activación y de paro
A1	Condición de activación $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A1] > [Umbral de activación] Condición de paro $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A1] > [Umbral de paro]
A2	Condición de activación $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A2] > [Umbral de activación] Condición de paro $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A2] > [Umbral de paro]
A3	Condición de activación $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A3] > [Umbral de activación] Condición de paro $\Leftrightarrow$ [valor RMS semiperíodo de A3] > [Umbral de paro]
3A	Condición de activación $\Leftrightarrow$ [el valor RMS semiperíodo en uno de los canales "corriente"] > [Umbral de activación] Condición de paro $\Leftrightarrow$ [el valor RMS semiperíodo en todos los canales "corriente"] > [Umbral de paro]

## 16.8. GLOSARIO

$\simeq$	Componentes alterna y continua.
$\sim$	Componente alterna sola.
$\equiv$	Componente continua sola.
$\text{⏏}$	Desfase inductivo.
$\text{⏏}$	Desfase capacitivo.
$^\circ$	Grado.
-.+	Modo experto.
	Valor absoluto.
$\Phi_{VA}$	Desfase de la tensión simple (tensión de fase) con respecto a la corriente simple (corriente de línea).
$\Phi_{UA}$	Desfase de la tensión compuesta (tensión de línea) con respecto a la corriente simple (corriente de línea). Modo bifásico 2 hilos únicamente.
$\Sigma$	Valor del sistema.
%	Porcentaje.
%f	Valor fundamental de referencia (porcentaje del valor fundamental).
%r	Valor total de referencia (porcentaje del valor total).
A	Corriente simple (corriente de línea) o unidad amperio.
A-h	Armónico en corriente.
Acf	Factor de cresta de la corriente.
Ad	Corriente RMS deformante.
Adc	Corriente continua.
<b>Ancho de banda:</b>	gama de frecuencias por las que la respuesta de un instrumento es superior a un mínimo.
<b>Apk+</b>	Valor de cresta máximo de la corriente.
<b>Apk-</b>	Valor de cresta mínimo de la corriente.
<b>Armónicos</b>	Tensiones o corrientes existentes en las explotaciones eléctricas a frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental.
<b>Arms</b>	Corriente eficaz.
<b>Athd</b>	Distorsión armónica total de la corriente.
<b>Athdf</b>	Distorsión armónica de la corriente con el valor RMS de la fundamental de referencia.
<b>Athdr</b>	Distorsión armónica de la corriente con el valor RMS total sin DC de referencia.
<b>Aunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso en corriente.
<b>AVG</b>	Valor promedio (media aritmética).
<b>BTU</b>	British Thermal Unit (unidad de energía británica).
<b>Canal y fase</b>	Un canal de medida corresponde a una diferencia de potencial entre dos conductores. Una fase corresponde a un simple conductor. En los sistemas polifásicos, un canal de medida puede ser entre dos fases o entre una fase y el neutro o entre una fase y la tierra o entre el neutro y la tierra.
<b>CF</b>	Factor de cresta (Crest Factor) en corriente o en tensión: relación entre el valor de cresta y el valor eficaz de la corriente.
<b>Componente fundamental:</b>	componente cuya frecuencia es la frecuencia fundamental.
<b>cos <math>\Phi</math></b>	Coseno del desfase de la tensión con respecto a la corriente (factor de desplazamiento – DPF).
<b>Corte</b>	reducción de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica por debajo del nivel de corte.



<b>D</b>	Potencia deformante.
<b>DC</b>	Componente continua (corriente o tensión).
<b>Desequilibrio de tensión en una red de energía eléctrica polifásica:</b>	estado en el que los valores eficaces de las tensiones entre conductores (componente fundamental) y/o las diferencias de fase entre conductores sucesivos no son todos iguales.
<b>Dh</b>	Energía deformante.
<b>DPF</b>	Factor de desplazamiento ( $\cos \Phi$ ).
<b>E</b>	Exa ( $10^{18}$ )
<b>Fase</b>	relación temporal entre corriente y tensión en los circuitos de corrientes alternas.
<b>FK</b>	Factor K. Permite cuantificar el efecto de una carga sobre un transformador.
<b>FHL</b>	Factor de pérdidas armónicas.
<b>Flicker ("parpadeo"):</b>	efecto visual producido por la variación de la tensión eléctrica.
<b>Frecuencia</b>	Número de ciclos completos de tensión o corriente producidos en un segundo.
<b>G</b>	Giga ( $10^9$ )
<b>Histéresis</b>	diferencia de amplitud entre los valores ida y vuelta de umbrales.
<b>Hueco de tensión:</b>	reducción temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica por debajo de un umbral dado.
<b>Hz</b>	Frecuencia de la red.
<b>J</b>	Joule
<b>k</b>	kilo ( $10^3$ )
<b>L</b>	Canal (Line).
<b>m</b>	mili ( $10^{-3}$ )
<b>ms</b>	milisegundo.
<b>M</b>	Mega ( $10^6$ )
<b>MÁX</b>	Valor máximo.
<b>MIN</b>	Valor mínimo.
<b>N</b>	Potencia activa.
<b>Nh</b>	Energía activa.
<b>Orden de un armónico:</b>	número entero igual a la relación entre la frecuencia del armónico y la frecuencia de la fundamental.
<b>P</b>	Peta ( $10^{15}$ )
<b>P</b>	Potencia activa.
<b>Pdc</b>	Potencia continua.
<b>Pdch</b>	Energía continua.
<b>PF</b>	Factor de potencia (Power Factor): relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
<b>Ph</b>	Energía activa.
<b>PK</b>	o PEAK. Valor de cresta máximo (+) o mínimo (-) de la señal.
<b>PLT</b>	Severidad del Flicker de largo plazo (Long term severity). El instrumento calcula su PLT en un período de 2 horas.
<b>PST</b>	Severidad del Flicker de corto plazo (Short term severity). El instrumento calcula su PST en un período de 10 minutos.
<b>Q<sub>1</sub></b>	Potencia reactiva.
<b>Q<sub>1</sub>h</b>	Energía reactiva.
<b>RMS</b>	Valor eficaz corriente o tensión (Root Mean Square). raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores instantáneos de una magnitud durante un intervalo de tiempo especificado.
<b>S</b>	Potencia aparente.
<b>S-h</b>	Armónicos en potencia.
<b>Sh</b>	Energía aparente.
<b>Sobretensión temporal a frecuencia industrial:</b>	aumento temporal de la amplitud de la tensión en un punto de la red de energía eléctrica por encima de un umbral dado.
<b>t</b>	Fecha relativa del cursor temporal.
<b>T</b>	Tera ( $10^{12}$ )
<b>tan <math>\Phi</math></b>	Tangente del desfase de la tensión con respecto a la corriente.
<b>Tensión nominal:</b>	tensión por la cual está designada o identificada una red.
<b>tep:</b>	tonelada equivalente de petróleo (nuclear o no nuclear).
<b>THD</b>	Distorsión armónica total (Total Harmonic Distorsion). La distorsión armónica total representa la proporción de los armónicos de una señal con respecto al valor RMS fundamental (%f) o con respecto al valor RMS total sin DC (%r).
<b>U</b>	Tensión compuesta (tensión de línea).

<b>U-h</b>	Armónicos en tensión de línea (tensión de línea).
<b>Ucf</b>	Factor de cresta de la tensión de línea (tensión de línea).
<b>Ud</b>	Tensión de línea (tensión de línea) RMS deformante.
<b>Udc</b>	Tensión de línea (tensión de línea) continua.
<b>Uh</b>	Armónico de la tensión de línea (tensión de línea).
<b>Umbral de hueco:</b>	valor de tensión especificado para permitir detectar el inicio y el fin de un hueco de tensión.
<b>Upk+</b>	Valor de cresta máximo de la tensión de línea (tensión de línea).
<b>Upk-</b>	Valor de cresta mínimo de la tensión de línea (tensión de línea).
<b>Urms</b>	Tensión de línea (tensión de línea) eficaz.
<b>Uthd</b>	Distorsión armónica total de la tensión de línea (tensión de línea).
<b>Uthdf</b>	Distorsión armónica de la tensión de línea (tensión de línea) con el valor RMS de la fundamental de referencia.
<b>Uthdr</b>	Distorsión armónica de la tensión de línea (tensión de línea) con el valor RMS total sin DC de referencia.
<b>Uunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso en tensión de línea (tensión de línea).
<b>V</b>	Tensión de fase (o simple) o unidad voltio.
<b>V-h</b>	Armónicos en tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vcf</b>	Factor de cresta de la tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vd</b>	Tensión de fase (tensión de fase) RMS deformante.
<b>Vdc</b>	Tensión de fase (tensión de fase) continua.
<b>Vpk+</b>	Valor de cresta máximo de la tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vpk-</b>	Valor de cresta mínimo de la tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vh</b>	Armónico de la tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vrms</b>	Tensión de fase (tensión de fase) eficaz.
<b>Vthd</b>	Distorsión armónica total de la tensión de fase (tensión de fase).
<b>Vthdf</b>	Distorsión armónica de la tensión de fase (tensión de fase) con el valor RMS de la fundamental en referencia.
<b>Vthdr</b>	Distorsión armónica de la tensión de fase (tensión de fase) con el valor RMS total sin DC de referencia.
<b>Vunb</b>	Porcentaje de desequilibrio inverso en tensión de fase (tensión de fase).
<b>Wh</b>	Vatio hora.

## 17. MANTENIMIENTO

⚠ Salvo la batería y la tarjeta de memoria, el instrumento no contiene ninguna pieza que pueda ser sustituida por un personal no formado y no autorizado. Cualquier intervención no autorizada o cualquier pieza sustituida por piezas similares pueden poner en peligro seriamente la seguridad.

### 17.1. LIMPIEZA DE LA CARCASA

Desconecte todas las conexiones del instrumento y apague lo.

Limpie el instrumento con un paño suave ligeramente empapado con agua y jabón. Aclare con un paño húmedo y seque rápidamente con un paño seco o aire inyectado. No utilizar alcohol, ni solvente ni hidrocarburo.

### 17.2. LIMPIEZA DE LOS SENSORES

Los sensores de corriente deben mantenerse y calibrarse como se indica a continuación:

- Limpieza con una esponja húmeda con agua y jabón y aclarado de la misma forma con agua, luego seque rápido.
- Conservación de los entrehierros de las pinzas (MN93, MN93A, C193, PAC93 y E3N) en perfecto estado de limpieza con un paño. Póngale un poco de aceite a las partes metálicas visibles para evitar que se oxiden.

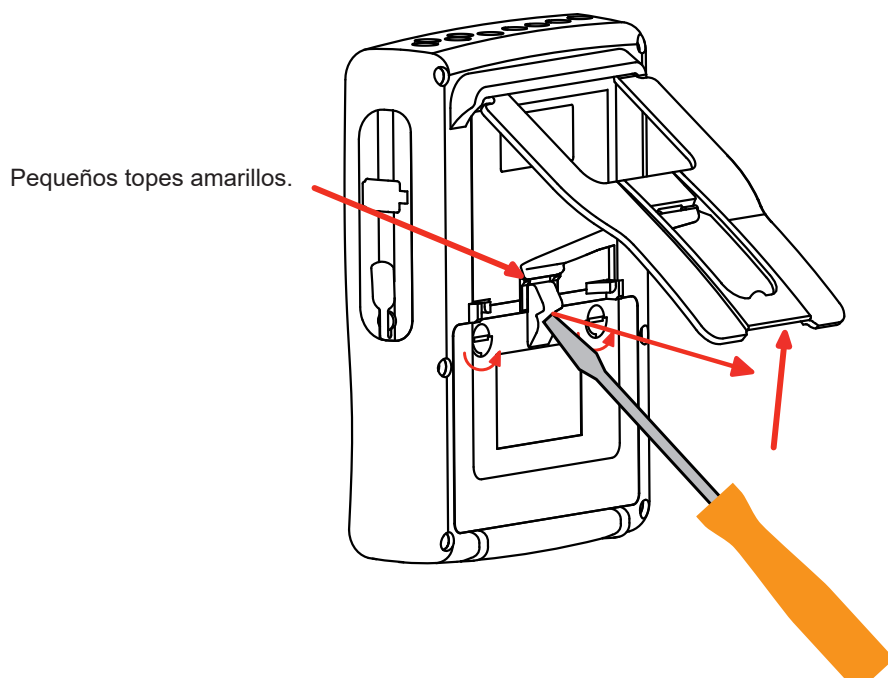
### 17.3. CAMBIO DE LA BATERÍA

⚠ Para que el instrumento siga siendo seguro, cambie la batería únicamente por el modelo de origen (véase § 19.3).

- No tire la batería al fuego.
- ⚠ ■ No exponga la batería a un calor superior a los 100 °C.
- No cortocircuite los terminales del pack de batería.


**Desmontar la batería gastada.**

- ⚠ Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, desconecte los cables de alimentación y de medida del instrumento.
- Dé la vuelta el instrumento, levante el soporte y sujétela detrás de los pequeños toques amarillos.
- Con una moneda, gire los dos tornillos situados en la parte trasera de la carcasa un cuarto de vuelta.




- Con un tornillo plano, quite la tapa.

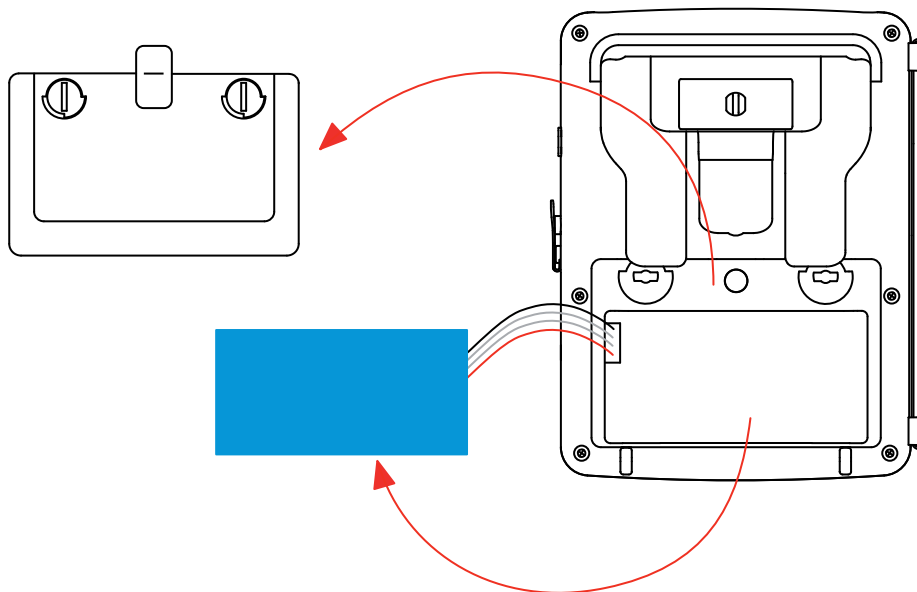- Dé la vuelta al instrumento sujetando la batería que sale de su alojamiento.
- Desconecte el conector de la batería sin tirar de los cables.




**Observación:** El Qualistar+ asegura el funcionamiento de la hora y de la fecha durante aproximadamente 4 horas sin su batería. El Qualistar+ conserva una captura de corriente de inserción durante unas 2 horas sin su batería..

 Las pilas y las baterías gastadas no se deben tratar como residuos domésticos. Lívelos al punto de recogida adecuado para su reciclaje.

#### Montar la batería nueva.

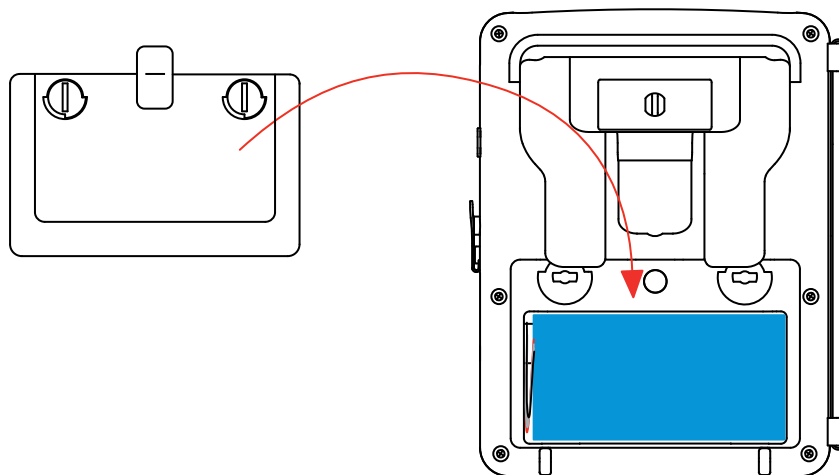- Conecte la nueva batería. El conector posee una indicación de la polaridad para evitar las conexiones incorrectas.
- Coloque la batería en su alojamiento y guarde los cables para que no sobresalgan.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en su sitio y vuelva a atornillar los 2 tornillos un cuarto de vuelta.



**Atención:** En el caso de que se haya desconectado la batería, aunque no haya sido cambiada, es imprescindible proceder a una recarga completa. Esto para permitir al instrumento conocer el estado de carga de la batería (información que se pierde al desconectarla).

## 17.4. CAMBIO DE LA PELÍCULA DE LA PANTALLA

Para reemplazar la película de la pantalla del C.A 8336, proceda como se indica a continuación:

- Quite la antigua película de la pantalla.
- En la película de la pantalla nueva, retire la película plástica con la lengüeta blanca.
- Ponga la parte adhesiva de la película contra la pantalla del C.A 8336. Alise la película con un paño limpio para eliminar las posibles burbujas de aire.

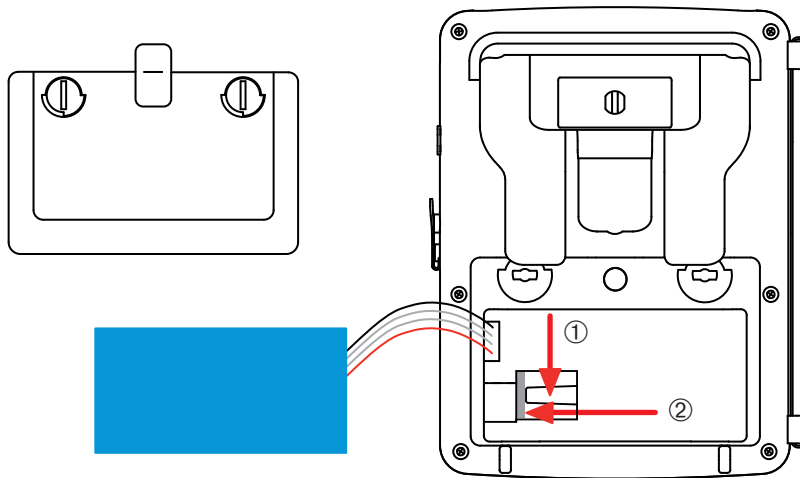
## 17.5. TARJETA DE MEMORIA

El instrumento acepta tarjetas de memoria de tipo SD (SDSC), SDHC y SDXC.

Al quitar o instalar la tarjeta de memoria, cercirese de que el instrumento est desconectado y apagado. Proteja la tarjeta de memoria contra escritura cuando la saca del instrumento. Quitar la proteccin de la tarjeta contra escritura antes de volver a colocarla en la ranura correspondiente del instrumento.



Para quitar la tarjeta de memoria, proceda de la misma manera que para cambiar la batera tal y como se indica en el §17.3. Una vez quitada la batera de su alojamiento, presione la lengeta y luego presione la tarjeta de memoria para sacarla del instrumento.



Para volver a instalar la tarjeta, deslcela horizontalmente en su alojamiento hasta que est totalmente al fondo y que la lengeta vuelva a su sitio.

Luego vuelva a colocar la batera y la tapa como indicado en el §17.3.

## 17.6. ACTUALIZACIN DEL FIRMWARE

A fin de proporcionarle el mejor servicio posible en trminos de prestaciones y evoluciones tcnicas, Chauvin Arnoux le ofrece la posibilidad de actualizar el software incorporado en este instrumento descargando gratuitamente la nueva versin disponible en nuestra pgina Web.

Visite nuestra pgina Web:

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

En la seccin "Soporte", haga clic en "Descargar nuestros software" e introduzca el nombre del instrumento "C.A 8336".

Conecte el instrumento a su PC con el cable USB tipo A-B suministrado.

La actualizacin del firmware est condicionada por su compatibilidad a la versin hardware del instrumento. Esta versin se da en el submen *Informaciones* del men *Configuracin* (vase la figura 36 ms arriba).

**Atencin:** al actualizar el firmware se borran todos los datos: configuracin, campaas de alarmas, fotografas, captura de corriente de insercin, bsquedas de transitorio, registros de tendencia. Salvaguarde los datos a conservar en un PC con el software PAT2 (vase § 13) antes de proceder a la actualizacin del firmware.

## 18. GARANTÍA

---

Nuestra garantía tiene validez, salvo estipulación expresa, durante **tres años** a partir de la fecha de entrega del material. El extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, se comunica a quien lo solicite.

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Utilización inapropiada del instrumento o su utilización con un material incompatible;
- Modificaciones realizadas en el instrumento sin la expresa autorización del servicio técnico del fabricante;
- Una persona no autorizada por el fabricante ha realizado operaciones sobre el instrumento;
- Adaptación a una aplicación particular, no prevista en la definición del equipo y no indicada en el manual de instrucciones;
- Daños debidos a golpes, caídas o inundaciones.

## 19. PARA PEDIDOS

### 19.1. ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS C.A 8336

#### C.A 8336 sin pinza

El instrumento se suministra con:

- una bolsa de transporte nº 22,
- 5 cables de seguridad rectos-rectos negros de 3 m de longitud atados con un velcro,
- 5 pinzas cocodrilo negras,
- un bloque de alimentación a la red específica PA 30 W con un cable de red,
- un juego de 12 identificadores y anillos para identificar las fases y los cables de tensión y las fases y sensores de corriente.
- un cable USB A/B 1,80 m con ferrita,
- un software Power Analyser Transfer (PAT2),
- un certificado de verificación,
- manuales de instrucciones en CD (1 por idioma),
- fichas de seguridad en varios idiomas.

### 19.2. ACCESORIOS

Adaptador (trifásico) 5 A .

Adaptador Essallec® 5A (trifásico).

Pinza MN93

Pinza MN93A

Pinza PAC93 .

Pinza C193

AmpFlex® A193 450 mm

AmpFlex® A193 800 mm

MiniFlex® MA193 250 mm

MiniFlex® MA193 350 mm

Pinza E3N

Adaptador Pinza E3N

Bloque de red + pinza E3N

Software Dataview

### 19.3. RECAMBIOS

Pack batería NiMH 9,6 V 4 Ah

Cable USB-A USB-B

Bloque de red PA 30 W

Película de protección pantalla

Bolsa de transporte nº22

Bolsa de transporte nº21

Juego de 5 cables de seguridad negros banana-banana recto-recto, de 5 pinzas cocodrilo y de 12 identificadores y anillos de identificación de las fases y cables de tensión y de las fases y cables de corriente

Juego de identificadores y anillos para identificar las fases y los cables de tensión y las fases y sensores de corriente

Para los accesorios y los recambios, visite nuestro sitio web:

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

---

**FRANCE**

**Chauvin Arnoux Group**

190, rue Championnet

75876 PARIS Cedex 18

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

[info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com)

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

**INTERNATIONAL**

**Chauvin Arnoux Group**

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

**Our international contacts**

[www.chauvin-arnoux.com/contacts](http://www.chauvin-arnoux.com/contacts)

